




**FIELD TERMINATION COUPLER
CAT 6A, 500 MHZ**

DN-93912

**FIELD TERMINATION COUPLER
CAT 6A, 500 MHZ**

DN-93912

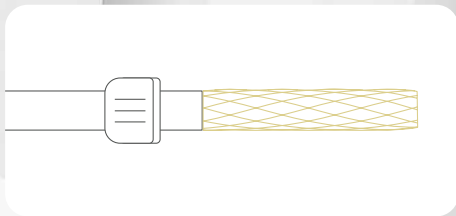


Schritt 1: ABISOLIERLÄNGE

S / FTP: Geflechtschirm auf ca. 10 - 15 mm kürzen und nach hinten legen.

U / FTP: Beilaufdraht gewickelt

SF / UTP: Schirmfolie anritzen und entfernen, Trennkreuz abschneiden.


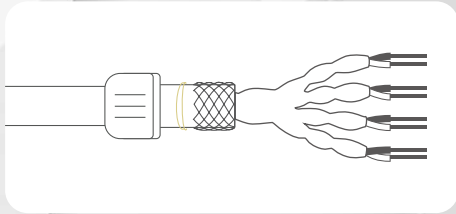


Step 1: STRIPPING LENGTH

S / FTP: Cut off braided shield to approximately 10 - 15 mm and fold it backwards.

U / FTP: Drain wire wrapped

SF / UTP: Score and remove the foil screen, cut off cross separator.

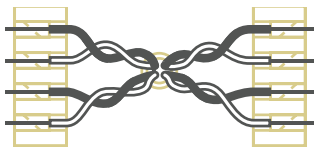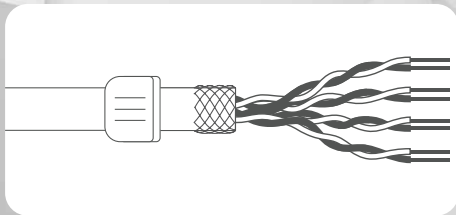


	T 568A				T 568B			
Ö	6	3	2	1	6	3	2	1
Ü	8	7	4	5	8	7	4	5

Schritt 2: ADERNPAARE VORSORTIEREN

Paarabschirmung auf max. 5 mm entfernen und Adernpaare vorsortieren.

Step 2: PRESORT PAIRS

Cut off the shield to approximately 5 mm and presort the pairs.

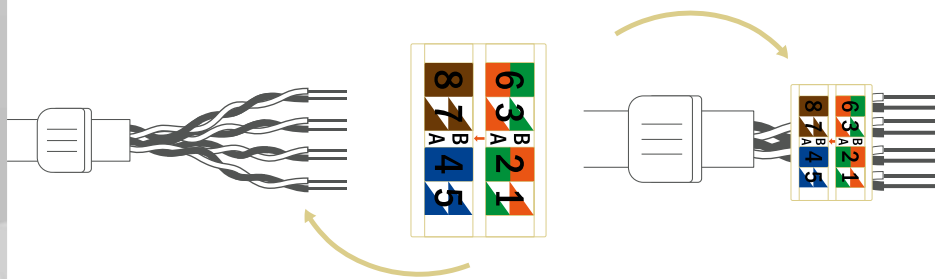

Schritt 3: **ADERNMANAGEMENT**



S / FTP und U / FTP:
Adernpaare entdrillen und ins Adernmanagement
einführen.

SF / UTP:
Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem
Einführen ins Adernmanagement.

Step 3: **WIRE MANAGEMENT**

S / FTP und U / FTP:
Untwist and insert pairs into the wire
management.

SF / UTP:
Single wires have to be straightened carefully
before they are inserted into the wire management.

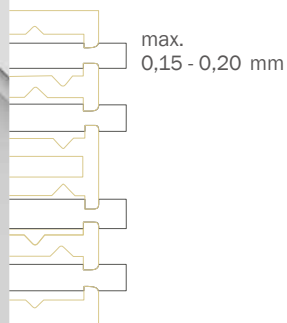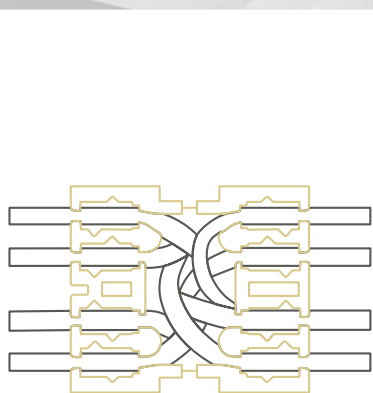


Schritt 4: **ADERN SCHNEIDEN**

Schneiden Sie die Adern bündig an dem Ader-
manager ab. Es wird dringend empfohlen, dass die
Spitze der Adern max. 0,15 - 0,20 mm herausragt.

Step 4: **TRIM WIRES**

Trim the wires flush with the wire manager. It is
strongly recommended that the tip of the wires
protrude max. 0.15 - 0.20 mm.

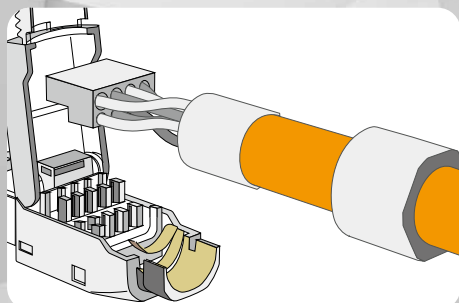

Schritt 5: **EINSCHIEBEN**

Schneiden Sie die Adern bündig an dem Ader-manager ab. Es wird dringend empfohlen, dass die Spitze der Adern max. 0,15 - 0,20 mm herausragt.

Step 5: **INSERTING**


Insert the wire management. Press with shield cover till stop position.

Schritt 6: **STECKER VERRASTEN**

Steckerteile verrasten, Zugentlastung betätigen.

Step 6: **JOIN PLUG HOUSING**

Join plug housing parts, operate the strain relief lever.

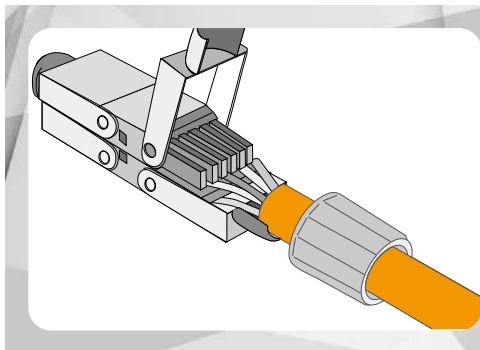


Schritt 7: **STECKERDECKEL SCHLIESSEN**

Schließen Sie die Steckerabdeckung und vergewissern Sie sich, dass der Abflussdraht richtig mit der Erdungsklemme am Stecker verbunden ist. Schrauben Sie die Mutter fest.

Step 7: **CLOSE PLUG COVER**

Close plug cover, make sure the drain wire is in proper contact with grounding clip on plug. Screw the nut tight.

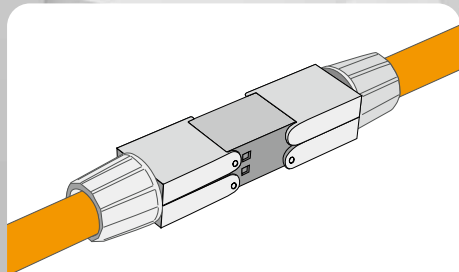

DE - Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderung und Vorschriften der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der rechts genannten Herstelleradresse anfordern.

EN - ASSMANN Electronic GmbH declares that the product complies with the requirements and provisions of RoHS directive 2011/65/EU. You can request the complete Declaration of Conformity by post at the manufacturer's address as stated right.

FR - Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit est conforme aux exigences et aux réglementations des directives RoHS 2011/65/EU. La déclaration de conformité complète peut être demandée par post à l'adresse du fabricant ci-dessous.

ASSMANN Electronic GmbH,
Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Germany
Manufactured in P.R.C.

