



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Counting Scale USER MANUAL

MODEL: KF-H2C / KF-H2D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: KF-H2C / KF-H2D



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Main Technical Function.

1. Function:

Auto zero; Counting; ADD; TARE; Backlight

2. Power:

AC 220-240V ($\pm 10\%$) 50Hz ± 1 Hz

AC 110V ($\pm 10\%$) 60Hz ± 1 Hz

DC 6V / 4AH rechargeable battery

3. Power consumption

DC 38 mA

DC 58 mA (with backlight)

4. Watt: 0.4W (with backlight)

5. Low power alarm

When it show (), means need to charge. If keep still using, it's easy to broken the scale.

B. Technical Data

Capacity 1:

capacity	(n)	(e)	(d)	(max)	(min)	zero	Tare(max)	Overload(max+9e)
15000.0g	15000.0g	0.5g	0.5g	15000.0g	10g	± 300 g	0~15000.0g	15004.5g
30.000kg	30.000kg	1g	1g	30.000kg	20g	± 600 g	0~30.000kg	30.009kg

Notes: FS= MAX WEIGHT ; d=division

Additional remark

When the division ≥ 1 g, generally the unit is KG(e.g. 1g, 2g, 5g),When the division < 1 g, generally the unit is G(e.g. 0.1g, 0.2g, 0.5g)


C. Operation instruction.

1. Before using

- (1).Please put the scale on a flat and firm place. It can tighten or loose the four feet to make sure on the same level. there is a level ball on it.
- (2).Do not use it in hostile environments like strong wind and sunshine.
- (3).Please use the power supplier alone.
- (4).Don't put anything on the plate when you turn on.
- (5).When weighing, please try you best put the good on the center of the plate, don't over it.
- (6).Turn on the scale after 15-20 Minutes weighing is more better.
- (7).Show (), need to charge first.


2. Dispalý:

A: When the unit is KG, the Weight will display 0.000 as picture:

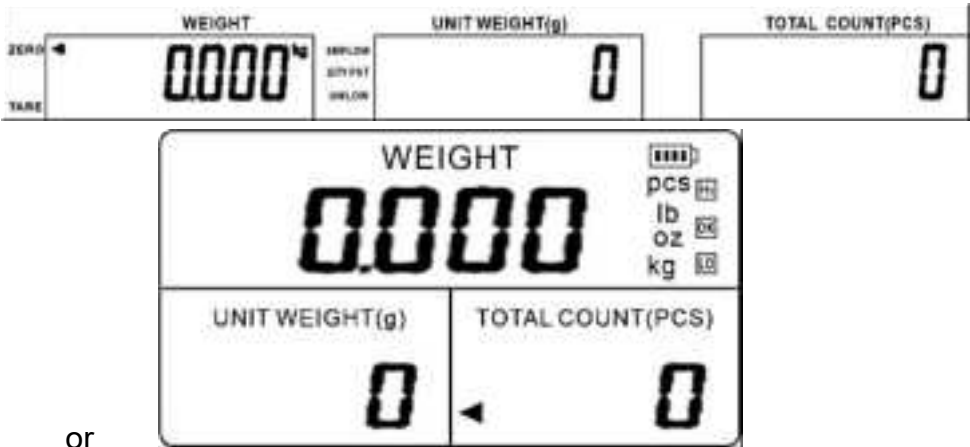

or

B:When the unit is G, the Weight will display 0.0 as picture:



or

(1).WEIGHT

6 digital for the goods weight and add weight and the left digital can display[-].

(2).UNIT WEIGHT

5 digital for the unit weight and times of add .the point is can change.

(3).QUANTITY

6digital for the pieces of the goods.

3. Symbol“◀ ”

(1). or Net or Tare: means has been cut the weight of packing

(2). or Zero: means no weight.

(3).+ or M+: means ADD.

(4). or Stable or ~) : Means on stable .

(5).SMPLOW: means sample is not enough. the weight of the sample on the plate is less than the weight of min sample, please add the pieces unit this symbol disappear.

(6).QTYPST UWLOW: When the pcs is low as you set, it will alarm and QTYPST UWLOW◀ .

(7). : Means the power is low, need to charge.

Remark

High precision counting scale: Min sample weight = 20d Min unit weight = 0.2d (d=division)

counting scale: Min sample weight = 40d Min unit weight= 0.8d (d=division)

4. KEYBOARD



(Without RS-232)

OR



(with RS-232)

4.1 Composite key function description

+Number keys (0—2) convert units.

+Numbers keys (4—6) adjust the brightness.

+ set the upper and lower limits of alarm. Long

Press to enter the alarm setting, Press to close, Press to set the outside of the upper and lower limits of alarm, Press to set the inside of the upper and lower limits of alarm, Press to set the upper limits of alarm, Press to confirm.

4.2 Function key

: When the unit weight is unknown, Set the number of items to be sampled;

: When the unit weight is known, Confirm the input weight;

: Use this key to set the alarm value when a fixed number of alarms are required;



:Disable alarm function;



:Add up the quantity of goods;



:Cancel the total amount of the accumulated items;



:Remove the weight of tare;



:Return the scale to zero as far as possible;



:Clear the number;



:Print the current weight, single weight, quantity ,and the

cumulative data. (Note: with the RS232)

5. FUNCTION

5.1. ON-OFF Button

Put ON/OFF to “ | ” means turn on.

Put ON/OFF to “O” Means power off.

5.2. Backlight Auto

Press , when it display “Enter”press  , I will display “Auto”. Put the goods on the plate, weight >10d, the light is on auto, when it is zero , the light is off auto.

Light on all the time

Press , when it display “Enter”press  , it will display “On”, Light on all the time .

Light off all the time

press , when it display “Enter”Press  , it will display “OFF”, the light off all the time.

When you turn off the scale, it will memory what you have choose

5.3.Kg/g/lb unit choose

Press  , when is display“  ” then press  , unit is “kg”.

Press  , when is display“  ” then press  , unit is “g”.

Press  , when is display“  ” then press  , unit is “lb”.

5.4.Counting

5.4.1 Before counting, you need to get some samples to know the pcs or unit weight

(1) When the unit weight is unknown

Put the samples of relevant goods on the plate (the weight of each sample must be the same):

E.g. (A): when the unit is **G**, put 30pcs screws of each same weight on the plate, It will display:

Weight	Unit weight	Total count
[53.1g]	[0]	[0]

Input the PCS “30” of the samples(Screws), it will display:

Weight	Unit weight	Total count
[53.1g]	[30]	[0]

Then press  , it will display:

Weight	Unit weight	Total count
[53.1g]	[1.77g]	[30]

At this moment you can continue to put the more goods (e.g.: screws) on the plate, the Total weight & Total count will change constantly, the unit weight won't be changed.

E.g. (B): when the unit is **KG**, put 30pcs screws of each same weight on the plate, It will display:

Weight	Unit weight	Total count
[0.053kg]	[0]	[0]

Input the PCS “30” of the samples (Screws), it will display:

Weight	Unit weight	Total count
--------	-------------	-------------

[0.053kg]	[30]	[0]
-----------	------	-----

Then press , it will display:

Weight	Unit weight	Total count
--------	-------------	-------------

[0.053kg]	[1.766g]	[30]
------------	----------	--------

At this moment you can continue to put the more goods (e.g. screws) on the plate, the Total weight & Total count will change constantly, the unit weight won't be changed.

(2) Know the unit weight(e.g. screws)

When you know the weight of one screw is 1.766g,

A: if the unit is **G**, Input the unit weight 1.766, it will display:

[0.0g]	[1.766g]	[0]
--------	----------	-----

Then Press , and put the more goods(e.g:30 pcs screws) on the plate,

[53.0g]	[1.766g]	[30]
---------	-----------	-------

If at this moment you continue to put the more pcs, the Total weight & Total count on the window will change constantly, the unit weight won't changed.

B:If the unit is **KG**, Input the unit weight 1.766, it will display:

[0.000kg]	[1.766g]	[0]
-----------	----------	-----

Then Press , and put the more goods(e.g:30 pcs screws) on the plate,

[0.053kg]	[1.766g]	[30]
-----------	-----------	-------

Finally, when you take off all the goods on the plate, the unit window still displays value, you can press  .

The sample is more ,the precision is more high

NULL POINT

When you using the scale , sometimes the weight window is not [0.0], you can

press  to make it into [0 .0] , Zero range =capacity × (± 4%)


5.4.2 Counting goods have packing

(1).When the packing box /carton weight is unknown (e.g. the unit is **KG**)

a. Put the packing box of 500g on the plate, it will display

[0.500kg] [0] [0]

b. Press  , It will display

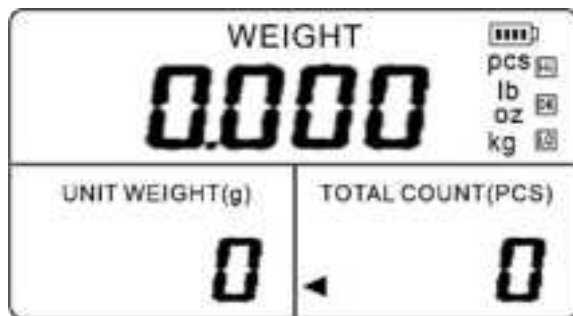

OR

At this moment you can follow 5.4.1 to continue the counting.

When the packing box /carton weight is unknown (e.g. the unit is **G**)

a. Put the packing box of 500g on the plate , It will display

[500.0g] [0] [0]

b. Press  , it will display:

[0.0g] [0] [0]

Clear the TARE history

Take down the goods and package on the plate, the weight will be [- 0.500kg] on the basis of KG or [- 500.0g] on the basis of G , Press , The weight will be [0.0], and this  to TARE will disappear.

(2).1-A. When the weight of packing box/carton is known (e.g. the unit is KG)

There is nothing on the plate, it display

[0.000] [0] [0]

The packing box is 500g, Input 500, it will display

[0.000] [500] [0]

Pres [TARE], it will display

[-0.500] [----] [----]

Then put that packing box on the plate, it will display 0.000(it means tared), and at this moment you start to follow the way of 5.4.1 for counting.

(3).1-B. When The weight of packing box/carton is known (e.g. the unit is G)

There is nothing on the plate, it display

[0.0 g] [0] [0]

The packing box is 500g, Input 5000, it will display

[0.0g] [5000] [0]

Press , it will display

[-500.0g] [----] [----]

Attention: when weight window display “0.0”(it means the unit is G), input the weight of packing box must be 10 times of the actual weight. (e.g:500g package box, you need to input 5000)

At this moment you can firstly put that packing box, it will display “0.0” on the basis of G or “0.000” on the basis of KG, it means both are tared. Then start to follow the step of 5.4.1 to continue the counting.

There is some goods including the packing box/carton on the plate.

E.g. Packing box is 500g, on the basis of KG, packing box(500g)+goods(30PCS screws)= 0.553kg , it will display
[0.553kg] [0] [0]

Input the weight 1.766 of one screw, press , it will display

[0.553kg] [1.766g] [313]

Input 500(packing box is 500g),press , it will display

[0.053kg] [1.766g] [30]

E.g. Packing box is 500g, on the basis of G, packing box(500g)+goods(30PCS screws)= 553.1g , it will display

[553.0g] [0] [0]

Input the weight 1.766 of one screw, press , it will display

[553.0g] [1.766g] [313]

Input 5000(**actual packing box is 500g**), Press the key , it will display

[53.0g] [1.766g] [30]

Attention: When weight window display “0.0” (it means the unit is G), input the weight of packing box must be 10 times of the actual weight.(e.g:500g package box, you need to input 5000)

Clear the TARE history

Take down the goods and package on the plate, the weight will be [- 0.500kg], press , The weight will be [0.0].

5.5. ADD

99Times ADD, 6 Digital

5.5.1 Quantity ADD of repeatedly counting

5.1.1.1 PCS ADD

Put the goods on the plate ,follow as 5.4.1 counting, then press , Repeat

5.1.1.1, then press , on the unit weight window will show [2] , it means, 2

times ADD. THE Total COUNT(PCS) will show the two times pcs.(e.g. put 10pcs screws on the plate, input 10,press SMPL, press  one time, then take off 10pcs screws, put again another 10 pcs screws, press  again. The total count will display that 20 pcs that they are 1st time's and count of 2nd time's, of course, the total weight is 1st time +2nd time)

When you finish the counting of all goods, there is no goods on the plate, Press  to check the total weight and times and quantities. Press  and  to clear the ADD history.

5.5.2 Weight ADD

E.g. the unit is G

Put the goods on the plate like 500g, press 

It will display [500.0] [1] [0] for 5 seconds, then to [500.0] [0] [0]

Then take off the goods, put another good s on the plate like 100g, press 

It will display [600.0g] [2] [0] for 5 seconds, then to [100.0g] [0] [0].

But when you take off those goods, press  again, you can just check the total value still is: [600.0g] [2] [0], of course, you can continue to put the new goods on it, press  for counting.

Finally when you finish ADD , there is no goods on the plate, Press  to check the total weight .Press  to clear the ADD history.

E.g. the basis is KG

Put the goods on the plate Like 500g, press 

It will display [0.500kg] [1] [0] for 5 seconds, then to [0.500] [0] [0]

Then take off the goods, put another good s on the plate like 100g, press 

It will display [0.600kg] [2] [0] for 5 seconds, then to [0.100g] [0] [0].

But when you take off those goods, press  again, you can just check the total value still is: [0.600kg] [2] [0], of course, you can continue to put the new goods on it, press  for counting.

Finally when you finish ADD, there is no goods on the plate, Press  to check the total weight . Press  to clear the ADD history.

5.6. Quantity alarm

E.g. If over the goods of 30pcs on the plate, you want alarm.

Firstly Input 30 pcs, press  ,It will display

[0.000] [0] [30] for 3 second,

then display [0.000] [0] [0]

Put the goods on the plate, when counting(follow the way of 5.4.1 e.g: put 10pcs goods on the plate, input 10,press  , then continue to put more goods on it),when the pcs over 30pcs it will alarm.

Press  and  to cancel quantity alarm.

5.7. Calibration

1.Turn on the scale, when the window displays “0”, input 52411 and press  key to enter into calibration mode.

2. Press  to choose max capacity, press  to confirm, for example: 30kg,input “30000”, press  to confirm

3.Press  to choose division, press  to confirm, for example, when you press  continuously , it will display”1,2,5,10,”, then you choose the division you need. Then press .

4. Press  to choose position of point, after pressing constantly, it displays “0”、“1”、“2”、“3”、“4”、“0” , you can choose the position you need, then press  to confirm. “0” means “0”, “1” means “0.0” “2” means “0.00”, “3” means “0.000”, “4” means “0.0000” (If you don’t need change capacity, division and point, you can could directly press  to enter next step)

5. Weight window will show the data which poise will load on scale (If you what change load poise , you could input the data you will load on scale). press  , the unit price window will display “LOAD” , then put load/weight , finally press  to confirm.

5.8. Upper and Lower Limit Alarms

5.8.1 Selecting Alarm Types

Long-press the  key to enter the settings. The single weight window displays:

Pressing  shows OFF to disable, pressing  shows OUT for out-of-range alarm, pressing  shows IN for in-range alarm, and pressing  shows UP for upper limit alarm only. Press  to save and exit.

Short-press the  key to set the quantity upper limit.

5.8.2 Inputting Alarm Values (Note: Long-press the  key to activate the alarm, same as the first step above)

Short-press the  key to enter settings, displaying (A-FF-O-dn). The weight window displays alarm types: A-OUT indicates out-of-range alarm, A-IN indicates in-range alarm, A-UP indicates upper limit alarm only.

A. When the quantity window displays DN, input the lower limit value, press 

to confirm and proceed to the next step.

B. When the single weight window displays UP, input the upper limit value, press



to confirm and exit.

5.8.3 Press  To deactivate the alarm and reset the upper and lower limit values.

5.9.UART Settings

5.9.1 After powering on and zeroing, press **【.】** key followed by the numeric key **【8】**. The weight window will display "print" indicating the external printer mode.

5.9.2 After powering on and zeroing, press **【.】** key followed by the numeric key **【9】**. The weight window will display "PC" indicating the computer data upload mode, which can be uploaded to the computer using Excel spreadsheets.

5.10.Printing Function (Note: with the RS232)

When UART switches to "print" mode:

5.10.1Single Print

When the weight is not zero, press the **【Print】** key to print the current weight, unit weight, and quantity. The format is as follows:

Weighting list

	weight (kg)	u. wt (g)	count (pcs)
1)	0.199	0	0
ADD: 0.199kg 0pcs			

5.10.2Accumulated Print

When multiple weights are accumulated, first adjust the weight, unit weight, and quantity of the items, press the **【Add】** key repeatedly to accumulate, then press the **【Print】** key to print the weight, unit weight, and quantity of the items multiple times. In "Print" mode, pressing the "PRT" key after printing will automatically clear the accumulation, or press the combination key "M"+"CLR" to clear the accumulation.

The printing format is as follows:

Weighting list

	weight(kg)	u. wt(g)	count(pcs)
1)	0.199	0	0
2)	0.398	0	0

ADD: 0.597kg 0pcs

6.Computer Data Upload Function(Note: with the RS232)

When UART switches to "PC" mode, use an RS232 to HID protocol data cable to connect the computer to the scale (Note: Counting scales with RS232 ports come with this data cable). Open an Excel spreadsheet on the computer after the electronic scale powers on and zeros, place the weighing items on the scale. When the weight stabilizes, there will be a "beep" sound, and the computer Excel spreadsheet will automatically write the weight data displayed in the electronic scale weight window. Remove the items from the scale, and after it returns to zero, weigh again. The Excel spreadsheet will write the second weight data (no need to press the **【Print】** key).

The format is as follows:

	A	B
1	0.398kg	
2	0.398kg	
3	0.199kg	
4	0.199kg	
5		
6		

7. Attention:

1. Keep away from the rain and washing by water (if it is happen, please dry it, and find it can not work, return to the seller to repair).
2. Please do not store in the high temperature and wet place.
3. Do not let insect into the body.
4. Do not heavy shock and overload.
5. No need using for long time. please clear it, and take it into the bag, and charge it each 3 months. Recharge it before using .
6. If you have good advise please feel free to tell us.

8.Common trouble shooting:

No	TROUBLE	MEANS	REASON	ADVISE
1	Turn on ,show"LB" and alarm	LOW BATTERY(POWER)	Battery no power	RECHARGING
			Battery broken	change the battery
2	Turn on ,show"ED"	WEIGHING ERROR	LOAD CELL LINE SEALING -OFF	RE-SEALING
			LOAD CELL TOUCH WITH SOMETHING	CHECKING
			LOAD CELL BROKEN	CHANGE THE LOAD CELL
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
3	Turn on ,hop counting	The weight window number on changing, cannot weighing	too WET	DRY the PCB and load cell
			TOO DURTY	take down the PCB, using Alcohol cleaning first ,then dry it
			LOAD CELL TOUCH WITH SOMETHING	CHECKING
			LOAD CELL LINE SEALING -OFF	RE-SEALING
			LOAD CELL BROKEN	CHANGE THE LOAD CELL
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
4	When charging ,counting	The weight window number on changing, cannot charging	Adaptor	change the adaptor
5	Digital 8 not full show	Digital 8 not full show ,or less	electronic circuit short	using rubber-insulated wire link together
			LCD Broken	change the LED
			Drive broken	change the display board
6	key can not working	press the key can not working	the key be stucked	checking
			the key can not spring back	changing the key
			key electronic circuit short	using rubber-insulated wire link together
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
			KEY BOARD CORRODE	CHANGE THE KEY BOARD
7	NO WEIGHT	no any weight	the load cell line and PCB link broken	checking
			LOAD CELL LINE	RE-SEALING

			SEALING -OFF	
			LOAD CELL BROKEN	CHANGE THE LOAD CELL
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
8	can not turn on	press the on/off button ,can not turn on	the ON/OFF BUTTON BROKEN	CHANGE THE ON/OFF BUTTON
			CHECK THE BATTERY POWER IS ENOUGH	LOW VOLT ,RECHARGE
				BATTERY BROKEN CHANGE IT ,V<5.25V
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
9	when turn on DI DI DI sound all the time	when turn on DI DI DI sound all the time	CHECK THE BATTERY POWER IS ENOUGH	LOW VOLT ,RECHARGE
				BATTERY BROKEN CHANGE IT ,V<5.25V
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
10	turn on the sound normal,but no words	turn on the sound normal,but no words	check the displaybord to PCB link is ok	turn off , relink the display board link
			display board broken	change the display board
11	turn on show"8"all the time	when turn on the scale,all the window show 8,can not weighing,and the sound it is normal	check the displaybord to PCB link is ok	turn off , relink the display board link
			display board broken	change the display board
12	can not recharge	When charging AC light is working,but can not charge	Adaptor	change the adaptor
		When charging AC light is not working,	Battery broken	change the battery
			adaptor	change the adaptor
			adaptor plug	take down recharging
			charging connect broken	change the connect part
			the charging connect to the PCB link off	re sealing
			PCB BROKEN	CHANGE THE PCB
13	no backlight for the LCD	Turn on ,there is no light for the LCD	Battery broken	change the battery
			power save function	reset the backlight on function
			check the LCD part if have sealing-off	RE-SEALING
			LCD Broken	CHANGE THE LCD

	Items	Description
1	Sales territory	North America
2	Name	Counting Scale
3	Model	KF-H2D
4	Parameter	Rating(s): AC110V/60Hz, Capacity: 30kg, Division: 1g, RS232

	Items	Description
1	Sales territory	North America
2	Name	Counting Scale
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Rating(s): AC110V/60Hz, Capacity: 30kg, Division: 1g, RS232

	Items	Description
1	Sales territory	Europe
2	Name	Counting Scale
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Rating(s): AC220-240V/50Hz, Capacity: 30kg, Division: 1g, RS232

	Items	Description
1	Sales territory	Australia
2	Name	Counting Scale
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Rating(s): AC220-240V/50Hz, Capacity: 30kg, Division: 1g, RS232

	Items	Description
1	Sales territory	North America
2	Name	Counting Scale
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Rating(s): AC110V/60Hz, Capacity: 30kg, Division: 1g

	Items	Description
1	Sales territory	Europe
2	Name	Counting Scale
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Rating(s): AC220-240V/50Hz, Capacity: 30kg, Division: 1g

	Items	Description
1	Sales territory	North America
2	Name	Counting Scale
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Rating(s): AC110V/60Hz, Capacity: 15kg, Division: 0.5g, RS232

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Balance de comptage MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE: KF-H2C / KF-H2D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODÈLE: KF-H2C / KF-H2D



(L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

UN. Fonction technique principale.

1. Fonction :

Zéro automatique; Compte; AJOUTER; TARE; Rétroéclairage

2. Pouvoir :

220-240 V CA ($\pm 10\%$) 50 Hz ± 1 Hz

CA 110 V ($\pm 10\%$) 60 Hz ± 1 Hz

Batterie rechargeable DC 6V / 4AH

3. Consommation d'énergie

38 mA CC

DC 58 mA (avec rétroéclairage)

4. Watt : 0,4 W (avec rétroéclairage)

5. Alarme de faible puissance

Lorsque l'indicateur () s'affiche , cela signifie qu'il faut charger. Si vous continuez à l'utiliser , il est facile de casser la balance.

B. Données techniques

Capacité 1 :

capacité	(n)	(f)	(d)	(max)	(min)	zéro	Tare (max)	Surcharge (max+9e)
15000 .0 g	15000 .0 g	0,5 g	0,5 g	15000.0g	10g	± 300 g	0~1500 0,0 g	1500 4,5 g
30 000 kg	30 000 kg	1 g	1 g	30 000 kg	20g	± 600 g	0 à 30 000 kg	30 , 009 kg

Remarques : FS = POIDS MAXIMUM ; d = division

Remarque complémentaire

Lorsque la division ≥ 1 g, l'unité est généralement KG (par exemple 1 g, 2 g, 5 g), lorsque la division < 1 g, l'unité est généralement G (par exemple 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g)


C. Mode d'emploi.

1. Avant d'utiliser

- (1). Veuillez placer la balance sur un endroit plat et ferme. Vous pouvez serrer ou desserrer les quatre pieds pour vous assurer qu'ils sont au même niveau. il y a une balle de niveau dessus.
- (2). Ne l'utilisez pas dans des environnements hostiles comme le vent fort et le soleil .
- (3). Veuillez utiliser uniquement le fournisseur d'électricité.
- (4). Ne mettez rien sur la plaque lorsque vous l'allumez.
- (5). Lors de la pesée , essayez de placer au mieux les aliments au centre de l'assiette , sans les surcharger .
- (6). Allumez la balance après 15 à 20 minutes la pesée est meilleure .
- (7) . Afficher (), doit d'abord être chargé .



2. Affichage :

R : Lorsque l'unité est KG, le poids s'affichera 0,000 comme sur l'image :

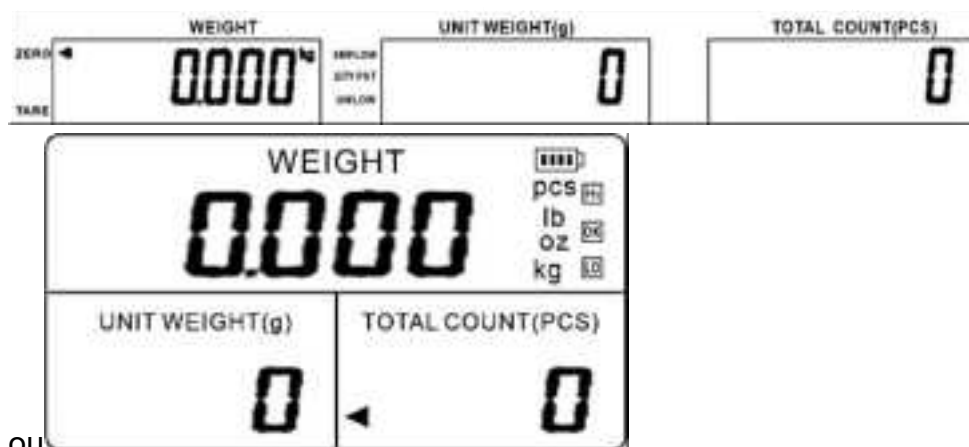

ou

B : Lorsque l'unité est G, le poids affichera 0,0 comme sur l'image :

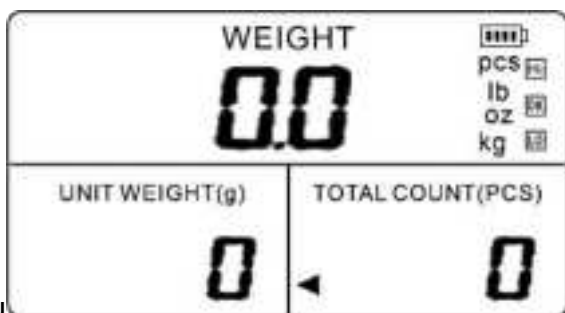

ou

(1). POIDS

6 numériques pour le poids des marchandises et ajouter du poids et le numérique de gauche peut afficher [-] .

(2). POIDS UNITAIRE

5 numériques pour le poids unitaire et les temps d'ajout. Le point est qu'ils peuvent changer.

(3). QUANTITÉ

6digital pour les pièces de la marchandise .

3. Symbole « ◀ ▶ »

(1). ou Net ou Tare : signifie que le poids de l'emballage a été réduit

(2). ou Zéro : signifie aucun poids .

(3).+ ou M+ : signifie ADD .

(4). ou Stable ou ~) : Signifie sur stable .

(5).SMPLOW : signifie que l'échantillon n'est pas suffisant. le poids de l'échantillon sur la plaque est inférieur au poids de l'échantillon minimum, veuillez ajouter les pièces, ce symbole disparaîtra .

(6).QTYPST UWLOW : Lorsque le nombre de pièces est faible comme vous l'avez défini, cela va déclencher une alarme et QTYPST UWLOW ◀ .

(7). : Signifie que la puissance est faible, besoin de charger.

Remarque

Balance de comptage de haute précision : Poids minimum de l'échantillon = 20d Poids minimum de l'unité = 0,2d (d= division)

échelle de comptage : Poids minimum de l'échantillon = 40d Poids minimum de l'unité = 0,8d (d= division)

4. CLAVIER



OU



(Sans RS -232) (avec RS -232)

4.1 Description de la fonction clé composite

+ Les touches numériques (0 à 2) convertissent les unités.

+ Les touches numériques (4 à 6) permettent de régler la luminosité.

+ définir les limites supérieure et inférieure de l'alarme.

Appuyez longuement pour accéder au réglage de l'alarme.

Appuyez pour fermer . Appuyez pour définir l'extérieur des limites supérieure et inférieure de l'alarme . Appuyez pour définir l'intérieur des limites supérieure et inférieure de l'alarme . Appuyez pour définir les limites supérieures de l'alarme. Appuyez pour confirmer.

4.2 Touche de fonction



: Lorsque le poids unitaire est inconnu , définissez le nombre d'articles à échantillonner.



: Lorsque le poids unitaire est connu , confirmez le poids saisi ;



:Utilisez cette touche pour définir la valeur de l'alarme lorsqu'un nombre fixe d'alarmes est requis ;



:Désactiver la fonction d'alarme ;



:Ajoutez la quantité de marchandises ;



:Annuler le montant total des éléments accumulés ;



:Retirer le poids de la tare ;



:Ramener l'échelle à zéro autant que possible ;



:Effacer le numéro ;



: Imprimez le poids actuel, le poids unique, la quantité et les données cumulatives. (Remarque : avec le RS232)

5. FONCTION

5.1. Bouton ON-OFF n

Mettre ON/OFF sur « | » signifie allumer.

Mettre ON/OFF aussi" Signifie mise hors tension.

5.2. Rétroéclairage Auto

Presse , lorsqu'il affiche «  » appuyez sur , Je vais afficher « »

. Placez les marchandises sur la plaque , poids > 10d , la lumière est allumée automatiquement , lorsqu'elle est à zéro, la lumière est éteinte automatiquement .

Lumière allumée tout le temps

Appuyez sur  , lorsqu'il affiche « **On** », appuyez sur  , il affichera « **On** », la lumière sera allumée en permanence.

Lumière éteinte tout le temps

Appuyez sur  , lorsqu'il affiche « **On** » Appuyez sur  , il affichera « **Off** », la lumière s'éteindra tout le temps.

Lorsque vous éteignez la balance , elle mémorise ce que vous avez choisi

5.3.Unité Kg/g/lb à choisir

Presse  , quand est affiché « **On** » puis appuyez sur  , l'unité est « kg » .

Presse  , quand est affiché « **On** » puis appuyez sur  , l'unité est « g » .

Presse  , quand est affiché « **On** » puis appuyez sur  , l'unité est « lb » .

5.4.Comptage

5.4.1 Avant de compter , vous devez obtenir des échantillons pour connaître le nombre de pièces ou le poids unitaire.

(1) Lorsque le poids unitaire est inconnu

Déposez les échantillons de marchandises concernées sur la plaque (le poids de chaque échantillon doit être le même) :

Par exemple (A) : lorsque l'unité est G , placez 30 vis de même poids sur la plaque. Elle affichera :

Poids Poids unitaire Nombre total

[53,1 g] [0] [0]

Saisir le PCS « 30 » de l'échantillon s(Vis), il affichera :

Poids Poids unitaire Nombre total

[53,1 g] [3 0] [0]

ensuite sur , il affichera :

Poids Poids unitaire Nombre total

[53,1 g] [1,77 g] [30]

À ce moment, vous pouvez continuer à mettre plus de marchandises (par exemple : des vis) sur la plaque, le poids total et le nombre total changeront constamment, le poids unitaire ne sera pas modifié.

Par exemple (B) : lorsque l'unité est **le KG**, placez 30 vis de même poids sur la plaque. Le message suivant s'affichera :

Poids Poids unitaire Nombre total

[0,053 k g] [0] [0]

Saisir le PCS « 30 » de l'échantillon s (vis), il affichera :

Poids Poids unitaire Nombre total

[0,053 k g] [3 0] [0]

ensuite sur , il affichera :

Poids Poids unitaire Nombre total

[0,053 kg] [1,766 g] [30]

À ce moment, vous pouvez continuer à mettre plus de marchandises (par exemple des vis) sur la plaque, le poids total et le nombre total changeront constamment, le poids unitaire ne sera pas modifié.

(3) **Connaissez maintenant le poids unitaire (par exemple des vis)**

Quand on sait que le poids d'une vis est de 1,766 g,

R : si l'unité est **G**, je saisis le poids unitaire 1,766, il affichera :

[0,0 g] [1,766 g] [0]

Appuyez  ensuite sur , et placez le plus de produits (par exemple : 30 vis)

sur la plaque,

[53,0 g] [1,766 g] [3 0]

Si à ce moment-là vous continuez à mettre plus de pièces, le poids total et le nombre total sur la fenêtre changeront constamment, le poids unitaire ne changera pas.

B : Si l'unité est **KG** , je saisis le poids unitaire 1,766, il affichera :

[0,0 00 kg] [1,766 g] [0]

Puis appuyez sur  , et placez le plus de marchandises (par exemple : 30 vis) sur la plaque,

[0,053 kg] [1,766 g] [3 0]

Enfin, lorsque vous retirez toutes les marchandises de la plaque, la fenêtre de l'unité affiche toujours la valeur, vous pouvez appuyer sur .

L'échantillon est plus grand, la précision est plus élevée

POINT NUL

Lorsque vous utilisez la balance, il arrive parfois que la fenêtre de poids ne soit pas [0,0], vous pouvez appuyer  pour le transformer en [0 .0] , Plage zéro = capacité × (± 4%)


5.4.2 Comptage des marchandises emballées

(1). **Lorsque le poids de la boîte/du carton d'emballage est inconnu** (par exemple, l'unité est **le KG**)

un. Placez la boîte d'emballage de 500 g sur la plaque , elle s'affichera

[0,500 kg] [0] [0]

b. Presse  , Je vais l'afficher

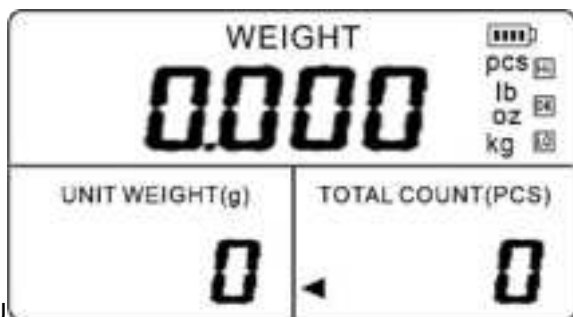

OU

A ce moment, vous pouvez suivre 5.4.1 pour continuer le comptage.

Lorsque le poids de la boîte/du carton d' emballage est inconnu (par exemple, l'unité est **G**)

un. Mettre la boîte d'emballage de 500g sur l'assiette, Il affichera

[500,0 g] [0] [0]

b. Appuyez sur , il affichera :

[0,0 g] [0] [0]

Effacer l'historique TARE

Retirez la marchandise et emballez-la sur la plaque, le poids sera de [- 0,500 kg] sur la base de KG ou de [- 500,0 g] sur la base de G, appuyez sur , le poids sera de [0,0] et ce ◀ à TARE disparaîtra.

(2). 1-A.Lorsque le poids de la boîte/du carton d' emballage est connu (par exemple, l'unité est le KG)

Il n'y a rien dans l'assiette, elle s'affiche

[0,00 0] [0] [0]

La boîte d'emballage est de 500 g, saisissez 500, elle s'affichera

[0,00 0] [50 0] [0]

Prés [TARE], il affichera

[- 0,500] [----] [----]

Placez ensuite cette boîte d'emballage sur la plaque, elle affichera 0,000 (cela signifie taré), et à ce moment, vous commencez à suivre la méthode de 5.4.1 pour compter.

(3).1-B. Lorsque le poids de la boîte/du carton d' emballage est connu (par exemple, l'unité est G)

Il n'y a rien dans l'assiette, elle s'affiche

[0,0 g] [0] [0]

La boîte d'emballage pèse 500 g, saisissez 5000, elle s'affichera

[0,0 g] [50 0 0] [0]

Presse , il affichera

[- 500,0 g] [----] [----]

Attention : lorsque la fenêtre de pesage affiche « 0,0 » (cela signifie que l'unité est G), le poids de la boîte d'emballage doit être 10 fois supérieur au poids réel. (Par exemple : pour une boîte d'emballage de 500 g, vous devez saisir 5 000)

A ce moment, vous pouvez d'abord placer la boîte d'emballage, elle affichera « 0,0 » sur la base de G ou « 0,000 » sur la base de KG, ce qui signifie que les deux sont tarés. Commencez ensuite à suivre l'étape 5.4.1 pour continuer le comptage.

Il y a quelques marchandises, y compris la boîte/le carton d'emballage sur la plaque.

Par exemple, la boîte d'emballage pèse 500 g, sur la base du KG, boîte d'emballage (500 g) + marchandises (30 vis) = 0,553 kg , il affichera [0,553 kg] [0] [0]

Entrez le poids 1,766 d'une vis , appuyez sur , il affichera

[0,553 kg] [1,766 g] [313]

Entrez 500 (la boîte d'emballage pèse 500 g), appuyez sur  , il s'affichera
[0,053 kg] [1,766 g] [30]

Par exemple, la boîte d'emballage pèse 500 g, sur la base de G, boîte d'emballage
(500 g) + marchandises (30 vis) = 553,1 g , il affichera
[553,0 g] [0] [0]

Entrez le poids 1,766 d'une vis , appuyez sur  , il s'affichera
[553,0 g] [1,766 g] [313]

Entrez 5000 (**le poids réel de la boîte d'emballage est de 500 g**), appuyez sur
la touche  , elle s'affichera

[53,0 g] [1,766 g] [30]

Attention : lorsque la fenêtre de poids affiche « 0,0 » (cela signifie que l'unité est
G), le poids de la boîte d'emballage doit être 10 fois supérieur au poids réel (par
exemple : pour une boîte d'emballage de 500 g, vous devez saisir 5 000).

Effacer l'historique TARE

Retirez la marchandise et emballez-la sur la plaque, le poids sera de [- 0,500
kg], appuyez sur  ,Le poids sera [0,0] .

5.5. AJOUTER

99 fois ADD, 6 numérique

5.5.1 Quantité ADD de comptage répété

5.1.1.1 AJOUT DE PCS

Placez les marchandises sur l'assiette, suivez le comptage comme indiqué au
point 5.4.1, puis appuyez sur  , Répétez 5.1.1.1, puis appuyez sur  , sur
la fenêtre de poids unitaire, [2] s'affichera, ça veut dire, 2 fois ADD. Le nombre
total (PCS) affichera les deux fois les pièces. (par exemple, placez 10 vis sur la
plaque, saisissez 10, appuyez sur SMPL, appuyez  une fois, puis retirez 10 vis,

remettez 10 autres vis, appuyez  à nouveau. Le nombre total affichera que 20 pièces sont la 1ère fois et le nombre de 2ème fois , bien sûr, le poids total est la 1ère fois + la 2ème fois)

Lorsque vous avez terminé de compter toutes les marchandises , il n'y a rien dans l'assiette, Presse  pour vérifier le poids total, les temps et les quantités. Presse  et  pour effacer l'historique ADD.

5.5.2 Poids AJOUTER

Par exemple, l'unité est G

Mettez les produits dans l'assiette comme 500g, presse 

Il affichera [500.0] [1] [0] pendant 5 secondes, puis à [500.0] [0] [0]

Ensuite, retirez la marchandise, mettez une autre marchandise sur l'assiette, par exemple 100 g, presse 

Il affichera [600,0 g] [2] [0] pendant 5 secondes, puis à [100.0g] [0] [0].

Mais lorsque vous retirez ces marchandises, appuyez sur  encore une fois, vous pouvez simplement vérifier que la valeur totale est toujours : [600,0 g] [2] [0] , bien sûr, vous pouvez continuer à y mettre les nouveaux produits, appuyez  pour compter.

Enfin, lorsque vous avez terminé ADD, il n'y a rien dans l'assiette, Presse  pour vérifier le poids total.Appuyez sur  pour effacer l'historique ADD.

Par exemple, la base est KG

Mettez la marchandise dans l'assiette Comme 500g, presse 

Il affichera [0,500 kg] [1] [0] pendant 5 secondes, puis à [0,500] [0] [0]

Ensuite, retirez la marchandise, mettez une autre marchandise sur l'assiette, par exemple 100 g, presse 

Il affichera [0,600 kg] [2] [0] pendant 5 secondes, puis à [0,100 g] [0] [0].

Mais lorsque vous retirez ces marchandises, appuyez  à nouveau, vous pouvez simplement vérifier que la valeur totale est toujours : [0,600 kg] [2] [0] , bien sûr, vous pouvez continuer à y mettre les nouveaux produits, appuyez sur  pour compter.

Enfin, lorsque vous avez terminé le TDAH, il n'y a rien dans l'assiette,

Appuyez  pour vérifier le poids total. Presse  pour effacer l'historique ADD.

5.6. Alarme de quantité

Par exemple, si la quantité de marchandises dans l'assiette dépasse 30 pièces , vous souhaitez déclencher une alarme.

Tout d'abord, saisissez 30 pièces, presse  ,Il affichera [0,000] [0] [30] pendant 3 secondes, puis afficher [0.000] [0] [0]

Mettez la marchandise dans l'assiette, lors du comptage (suivez la méthode de 5.4.1 par exemple : placez 10 pièces de marchandises sur l'assiette, saisissez 10, appuyez sur  , puis continuez à y mettre plus de marchandises), lorsque les pièces dépassent 3 0 pièces, une alarme se déclenche.

Appuyez sur  et  pour annuler l'alarme de quantité .

5.7. Étalonnage

1. Allumez la balance, lorsque la fenêtre affiche « 0 », saisissez 52411 et appuyez sur  la touche pour entrer en mode d'étalonnage.

2. Appuyez  pour choisir la capacité maximale, appuyez  pour confirmer, par exemple : 30 kg, saisissez « 30 000 », appuyez  pour confirmer

3. Appuyez sur  pour choisir la division, appuyez sur  pour confirmer, par exemple, lorsque vous appuyez  en continu sur , « 1, 2, 5, 10 » s'affiche, puis choisissez la division souhaitée. Appuyez ensuite sur .

4. Appuyez  pour choisir la position du point, après avoir appuyé en continu, il affiche « 0 », « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 0 », vous pouvez choisir la position dont vous avez besoin, puis appuyez sur  pour confirmer. « 0 » signifie « 0 », « 1 » signifie « 0,0 », « 2 » signifie « 0,00 », « 3 » signifie « 0,000 », « 4 » signifie « 0,0000 » (Si vous n'avez pas besoin de modifier la capacité, la division et le point, vous pouvez appuyer directement sur  pour passer à l'étape suivante)

5. La fenêtre de poids affichera les données que le poids sera chargé sur la balance (si vous souhaitez modifier le poids de charge, vous pouvez saisir les données que vous chargerez sur la balance). Appuyez sur , la fenêtre du prix unitaire affichera « CHARGE », puis indiquez la charge/le poids, enfin appuyez sur  pour confirmer.

5.8. Alarmes de limite supérieure et inférieure

5.8.1 Sélection des types d'alarme

Appuyez longuement sur la  touche pour accéder aux paramètres. La fenêtre de poids unique affiche : Appuyez  sur OFF pour désactiver, appuyez sur  OUT pour afficher l'alarme hors plage, appuyez sur  IN pour afficher

l'alarme dans la plage et appuyez sur  pour afficher l'alarme de limite supérieure uniquement. Appuyez sur  pour enregistrer et quitter.

Appuyez brièvement sur le  touche pour définir la limite supérieure de la quantité.

5.8.2 Saisie des valeurs d'alarme (Remarque : appuyez longuement sur la

 touche pour activer l'alarme, comme à la première étape ci-dessus)

Appuyez brièvement sur la  touche pour accéder aux paramètres et afficher (A-FF-O-dn). La fenêtre de poids affiche les types d'alarme : A-OUT indique une alarme hors de portée, A-IN indique une alarme dans la portée, A-UP indique uniquement une alarme de limite supérieure.

A. Lorsque la fenêtre de quantité affiche DN, saisissez la valeur limite inférieure, appuyez  pour confirmer et passez à l'étape suivante.

B. Lorsque la fenêtre de poids unique affiche UP, saisissez la valeur limite supérieure, appuyez  pour confirmer et quitter.

5.8.3 Appuyez sur  pour désactiver l'alarme et réinitialiser les valeurs limites supérieure et inférieure.

5.9. Paramètres UART

5.9.1 Après la mise sous tension et la mise à zéro, appuyez sur la touche **【 . 】** suivie de la touche numérique **【 8 】**. La fenêtre de poids affichera « imprimer » indiquant le mode d'imprimante externe.

5.9.2 Après la mise sous tension et la mise à zéro, appuyez sur la touche **【 . 】** suivie de la touche numérique **【 9 】**. La fenêtre de pesage affichera « PC » indiquant le mode de téléchargement des données de l'ordinateur, qui

peuvent être téléchargées sur l'ordinateur à l'aide de feuilles de calcul Excel.

5. 10 .Fonction d'impression (Remarque : avec le RS232)

Lorsque l'UART passe en mode « impression » :

5. 10 .1 Impression unique

Lorsque le poids n'est pas nul, appuyez sur la touche **【Imprimer】** pour imprimer le poids actuel, le poids unitaire et la quantité. Le format est le suivant :

```
Weighting list
-----
weight(kg) u. wt(g) count(pcs)
1)    0.199         0         0
-----
```

5.10.2

ADD: 0.199kg

0pcs

Impression

cumulée

Lorsque plusieurs poids sont accumulés, ajustez d'abord le poids, le poids unitaire et la quantité des articles, appuyez plusieurs fois sur la touche **【Add】** pour accumuler, puis appuyez sur la touche **【Print】** pour imprimer plusieurs fois le poids, le poids unitaire et la quantité des articles. En mode « Imprimer », appuyez sur la touche « PRT » après l'impression pour effacer automatiquement l'accumulation, ou appuyez sur la touche combinée « M+ »+« CLR » pour effacer l'accumulation.

Le format d'impression est le suivant :

```
Weighting list
-----
weight(kg) u. wt(g) count(pcs)
1)    0.199         0         0
2)    0.398         0         0
-----
```

ADD: 0.597kg

0pcs

6. Fonction de téléchargement de données informatiques (Remarque : avec le RS232)

Lorsque l'UART passe en mode « PC », utilisez un câble de données RS232 vers protocole HID pour connecter l'ordinateur à la balance (Remarque : les balances de comptage avec ports RS232 sont fournies avec ce câble de données). Ouvrez une feuille de calcul Excel sur l'ordinateur. Une fois la balance électronique mise sous tension et remise à zéro, placez les objets à peser sur la balance. Lorsque le poids se stabilise, un « bip » retentit et la feuille de calcul Excel de l'ordinateur écrit automatiquement les données de poids affichées dans la fenêtre de pesée de la balance électronique. Retirez les objets de la balance et, une fois qu'elle est revenue à zéro, pesez à nouveau. La feuille de calcul Excel écrit les deuxièmes données de poids (pas besoin d'appuyer sur la touche **【Imprimer】**).

Le format est le suivant :

	A	B
1	0. 398kg	
2	0. 398kg	
3	0. 199kg	
4	0. 199kg	
5		
6		

7 . Attention:

7. Tenir à l'écart de la pluie et du lavage à l'eau (si cela se produit, S'il vous plaît, séchez-le facilement , et je trouve que ça ne peut pas marcher, retourner au vendeur pour réparation).
8. Veuillez ne pas stocker dans un endroit à haute température et humide.
9. Ne laissez pas les insectes pénétrer dans le corps .

10. Ne pas soumettre à des chocs violents ni à des surcharges .
11. Pas besoin de l'utiliser pendant une longue période. S'il vous plaît, effacez-le, et le mettre dans le sac, et chargez-le tous les 3 mois. Rechargez-le avant de l'utiliser.
12. Si vous avez de bons conseils, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

8. Dépannage courant :

No n	INQUIÉTER	MOYENS	RAISON	CONSEILLER
1	Allumer, afficher « LB » et alarme	BATTERIE FAIBLE (ALIMENTATION)	Batterie sans alimentation	RECHARGEMENT
			Batterie cassée	changer la batterie
2	Allumez, affichez « ED »	ERREUR DE PESÉE	ÉTANCHÉITÉ DE LA LIGNE DE CELLULE DE CHARGE - OFF	RE-FERMETURE
			CELLULE DE CHARGE EN CONTACT AVEC QUELQUE CHOSE	VÉRIFICATION
			CELLULE DE CHARGE CASSÉE	CHANGER LA CELLULE DE CHARGE
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
3	Allumez, comptez les sautes	Le numéro de la fenêtre de poids change, impossible de peser	trop MOUILLÉ	SÉCHER le PCB et la cellule de charge
			TROP RESISTANT	démontez le PCB en utilisant d'abord un nettoyant à l'alcool, puis séchez-le
			CELLULE DE CHARGE EN CONTACT AVEC QUELQUE CHOSE	VÉRIFICATION
			ÉTANCHÉITÉ DE LA LIGNE DE CELLULE DE CHARGE - OFF	RE-FERMETURE
			CELLULE DE CHARGE CASSÉE	CHANGER LA CELLULE DE CHARGE
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
4	Lors de la charge, le comptage	Le numéro de la fenêtre de poids change, impossible de charger	Adaptateur	changer l'adaptateur
5	Digital 8 n'est pas au complet	Digital 8 n'est pas complet, ou moins	court-circuit électronique	en utilisant un fil isolé en caoutchouc reliant ensemble
			Écran LCD cassé	changer la LED
			Disque cassé	changer le panneau d'affichage
6	la clé ne fonctionne	appuyer sur la touche ne peut pas	la clé est coincée	vérification
			la clé ne peut pas revenir	changer la clé

	pas	fonctionner	en arrière	
			court-circuit du circuit électronique de la clé	en utilisant un fil isolé en caoutchouc reliant ensemble
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
			CORROSION DU CLAVIER	CHANGER LE CLAVIER
7	AUCUN POIDS	aucun poids	la ligne de cellule de charge et le lien PCB sont rompus	vérification
			ÉTANCHÉITÉ DE LA LIGNE DE CELLULE DE CHARGE - OFF	RE-FERMETURE
			CELLULE DE CHARGE CASSÉE	CHANGER LA CELLULE DE CHARGE
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
8	ne peut pas allumer	appuyez sur le bouton marche/arrêt, impossible d'allumer	le bouton marche/arrêt est cassé	CHANGER LE BOUTON MARCHE/ARRÊT
			VÉRIFIEZ QUE LA PUISSANCE DE LA BATTERIE EST ASSEZ ÉLEVÉE	BASSE TENSION, RECHARGE
				BATTERIE CASSÉE CHANGEZ-LA, V<5,25V
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
9	quand on allume DI DI son tout le temps	quand on allume DI DI son tout le temps	VÉRIFIEZ QUE LA PUISSANCE DE LA BATTERIE EST ASSEZ ÉLEVÉE	BASSE TENSION, RECHARGE
				BATTERIE CASSÉE CHANGEZ-LA, V<5,25V
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
10	allume le son normalement , mais pas de mots	allume le son normalement, mais pas de mots	vérifier que le lien entre le panneau d'affichage et le PCB est ok	éteindre, relier le lien du panneau d'affichage
			panneau d'affichage cassé	changer le panneau d'affichage
11	Allume l'émission « 8 » tout le temps	lorsque la balance est allumée, toutes les fenêtres affichent 8, impossible de peser, et le bruit est normal	vérifier que le lien entre le panneau d'affichage et le PCB est ok	éteindre, relier le lien du panneau d'affichage
			panneau d'affichage cassé	changer le panneau d'affichage
12	ne peut pas	Lors de la charge, le	Adaptateur	changer l'adaptateur

	recharger	voyant CA fonctionne, mais ne peut pas charger	Batterie cassée	changer la batterie
		Lorsque le voyant de charge CA ne fonctionne pas,	adaptateur	changer l'adaptateur
			adaptateur de prise	démonter la recharge
			connexion de charge cassée	changer la partie de connexion
			la connexion de charge au lien PCB est désactivée	re-scellage
			PCB CASSÉ	CHANGER LE PCB
13	pas de rétroéclairage pour l'écran LCD	Allumez, il n'y a pas de lumière sur l'écran LCD	Batterie cassée	changer la batterie
			fonction d'économie d'énergie	réinitialiser la fonction de rétroéclairage
			vérifiez si la partie LCD est scellée	RE-FERMETURE
			Écran LCD cassé	CHANGER L'ÉCRAN LCD

	Articles	Description
1	Territoire de vente	Amérique du Nord
2	Nom	Échelle de comptage
3	Modèle	KF-H2D
4	Paramètre	Puissance nominale : 110 V CA/60 Hz, capacité : 30 kg, division : 1 g , RS 232

	Articles	Description
1	Territoire de vente	Amérique du Nord
2	Nom	Échelle de comptage
3	Modèle	KF-H2C

4	Paramètre	Puissance nominale : 110 V CA/60 Hz, capacité : 30 kg, division : 1 g , RS 232
---	-----------	---

	Articles	Description
1	Territoire de vente	Europe
2	Nom	Échelle de comptage
3	Modèle	KF-H2C
4	Paramètre	Puissance nominale : 220-240 V CA/50 Hz, capacité : 30 kg, division : 1 g , RS 232

	Articles	Description
1	Territoire de vente	Australie
2	Nom	Échelle de comptage
3	Modèle	KF-H2C
4	Paramètre	Puissance nominale : 220-240 V CA/50 Hz, capacité : 30 kg, division : 1 g , RS 232

	Articles	Description
1	Territoire de vente	Amérique du Nord
2	Nom	Échelle de comptage
3	Modèle	KF-H2C
4	Paramètre	Puissance nominale : 110 V CA/60 Hz, capacité : 30 kg, division : 1 g

	Articles	Description
1	Territoire de vente	Europe
2	Nom	Échelle de comptage
3	Modèle	KF-H2C
4	Paramètre	Puissance nominale : 220-240 V CA/50 Hz, capacité : 30 kg, division : 1 g

	Articles	Description
1	Territoire de vente	Amérique du Nord
2	Nom	Échelle de comptage
3	Modèle	KF-H2C
4	Paramètre	Puissance nominale : 110 V CA/60 Hz, capacité : 15 kg, division : 0,5 g , RS 232

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Zählwaage BENUTZERHANDBUCH

MODELL: KF-H2C / KF-H2D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELL: KF-H2C / KF-H2D



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Haupttechnische Funktion.

1. Funktion :

Automatische Nullstellung; Zählen; HINZUFÜGEN; TARA;
Hintergrundbeleuchtung

2. Leistung :

Wechselstrom 220 -240 V ($\pm 10\%$), 50 Hz ± 1 Hz

Wechselstrom 110 V ($\pm 10\%$), 6,0 Hz ± 1 Hz

DC 6V / 4AH wiederaufladbarer Akku

3. Stromverbrauch

Gleichstrom 38 mA

DC 58 mA (mit Hintergrundbeleuchtung)

4. Watt : 0,4 W (mit Hintergrundbeleuchtung)

5. Alarm bei niedrigem Akkustand

Wenn () angezeigt wird , muss die Waage aufgeladen werden. Bei fortgesetzter Verwendung kann sie leicht kaputtgehen.

B. Technische Daten

Kapazität 1:

Kapazität	(N)	e)	(D)	(max)	(mindestens)	null	Tara (max.)	Überlastung (max+9e)
15000 .0 g	15000 .0 g	0,5 g	0,5 g	15000,0 g	10 g	± 300 g	0 ~ 1500 0,0 g	1500 4,5 g
30 . 000 k g	30 . 000 k g	1 g	1 g	30.000k g	20 g	± 600 g	0~ 30 . 000 kg	30 , 009 kg

Hinweise: FS = MAXIMALES GEWICHT; d = Teilung

Zusätzliche Bemerkung

Wenn die Teilung ≥ 1 g ist, ist die Einheit im Allgemeinen KG (z. B. 1 g, 2 g, 5 g).

Wenn die Teilung < 1 g ist, ist die Einheit im Allgemeinen G (z. B. 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g).


C. Bedienungsanleitung.

1. Vor der Verwendung

- (1). Bitte stellen Sie die Waage auf einen ebenen und festen Untergrund. Sie können die vier Füße festziehen oder lockern, um sicherzustellen, dass sie auf gleicher Höhe sind. darauf befindet sich eine Wasserwaage.
- (2). Verwenden Sie es nicht in widrigen Umgebungen wie starkem Wind und Sonnenschein .
- (3). Bitte nutzen Sie ausschließlich den Stromanbieter.
- (4). Stellen Sie beim Einschalten nichts auf die Platte .
- (5) Achten Sie beim Wiegen darauf , dass die Ware möglichst in die Mitte des Tellers gelegt wird , nicht darüber hinaus .
- (6).Schalten Sie die Waage nach 15-20 Minuten ein Wiegen ist besser .
- (7) . Zeigen Sie () an, muss zuerst aufgeladen werden .


2. Anzeige :

A: Wenn die Einheit kg ist, wird das Gewicht als 0,000 angezeigt (siehe Abbildung):

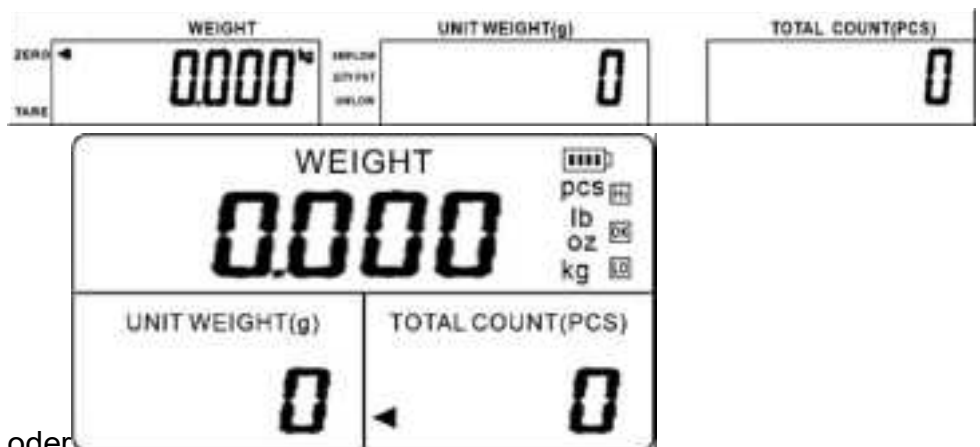

oder

B: Wenn die Einheit G ist, wird das Gewicht als 0,0 angezeigt (siehe Abbildung):

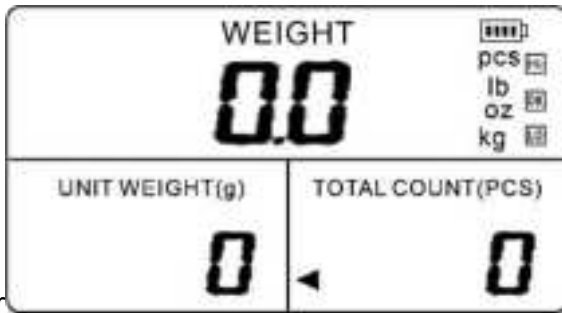

oder

(1) Gewicht

6 Ziffern für das Warengewicht und das Additions-gewicht und die linke Ziffer kann [-] anzeigen.

(2). EINHEITSGEWICHT

5 Digitalanzeigen für das Stückgewicht und die Zugabezeiten. Der Punkt kann sich ändern.

(3) MENGE

6digital für die Stücke der Ware .

3. Symbol“ ◀ ”

(1). oder Netto oder Tara : bedeutet, dass das Gewicht der Verpackung gekürzt wurde

(2). oder Null : bedeutet kein Gewicht .

(3).+ oder M+ : bedeutet ADD .

(4). or Stable or ~) : Bedeutet on stabil .

(5).SMPLOW : bedeutet, dass die Probe nicht ausreicht. das Gewicht der Probe auf der Platte ist geringer als das Gewicht der Mindestprobe, Bitte addieren Sie die Teile, bis dieses Symbol verschwindet .

(6).QTYPST UWLOW : Wenn die Anzahl der PCS so niedrig ist wie von Ihnen eingestellt, es wird Alarm schlagen und QTYPST UWLOW ◀ .

(7). : Bedeutet, dass die Leistung niedrig ist. muss aufgeladen werden.

Bemerkung

Hochpräzise Zählwaage: Minimales Probengewicht = 20 d. Minimales Einheitsgewicht = 0,2 d (d= Division)

Zählwaage : Mindestprobengewicht = 40 d, Mindesteinheitsgewicht = 0,8 d (d = Division)

4. TASTATUR



ODER



(Ohne RS -232) (mit RS -232)

4.1 Beschreibung der zusammengesetzten Schlüsselfunktion

 + Zifferntasten (0–2) zum Umrechnen von Einheiten.

 + Mit den Zifferntasten (4–6) können Sie die Helligkeit anpassen.



+ Stellen Sie die oberen und unteren Alarmgrenzen ein.

Drücken Sie lange , um die Alarめinstellung aufzurufen.

Drücken Sie  zum Schließen . Drücken Sie,  um die äußeren oberen und unteren Alarmgrenzen einzustellen . Drücken Sie , um die inneren oberen und unteren Alarmgrenzen einzustellen . Drücken Sie , um die oberen Alarmgrenzen einzustellen. Drücken Sie  zur Bestätigung.

4.2 Funktionstaste



: Wenn das Stückgewicht unbekannt ist , legen Sie die Anzahl der zu beprobenden Elemente fest.



: Wenn das Stückgewicht bekannt ist , bestätigen Sie das eingegebene Gewicht;



:Verwenden Sie diese Taste, um den Alarmwert einzustellen, wenn eine feste Anzahl von Alarmen erforderlich ist;



:Alarmfunktion deaktivieren;



:Die Warenmenge addieren;



: Den Gesamtbetrag der angesammelten Artikel stornieren;



:Entfernen Sie das Taragewicht;



: Stellen Sie die Waage so weit wie möglich auf Null zurück;



:Nummer löschen;



: Drucken Sie das aktuelle Gewicht, Einzelgewicht, die Menge und die kumulierten Daten aus. (Hinweis: mit RS232)

5. FUNKTION

5.1. EIN -AUS-Taste

ON/OFF auf „ | “ stellen bedeutet einschalten.

An/Aus setzen zu" Bedeutet Ausschalten.

5.2. Hintergrundbeleuchtung Auto

Drücken Sie , Wenn „  angezeigt wird , drücken Sie . Ich werde „ “ anzeigen . Legen Sie die Ware auf den Teller , Gewicht > 10d , das Licht ist automatisch an , wenn es Null ist, das Licht ist automatisch aus .

Licht immer an

Drücken Sie , wenn „ “  angezeigt wird , drücken Sie , es wird „ “ angezeigt. Das Licht leuchtet dauerhaft.

Licht immer aus

drücken , wenn „“ angezeigt wird . Drücken , es wird „ “ angezeigt, das Licht ist dauerhaft ausgeschaltet.

Wenn Sie die Waage ausschalten , wird Ihre Auswahl gespeichert.

5.3.Kg/g/lb Einheit wählen

Drücken , wenn die Anzeige „ “ dann drücken , Einheit ist „kg“ .

Drücken , wenn die Anzeige „ “ und drücken Sie . Einheit ist "G" .

Drücken , wenn die Anzeige „ “ drücken Sie dann , die Einheit ist „lb“ .

5.4.Zählen

5.4.1 Vor dem Zählen müssen Sie einige Proben entnehmen, um das Stück- oder Einheitsgewicht zu ermitteln

(1) Wenn das Stückgewicht unbekannt ist

Legen Sie die Proben der betreffenden Waren auf den Teller (das Gewicht jeder Probe muss gleich sein) :

Beispiel (A): Wenn die Einheit **G ist**, legen Sie 30 Schrauben mit jeweils gleichem Gewicht auf die Platte. Es wird Folgendes angezeigt :

Gewicht Stückgewicht Gesamtzahl

[53,1 g] [0] [0]

Geben Sie den PCS ein „ 30 “ der Proben (Schrauben) wird angezeigt:

Gewicht Stückgewicht Gesamtzahl

[53,1 g] [3 0] [0]

Drücken  Sie dann , es wird angezeigt :

Gewicht Stückgewicht Gesamtzahl

[53,1 g] [1,77 g] [30]

Sie können nun weitere Waren (z. B. Schrauben) auf die Platte legen. Das Gesamtgewicht und die Gesamtzahl ändern sich ständig, das Stückgewicht bleibt unverändert .

Beispiel (B): Bei einer Einheit in **kg** legen Sie 30 Schrauben mit jeweils gleichem Gewicht auf die Platte. Daraufhin wird Folgendes angezeigt :

Gewicht Stückgewicht Gesamtzahl

[0,053k g] [0] [0]

Geben Sie den PCS ein „ 30 “ der Probe s (Schrauben), wird angezeigt:

Gewicht Stückgewicht Gesamtzahl

[0,053k g] [3 0] [0]

Drücken  Sie dann , es wird angezeigt :

Gewicht Stückgewicht Gesamtzahl

[0,053kg] [1,766 g] [30]

Sie können nun weitere Waren (z. B. Schrauben) auf die Platte legen. Das Gesamtgewicht und die Gesamtzahl ändern sich ständig, das Stückgewicht bleibt unverändert .

(4) K jetzt das Stückgewicht (zB Schrauben)

Wenn Sie wissen, dass das Gewicht einer Schraube 1,766 g beträgt,

G ist , gebe ich das Einheitsgewicht 1,766 ein. Daraufhin wird Folgendes angezeigt:

[0,0 g] [1,766 g] [0]

Drücken Sie  dann und legen Sie weitere Waren (z. B. 30 Schrauben) auf die Platte.

[53.0 g] [1.766g] [3 0]

Wenn Sie in diesem Moment weiterhin weitere Teile eingeben, ändern sich das Gesamtgewicht und die Gesamtzahl im Fenster ständig, das Stückgewicht bleibt unverändert .

B: Wenn die Einheit **kg ist** , gebe ich das Einheitsgewicht 1,766 ein. Es wird Folgendes angezeigt:

[0,0 00k g] [1,766g] [0]

Drücken Sie  dann , und legen Sie die mehr waren (zB: 30 stücke schrauben) auf die platte,

[0,053kg] [1,766g] [3 0]

Wenn Sie schließlich alle Waren von der Platte genommen haben und im

Einheitenfenster immer noch der Wert angezeigt wird, können Sie drücken .

Die Probe ist größer, die Präzision ist höher

NULLPUNKT

Wenn Sie die Waage verwenden, ist das Gewichtsfenster manchmal nicht [0,0].

Sie können drücken,  um es auf [0 .0] zu bringen, Nullbereich = Kapazität × (± 4 %)

5.4.2 Zählwaren haben Verpackung

(1). **Wenn das Gewicht der Verpackung /des Kartons unbekannt ist** (z. B. die Einheit ist **KG**)

A. Legen Sie die Verpackung in Box von 500g auf den Teller , es wird angezeigt [0,500kg] [0] [0]

B. Drücken , Es wird angezeigt



ODER

An diesem Punkt können Sie mit 5.4.1 fortfahren, um mit der Zählung fortzufahren. Wenn das Gewicht der Verpackung /des Kartons unbekannt ist (z. B. die Einheit ist **G**)

A. Legen Sie die Verpackung in Box von 500g auf den Teller, Es wird angezeigt [500,0 g] [0] [0]

B. Drücken Sie . Es wird Folgendes angezeigt:

[0,0 g] [0] [0]

Löschen des TARA-Verlaufs

Nehmen Sie die Waren und das Paket auf die Platte, das Gewicht wird [- 0,500 kg] auf der Grundlage von KG oder [- 500,0 g] auf der Grundlage von G betragen. Drücken Sie . Das Gewicht wird [0,0] betragen und dieses ◀ zu TARE verschwindet.

(2). 1-A. Wenn Das Gewicht der Verpackungsschachtel/des Kartons ist bekannt (z. B. die Einheit ist KG)

Auf dem Teller ist nichts, es wird angezeigt

[0,00 0] [0] [0]

Die Verpackung wiegt 500g. Geben Sie 500 ein, es wird angezeigt

[0,00 0] [50 0] [0]

Präs [TARE], es wird angezeigt

[- 0,500] [----] [----]

Stellen Sie dann die Verpackungsschachtel auf die Platte. Sie zeigt 0,000 an (das bedeutet tariert). Beginnen Sie nun mit dem Zählen gemäß 5.4.1.

(3).1-B. Wenn das Gewicht der Verpackung /des Kartons bekannt ist (z. B. die Einheit ist G)

Auf dem Teller ist nichts, es wird angezeigt

[0,0 g] [0] [0]

Die Verpackung wiegt 500g. Geben Sie 5000 ein, es wird angezeigt

[0,0 g] [50 0 0] [0]

Drücken Sie , es wird angezeigt

[- 500,0 g] [----] [----]

Achtung: Wenn im Gewichtsfenster „ 0,0 “ angezeigt wird (d. h. die Einheit ist G), muss das eingegebene Gewicht des Verpackungskartons das Zehnfache des tatsächlichen Gewichts betragen. (Beispiel: Bei einem 500 g großen Verpackungskarton müssen Sie 5000 eingeben.)

Jetzt können Sie zuerst die Verpackungsschachtel hineinstellen. Sie zeigt „ 0,0 “ in g oder „ 0,000 “ in kg an. Das bedeutet, dass beide tariert sind. Führen Sie dann Schritt 5.4.1 aus, um mit dem Zählen fortzufahren .

Auf dem Teller befinden sich einige Waren inklusive Verpackungsschachtel/Karton .

Z. B. wiegt eine Verpackungsschachtel 500 g. Auf kg-Basis ergibt sich:

Verpackungsschachtel (500 g) + Ware (30 Schrauben) = 0,553 kg . es wird angezeigt

[0,553 kg] [0] [0]

Geben Sie das Gewicht einer Schraube (1,766) ein und drücken Sie die

Taste . es wird angezeigt

[0,553 kg] [1,766 g] [313]

Geben Sie 500 ein (Verpackungskarton wiegt 500 g) und drücken Sie . Es wird angezeigt

[0.053 kg] [1.766 g] [30]

Z. B. wiegt die Verpackungsschachtel 500 g. Basierend auf G ergibt sich für Verpackungsschachtel (500 g) + Ware (30 Schrauben) = 553,1 g . es wird angezeigt

[553,0 g] [0] [0]

Geben Sie das Gewicht von 1,766 einer Schraube ein und drücken Sie .

Es wird angezeigt

[553,0 g] [1 .766 g] [313]

Geben Sie 5000 ein (**die tatsächliche Verpackungseinheit wiegt 500 g**),

drücken Sie die Taste  und es wird angezeigt

[53,0 g] [1,766 g] [30]

Achtung: Wenn im Gewichtsfenster „ 0,0 “ angezeigt wird (d. h. die Einheit ist G), muss das eingegebene Gewicht der Verpackungsschachtel das Zehnfache des tatsächlichen Gewichts betragen. (Beispiel: Bei einer 500 g großen Verpackungsschachtel müssen Sie 5000 eingeben.)

Löschen des TARA-Verlaufs

Nehmen Sie die Ware und das Paket auf die Platte, das Gewicht beträgt [-0,500 kg], drücken . Das Gewicht wird [0,0] sein .

5.5. HINZUFÜGEN

99Mal ADD, 6 Digitale

5.5.1 Mengenaddition beim wiederholten Zählen

5.1.1.1 PCS HINZUFÜGEN

Legen Sie die Ware auf den Teller, folgen Sie den Anweisungen unter 5.4.1 und drücken Sie dann  , Wiederholen Sie 5.1.1.1 und drücken Sie dann  ,im Fenster mit dem Stückgewicht wird [2] angezeigt, es bedeutet, 2 Mal HINZUFÜGEN. Die Gesamtanzahl (Stück) zeigt die zwei Mal Anzahl an Stücken an. (z. B. 10 Stück Schrauben auf die Platte setzen, 10 eingeben, SMPL drücken,  einmal drücken, dann 10 Stück Schrauben entfernen, erneut 10 Stück Schrauben setzen,  erneut drücken. Die Gesamtanzahl zeigt die 20 Stück an, die beim 1. Mal und beim 2. Mal gezählt wurden , ^{das} Gesamtgewicht ergibt ^{sich} natürlich aus 1. ^{Mal} + 2. ^{Mal}.)

Wenn Sie mit dem Zählen aller Waren fertig sind , es ist keine Ware auf dem Teller, Drücken  um das Gesamtgewicht sowie die Zeiten und Mengen zu überprüfen. Drücken  und  um den ADD-Verlauf zu löschen.

5.5.2 Gewicht HINZUFÜGEN

Beispielsweise ist die Einheit G

Sie die Ware auf den Teller, etwa 500 g, drücken 

500.0] [1] [0] angezeigt . dann zu [500.0] [0] [0]

Dann nehmen Sie die Ware ab, legen Sie eine weitere Ware auf den Teller,
etwa 100 g, drücken 

Es wird angezeigt [600.0g] [2] [0] für 5 Sekunden, dann auf [100,0g] [0] [0].

Aber wenn Sie diese Waren abnehmen, drücken Sie  Auch hier können
Sie einfach überprüfen, dass der Gesamtwert immer noch ist: [600,0 g] [2]
[0] , natürlich können Sie weiterhin die neue Ware darauf legen, drücken Sie
 zum Zählen.

schließlich mit ADD fertig sind, es ist keine Ware auf dem Teller,

**Drücken  , um das Gesamtgewicht zu prüfen. Drücken Sie  um den
ADD-Verlauf zu löschen.**

Die Basis ist beispielsweise KG

Legen Sie die Ware auf den Teller. Etwa 500g, drücken 

0.500kg] [1] [0] für 5 Sekunden angezeigt , dann zu [0.500] [0] [0]

Dann nehmen Sie die Ware ab, legen Sie eine weitere Ware auf den Teller,
etwa 100 g, drücken 

Es wird angezeigt [0.600kg] [2] [0] für 5 Sekunden, dann auf [0,100g] [0] [0].

Aber wenn Sie diese Waren herausnehmen und  erneut drücken, können Sie
überprüfen, dass der Gesamtwert immer noch beträgt: [0,600kg] [2] [0] , natürlich
können Sie weiterhin die neue Ware darauf legen, drücken Sie  zum Zählen.

schließlich mit ADD fertig sind, es ist keine Ware auf dem Teller, Drücken

**Sie ,  um das Gesamtgewicht zu überprüfen. Drücken  um den
ADD-Verlauf zu löschen.**

5.6. Mengenalarm

Stück Ware auf dem Teller befinden, möchten Sie Alarm schlagen.

Geben Sie zunächst 30 Stück ein. drücken  ,Es wird angezeigt

[0.000] [0] [30] für 3 Sekunden,

dann zeige [0.000] [0] [0] an

Sie die Ware auf den Teller, beim Zählen (folgen Sie dem Weg von 5.4.1, z. B.:

Legen Sie 10 Stück Waren auf den Teller, geben Sie 10 ein, drücken Sie  ,

dann legen Sie weiterhin mehr Waren darauf), wenn die Stückzahl über 3,0 Stück liegt, wird ein Alarm ausgelöst.

Drücken Sie  und , um den  Mengenalarm abubrechen .

5.7. Kalibrierung

1. Schalten Sie die Waage ein. Wenn im Fenster „0“ angezeigt wird, geben Sie 52411 ein und drücken Sie  die Taste, um in den Kalibrierungsmodus zu wechseln.

2. Drücken Sie  , um die maximale Kapazität auszuwählen, und drücken Sie ,  um zu bestätigen. Beispiel: 30 kg, geben Sie „30000“ ein und drücken Sie ,  um zu bestätigen.

3. Drücken Sie  , um die Unterteilung auszuwählen, und drücken Sie  zur Bestätigung. Wenn Sie beispielsweise  kontinuierlich drücken, wird „1,2,5,10“ angezeigt. Wählen Sie anschließend die gewünschte Unterteilung aus. Drücken Sie dann .

4. Drücken Sie , um die Position des Punktes auszuwählen. Nach kontinuierlichem Drücken werden „0“, „1“, „2“, „3“, „4“, „0“ angezeigt. Sie können die gewünschte Position auswählen und dann drücken.  zur Bestätigung. „0“ bedeutet „0“, „1“ bedeutet „0,0“, „2“ bedeutet „0,00“, „3“ bedeutet „0,000“, „4“ bedeutet „0,0000“ (Wenn Sie Kapazität, Teilung und Punkt nicht ändern müssen, können Sie direkt drücken.)  um zum nächsten Schritt zu gelangen)

5. Im Gewichtsfenster werden die Daten angezeigt, die auf die Waage geladen werden (wenn Sie die Last ändern möchten, können Sie die Daten eingeben, die auf die Waage geladen werden). Drücken Sie , im Stückpreisfenster wird „LOAD“ angezeigt, geben Sie dann die Ladung/das Gewicht ein und drücken Sie abschließend  zur Bestätigung.

5.8. Obere und untere Grenzwertalarme

5.8.1 Auswählen von Alarmtypen

Drücken Sie die Taste lange, , um die Einstellungen aufzurufen. Das Einzelgewichtsfenster zeigt: Durch Drücken  wird OFF zum Deaktivieren angezeigt, durch Drücken  wird OUT für Alarm außerhalb des Bereichs angezeigt, durch Drücken  wird IN für Alarm innerhalb des Bereichs angezeigt und durch Drücken  wird UP nur für Alarm der oberen Grenze angezeigt.

Drücken Sie  zum Speichern und Beenden.

Drücken Sie kurz die  Taste, um die Mengengrenze einzustellen.

5.8.2Eingabe von Alarmwerten (Hinweis: Drücken Sie die  Taste lange, um den Alarm zu aktivieren, genau wie im ersten Schritt oben)

Drücken Sie kurz die  Taste, um die Einstellungen aufzurufen. Anzeige:

(A-FF-O-dn). Das Gewichtsfenster zeigt die Alarmtypen an: A-OUT zeigt einen Alarm außerhalb des Bereichs an, A-IN zeigt einen Alarm innerhalb des Bereichs an, A-UP zeigt nur einen Alarm für die obere Grenze an.

A. Wenn im Mengenfenster „DN“ angezeigt wird, geben Sie den unteren

Grenzwert ein, drücken Sie  zur Bestätigung und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

B. Wenn im Einzelgewichtsfenster „UP“ angezeigt wird, geben Sie den oberen

Grenzwert ein und drücken Sie  zur Bestätigung und zum Beenden.

5.8.3Drücken Sie ,  um den Alarm zu deaktivieren und die oberen und unteren Grenzwerte zurückzusetzen.

5.9. UART-Einstellungen

5.9.1 Nach dem Einschalten und Nullstellen die Taste **【 . 】** und dann die Zifferntaste drücken **【 8 】**. Im Gewichtsfenster wird „Drucken“ angezeigt, was auf den externen Druckermodus hinweist.

5.9.2 Nach dem Einschalten und Nullstellen drücken Sie die Taste **【 . 】** und dann die Zifferntaste **【 9 】**. Im Gewichtsfenster wird „PC“ angezeigt, was den Computerdaten-Uploadmodus anzeigt, der mithilfe von Excel-Tabellen auf den Computer hochgeladen werden kann.

5. 10 .Druckfunktion (Hinweis: mit RS232)

Wenn UART in den „Drucken“-Modus wechselt:

5. 10 .1Einzeldruck

Wenn das Gewicht nicht Null ist, drücken Sie die Taste **【Drucken】** , um das aktuelle Gewicht, das Stückgewicht und die Menge auszudrucken. Das Format ist wie folgt:

Weighting list

	weight (kg)	u. wt (g)	count (pcs)
1)	0.199	0	0

5.10.2

ADD: 0.199kg

0pcs

Kumulierter

Druck

Wenn mehrere Gewichte akkumuliert werden, passen Sie zuerst das Gewicht, das Einheitsgewicht und die Menge der Artikel an, drücken Sie wiederholt die Taste **【Hinzufügen】** , um zu akkumulieren, und drücken Sie dann die Taste **【Drucken】** , um das Gewicht, das Einheitsgewicht und die Menge der Artikel mehrmals auszudrucken. Im Modus „Drucken“ wird die Akkumulation automatisch gelöscht, wenn Sie nach dem Drucken die Taste „PRT“ drücken, oder drücken Sie die Tastenkombination „M+“+, „CLR“, um die Akkumulation zu löschen.

Das Druckformat ist wie folgt:

Weighting list

	weight (kg)	u. wt (g)	count (pcs)
1)	0.199	0	0
2)	0.398	0	0

ADD: 0.597kg 0pcs

6. Funktion zum Hochladen von Computerdaten

(Hinweis: mit RS232)

Wenn UART in den „PC“-Modus wechselt, verwenden Sie ein RS232-zu-HID-Protokoll-Datenkabel, um den Computer mit der Waage zu verbinden (Hinweis: Zählwaagen mit RS232-Anschlüssen werden mit

diesem Datenkabel geliefert). Öffnen Sie eine Excel-Tabelle auf dem Computer Nachdem die elektronische Waage eingeschaltet und auf Null gestellt wurde, legen Sie die zu wiegenden Gegenstände auf die Waage. Wenn sich das Gewicht stabilisiert, ertönt ein „Piepton“ und die Excel-Tabelle des Computers schreibt automatisch die im Gewichtsfenster der elektronischen Waage angezeigten Gewichtsdaten. Nehmen Sie die Gegenstände von der Waage und wiegen Sie sie erneut, nachdem sie auf Null zurückgegangen ist. Die Excel-Tabelle schreibt die zweiten Gewichtsdaten (die Taste **【Drucken】** muss nicht gedrückt werden).

Das Format ist wie folgt:

	A	B
1	0. 398kg	
2	0. 398kg	
3	0. 199kg	
4	0. 199kg	
5		
6		

7 . Aufmerksamkeit:

13. Halten Sie es von Regen und Waschen mit Wasser fern (falls dies geschieht, bitte leicht trocknen, und finde, es kann nicht funktionieren, zur Reparatur an den Verkäufer zurücksenden).
14. Bitte nicht bei hohen Temperaturen oder an feuchten Orten lagern.
15. Lassen Sie keine Insekten in den Körper eindringen .
16. Vermeiden Sie schwere Stöße und Überlastungen .
17. Keine Verwendung über einen längeren Zeitraum erforderlich. bitte lösche es, und nimm es in die Tasche, und laden Sie es alle 3 Monate auf. Laden Sie es vor der Verwendung erneut auf.
18. Wenn Sie einen guten Rat haben, teilen Sie ihn uns gerne mit.

8.Allgemeine Fehlerbehebung :

N E I N	PROBLEM	BEDEUTET	GRUND	BERATEN
1	Einschalten, „LB“ anzeigen und Alarm	SCHWACHE BATTERIE (STROM)	Batterie kein Strom	AUFLADEN
			Batterie defekt	Wechseln Sie die Batterie
2	Einschalten, „ED“ anzeigen	WIEGEFEHLER	ABDICHTUNG DER LEITUNG DER WÄGEZELLEN	NEUVERSIEGELUNG
			Wägezelle mit etwas in Berührung bringen	ÜBERPRÜFUNG
			Wägezelle defekt	WECHSELN DER WÄGEZELLE
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
3	Einschalten, Hop-Zählung	Die Gewichtsfensternummer ändert sich, kann nicht gewogen werden	zu NASS	TROCKNEN Sie die Leiterplatte und die Wägezelle
			ZU SCHMUTZIG	Nehmen Sie die Leiterplatte ab, reinigen Sie sie zunächst mit Alkohol und trocknen Sie sie dann
			Wägezelle mit etwas in Berührung bringen	ÜBERPRÜFUNG
			ABDICHTUNG DER LEITUNG DER WÄGEZELLEN	NEUVERSIEGELUNG
			Wägezelle defekt	WECHSELN DER WÄGEZELLE
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
4	Beim Laden, Zählen	Die Gewichtsfensternummer ändert sich, kann nicht geladen werden	Adapter	Adapter wechseln
5	Digital 8 keine vollständige Show	Digital 8 zeigt keine vollständige Show oder weniger	Kurzschluss im elektronischen Schaltkreis	mit gummiisierten Drahtverbindungen zusammen
			LCD defekt	Wechseln Sie die LED
			Laufwerk defekt	die Anzeigetafel wechseln

6	Schlüssel funktioniert nicht	Drücken der Taste funktioniert nicht	der Schlüssel steckt fest	Überprüfung
			der Schlüssel kann nicht zurückfedern	Ändern der Tonart
			Schlüssel elektronischer Schaltkreis Kurzschluss	mit gummiisierten Drahtverbindungen zusammen
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
			TASTATUR KORRODIERT	TASTATUR WECHSELN
7	KEIN GEWICHT	kein Gewicht	die Wägezellenleitung und die PCB-Verbindung sind unterbrochen	Überprüfung
			ABDICHTUNG DER LEITUNG DER WÄGEZELLEN	NEUVERSIEGELUNG
			Wägezelle defekt	WECHSELN DER WÄGEZELLE
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
8	lässt sich nicht einschalten	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, lässt sich nicht einschalten	der EIN/AUS-KNOPF KAPUTT	ÄNDERN DER EIN-/AUS-TASTE
			ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE BATTERIELEISTUNG AUSREICHT	NIEDRIGE VOLTAGE, AUFLADEN
				BATTERIE KAPUTT, WECHSELN, V<5,25V
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
9	wenn einschalten DI DI DI Ton die ganze Zeit	wenn einschalten DI DI DI Ton die ganze Zeit	ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE BATTERIELEISTUNG AUSREICHT	NIEDRIGE VOLTAGE, AUFLADEN
				BATTERIE KAPUTT, WECHSELN, V<5,25V
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
10	schalte den Ton normal ein, aber keine Worte	schalte den Ton normal ein, aber keine Worte	Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Displayplatine und PCB in Ordnung ist.	schalten Sie den Link zur Anzeigetafel aus und verknüpfen Sie ihn erneut
			Anzeigetafel defekt	Anzeigetafel wechseln

11	schalte die ganze Zeit die Sendung „8“ ein	Wenn Sie die Waage einschalten, wird in allen Fenstern 8 angezeigt, Sie können nicht wiegen und das Geräusch ist normal	Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Displayplatine und PCB in Ordnung ist.	schalten Sie den Link zur Anzeigetafel aus und verknüpfen Sie ihn erneut
			Anzeigetafel defekt	die Anzeigetafel wechseln
12	kann nicht aufgeladen werden	Beim Laden funktioniert die Wechselstromleuchte, aber es kann nicht geladen werden	Adapter	Adapter wechseln
			Batterie defekt	Wechseln Sie die Batterie
		Wenn die Lade-AC-Leuchte nicht funktioniert,	Adapter	Adapter wechseln
			Adapterstecker	Aufladen abnehmen
			Ladeanschluss defekt	Ändern Sie den Verbindungsteil
			die Ladeverbindung zum PCB-Link aus	erneutes Versiegeln
			Leiterplatte defekt	WECHSELN SIE DIE LEITERPLATTE
13	keine Hintergrundbeleuchtung für das LCD	Einschalten, es gibt kein Licht für das LCD	Batterie defekt	Wechseln Sie die Batterie
			Energiesparfunktion	Setzen Sie die Funktion „Hintergrundbeleuchtung ein“ zurück
			Überprüfen Sie den LCD-Teil, ob er versiegelt ist	NEUVERSIEGELUNG
			LCD defekt	LCD WECHSELN

	Artikel	Beschreibung
1	Verkaufsgebiet	Nordamerika
2	Name	Zählwaage
3	Modell	KF-H2D
4	Parameter	Nennleistung: AC110 V/60 Hz, Tragkraft: 30 kg, Teilung: 1 g , RS 232

	Artikel	Beschreibung
1	Verkaufsgebiet	Nordamerika
2	Name	Zählwaage
3	Modell	KF-H2C
4	Parameter	Nennleistung: AC110 V/60 Hz, Tragkraft: 30 kg, Teilung: 1 g , RS 232

	Artikel	Beschreibung
1	Verkaufsgebiet	Europa
2	Name	Zählwaage
3	Modell	KF-H2C
4	Parameter	Bewertung(en): AC220-240V/50Hz, Kapazität: 30kg, Teilung: 1g , RS 232

	Artikel	Beschreibung
1	Verkaufsgebiet	Australien
2	Name	Zählwaage
3	Modell	KF-H2C
4	Parameter	Bewertung(en): AC220-240V/50Hz, Kapazität: 30kg, Teilung: 1g , RS 232

	Artikel	Beschreibung
1	Verkaufsgebiet	Nordamerika

	t	
2	Name	Zählwaage
3	Modell	KF-H2C
4	Parameter	Bewertung(en): AC110V/60Hz, Kapazität: 30kg, Teilung: 1g

	Artikel	Beschreibung
1	Verkaufsgebiet t	Europa
2	Name	Zählwaage
3	Modell	KF-H2C
4	Parameter	Bewertung(en): AC220-240V/50Hz, Kapazität: 30kg, Teilung: 1g

	Artikel	Beschreibung
1	Verkaufsgebiet t	Nordamerika
2	Name	Zählwaage
3	Modell	KF-H2C
4	Parameter	Bewertung(en): AC110V/60Hz, Kapazität: 15kg, Teilung: 0,5g , RS 232

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Bilancia contapezzi MANUALE D'USO

MODELLO: MODELLO KF-H2C / MODELLO KF-H2D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELLO: MODELLO KF-H2C / MODELLO KF-H2D



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

UN. Funzione tecnica principale.

1. Funzione :

Azzeramento automatico; Conteggio; AGGIUNGERE; TARA; Retroilluminazione

2. Energia :

CA 220 -240 V ($\pm 10\%$) 50 Hz ± 1 Hz

CA 110 V ($\pm 10\%$) 60 Hz ± 1 Hz

Batteria ricaricabile DC 6V / 4AH

3. Consumo energetico

CC 38 mA

DC 58 mA (con retroilluminazione)

4. Watt : 0,4 W (con retroilluminazione)

5. Allarme di bassa potenza

Quando viene visualizzato () , significa che è necessario caricare.

Se si continua a utilizzare , è facile che la bilancia si rompa.

B. Dati tecnici

Capacità 1:

capacità	(N)	(e)	(D)	(massim o)	(minut o)	zero	Tara(ma x)	Sovraccarico(max+ 9e)
15000 .0g	15000 .0g	0, 5 g	0, 5 g	15000,0 g	10g	± 300 g	0~1500 0,0 g	1500 4,5 grammi
30.000 kg	30.000 kg	1g	1g	30.000 kg	20g	± 600 g	da 0 a 30. 000 kg	30.009 kg

Note: FS = PESO MASSIMO; d = divisione

Osservazione aggiuntiva

Quando la divisione $\geq 1g$, generalmente l'unità è KG (ad esempio 1g, 2g, 5g),
quando la divisione $< 1g$, generalmente l'unità è G (ad esempio 0,1g, 0,2g, 0,5g)


C. Istruzioni per l'uso.

1. Prima dell'uso


- (1). Per favore, metti la bilancia su un posto piano e stabile. Puoi stringere o allentare i quattro piedini per assicurarti che siano allo stesso livello. c'è una palla livellata su di essa.
- (2). Non utilizzarlo in ambienti ostili come vento forte e sole splendente .
- (3). Utilizzare esclusivamente l' alimentatore .
- (4). Non mettere nulla sul piatto quando accendi.
- (5). Quando si pesa , si prega di cercare di mettere il prodotto al centro del piatto , non sopra .
- (6). Accendere la bilancia dopo 15-20 minuti la pesatura è migliore .
- (7) . Mostra (), è necessario caricare prima .

2. Mostra :

A: Quando l'unità è KG, il peso verrà visualizzato come 0,000 come nell'immagine:

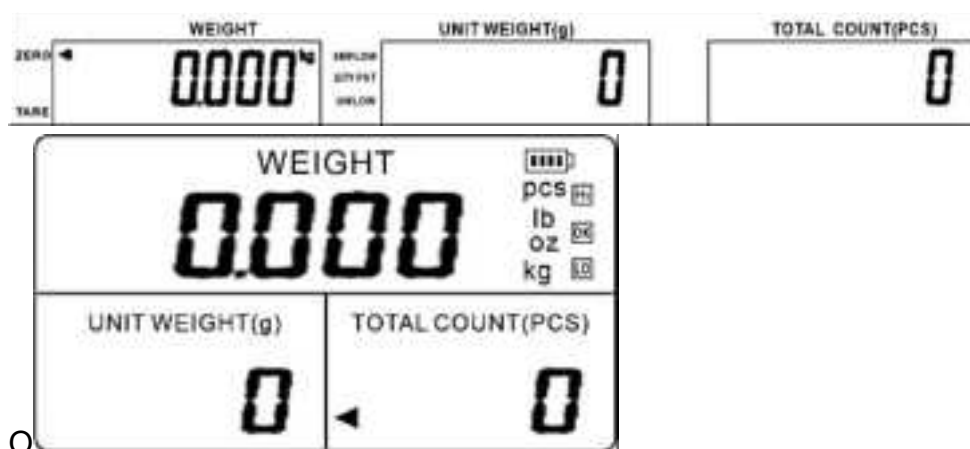

B: Quando l'unità è G, il peso verrà visualizzato come 0,0 come nell'immagine:

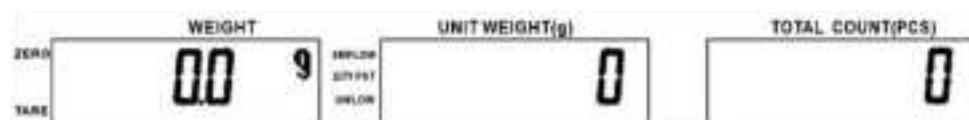

(1). PESO

6 tasti digitali per il peso della merce e per aggiungere peso e il tasto digitale a sinistra può visualizzare [-] .

(2). PESO UNITARIO

5 digitali per il peso unitario e i tempi di aggiunta. Il punto è che può cambiare.

(3). QUANTITÀ

6digital per i pezzi della merce .

3. Simbolo “ ◀ ”

(1).  o Netto o Tara : significa che è stato tagliato il peso dell'imballaggio

(2).  o Zero : significa nessun peso .

(3).+ o M+ : significa AGGIUNGI .

(4).  o Stabile o ~) : significa stabile .

(5).SMPLOW : significa che il campione non è sufficiente. il peso del campione sulla piastra è inferiore al peso del campione minimo, per favore aggiungi l'unità pezzi questo simbolo scompare .

(6).QTYPST UWLOW : Quando il numero di pezzi è basso come impostato, allarmerà e QTYPST UWLOW ◀ .

(7).  : Significa che la potenza è bassa, bisogno di ricaricare.

Osservazione

Bilancia di conteggio ad alta precisione: Peso minimo del campione = 20d
Peso minimo dell'unità = 0,2d (d= divisione)

bilancia di conteggio : peso minimo del campione = 40d peso minimo dell'unità = 0,8d (d= divisione)

4. TASTIERA



O



(Senza RS -232) (con RS -232)

4.1 Descrizione della funzione chiave composita

+ I tasti numerici (0—2) convertono le unità.

+ I tasti numerici (4—6) regolano la luminosità.

+ imposta i limiti superiore e inferiore dell'allarme.

Premere a lungo per accedere alle impostazioni dell'allarme, premere per chiudere , premere per impostare l'esterno dei limiti superiore e inferiore dell'allarme , premere per impostare l'interno dei limiti superiore e inferiore dell'allarme , premere per impostare i limiti superiori dell'allarme, premere per confermare.

4.2 Tasto funzione

: Quando il peso unitario è sconosciuto , impostare il numero di articoli da campionare;

: Quando il peso unitario è noto , confermare il peso immesso;



:Utilizzare questo tasto per impostare il valore dell'allarme quando è richiesto un numero fisso di allarmi;



:Disattiva la funzione di allarme;



:Somma la quantità di beni;



:Annulla l'importo totale degli articoli accumulati;



:Rimuovere il peso della tara;



:Riportare la bilancia il più possibile sullo zero;



:Cancella il numero;



: Stampa il peso corrente, il peso singolo, la quantità e i dati cumulativi. (Nota: con RS232)

5. FUNZIONE

5.1. Pulsante ON-OFF n

Impostare ON/OFF su " | " significa accendere.

Mettere ON/OFF pure" Significa spegnimento.

5.2. Retroilluminazione Auto

Premere , quando viene visualizzato "  " premere ,

Visualizzerò " " . Metti la merce sul piatto , peso > 10d , la luce è accesa automaticamente , quando è zero, la luce è spenta automaticamente .

Luce sempre accesa

Premere , quando viene visualizzato "  " premere , verrà visualizzato "  ", la luce sarà sempre accesa.

Luce sempre spenta

premere  , quando viene visualizzato " **CEnter**" Premere  , verrà visualizzato " **OFF**", la luce sarà sempre spenta.

Quando spegni la bilancia , memorizzerà ciò che hai scelto

5.3.Scegli unità Kg/g/lb

Premere  , quando viene visualizzato " **CEnter**" quindi premere  , l'unità è "kg".

Premere  , quando viene visualizzato " **CEnter**" quindi premere  , l'unità è "G".

Premere  , quando viene visualizzato " **CEnter**" quindi premere  , l'unità è "lb".

5.4.Conteggio

5.4.1 Prima di contare , è necessario ottenere alcuni campioni per conoscere i pezzi o il peso unitario

(1) Quando il peso unitario è sconosciuto

Disporre i campioni dei beni rilevanti sul piatto (il peso di ogni campione deve essere lo stesso) :

esempio (A): quando l'unità è G , posizionare 30 viti dello stesso peso sulla piastra. Verrà visualizzato :

Peso Peso unitario Conteggio totale

[53,1 g] [0] [0]

Inserisci il PCS " 30 " del campione s(Viti), verrà visualizzato:

Peso Peso unitario Conteggio totale

[53,1 g] [3 0] [0]

Quindi premere  , verrà visualizzato :

Peso Peso unitario Conteggio totale

[53.1g] [1,77 g] [30]

A questo punto puoi continuare a mettere altri prodotti (ad esempio viti) sulla piastra; il peso totale e il conteggio totale cambieranno costantemente, il peso unitario non cambierà .

esempio (B): quando l'unità è KG , posizionare 30 viti dello stesso peso sulla piastra. Verrà visualizzato :

Peso Peso unitario Conteggio totale

[0,053 kg] [0] [0]

Inserisci il PCS “ 30 ” del campione s (Viti), verrà visualizzato:

Peso Peso unitario Conteggio totale

[0,053 kg] [30] [0]

Quindi premere , verrà visualizzato :

Peso Peso unitario Conteggio totale

[0,053 kg] [1.766g] [30]

A questo punto puoi continuare a mettere altri prodotti (ad esempio viti) sulla piastra; il peso totale e il conteggio totale cambieranno costantemente, il peso unitario non cambierà .

(5) Conoscere il peso unitario (ad esempio viti)

Quando sai che il peso di una vite è 1,766 g,

A: se l'unità è **G** , inserisco il peso unitario 1,766, verrà visualizzato:

[0,0 g] [1,766 g] [0]

Quindi premere  e mettere più merci (ad esempio: 30 pezzi di viti) sulla piastra,

[53,0 g] [1,766 g] [30]

Se in questo momento continui a inserire più pezzi, il peso totale e il conteggio totale nella finestra cambieranno costantemente, mentre il peso unitario non cambierà .

B: Se l'unità è **KG** , inserisco il peso unitario 1,766 e verrà visualizzato:

[0,0 00kg] [1,766g] [0]

Quindi premere  e metti più merci (ad esempio: 30 pezzi di viti) sulla piastra,

[0,053 kg] [1,766 g] [3 0]

Infine, quando si tolgono tutti i prodotti dal piatto, la finestra dell'unità continua a visualizzare il valore, è possibile premere .

Il campione è più grande, la precisione è più alta

PUNTO NULLO

Quando si utilizza la bilancia, a volte la finestra del peso non è [0,0], puoi premere



per trasformarlo in [0 .0] , intervallo zero = capacità × (± 4%)

5.4.2 Conteggio delle merci con imballaggio

(1). **Quando il peso della scatola/cartone di imballaggio è sconosciuto** (ad esempio l'unità è **KG**)

UN. Metti la scatola di imballaggio da 500 g sul piatto , verrà visualizzata

[0,500 kg] [0] [0]

B. Premere  , Verrà visualizzato



A questo punto puoi seguire 5.4.1 per continuare il conteggio.

Quando il peso della scatola/cartone di imballaggio è sconosciuto (ad esempio l'unità è **G**)

UN. Metti la scatola di imballaggio da 500 g sul piatto, Verrà visualizzato

[500,0 g] [0] [0]

B. Premere **TARE**, verrà visualizzato:

[0,0 g] [0] [0]

Cancella la cronologia TARE

Togliere la merce e imballarla sul piatto, il peso sarà [- 0,500 kg] in base a KG

o [- 500,0 g] in base a G, premere **TARE**, il peso sarà [0,0] e questo ◀ in TARA scomparirà.

(2). 1-A.Quando il peso della scatola/cartone di imballaggio è noto (ad esempio l'unità è **KG**)

Non c'è niente sul piatto, è esposto

[0,00 0] [0] [0]

La scatola di imballaggio è da 500 g, inserisci 500, verrà visualizzato

[0,00 0] [50 0] [0]

Pres [TARA], verrà visualizzato

[- 0,500] [----] [----]

Quindi metti la scatola di imballaggio sul piatto, visualizzerà 0,000 (significa tarato) e da questo momento puoi iniziare a seguire la procedura 5.4.1 per il conteggio.

(3).1-B. Quando il peso della scatola/cartone di imballaggio è noto (ad esempio l'unità è G)

Non c'è niente sul piatto, è esposto

[0,0 g] [0] [0]

La scatola di imballaggio è da 500 g, inserisci 5000, verrà visualizzato

[0,0 g] [50 0 0] [0]

Premere , verrà visualizzato

[- 500,0 g] [----] [----]

Attenzione: quando la finestra del peso visualizza " 0,0 " (significa che l'unità è G), il peso della scatola di imballaggio immesso deve essere 10 volte il peso effettivo. (ad esempio: scatola di imballaggio da 500 g, è necessario immettere 5000) In questo momento puoi prima mettere quella scatola di imballaggio, visualizzerà " 0.0 " sulla base di G o " 0.000 " sulla base di KG, significa che entrambi sono tarati. Quindi inizia a seguire il passaggio 5.4.1 per continuare il conteggio.

Ci sono alcuni beni, tra cui la scatola/cartone d'imballaggio sul piatto. Ad esempio, la scatola di imballaggio è da 500 g, sulla base di KG, scatola di imballaggio (500 g) + merci (viti da 30 pezzi) = 0,553 kg , verrà visualizzato [0,553 kg] [0] [0]

Inserisci il peso 1,766 di una vite , premi , verrà visualizzato

[0,553 kg] [1 , 766 g] [313]

Inserisci 500 (la scatola di imballaggio è da 500 g), premi , verrà visualizzato

[0,053 kg] [1,766 g] [30]

Ad esempio, la scatola di imballaggio è da 500 g, sulla base di G, scatola di imballaggio (500 g) + merci (viti da 30 pezzi) = 553,1 g , verrà visualizzato

[553,0 g] [0] [0]

Inserisci il peso 1,766 di una vite , premi  , verrà visualizzato

[553,0 g] [1,766 g] [313]

Inserisci 5000 (**la confezione effettiva è da 500 g**), premi il tasto  , verrà visualizzato

[53,0 g] [1,766 g] [30]

Attenzione: quando la finestra del peso visualizza " 0,0 " (significa che l'unità è G), il peso della scatola di imballaggio deve essere 10 volte il peso effettivo. (ad esempio: scatola di imballaggio da 500 g, è necessario immettere 5000)

Cancella la cronologia TARE

Togliere la merce e l'imballaggio sul piatto, il peso sarà [- 0,500 kg], premere

 , Il peso sarà [0.0] .

5.5. AGGIUNGERE

99 volte AGGIUNGI, 6 Digital

5.5.1 Quantità AGGIUNTA di conteggio ripetuto

5.1.1.1 AGGIUNGI PCS

Mettere la merce sul piatto, seguire il conteggio come al punto 5.4.1, quindi premere  , Ripetere 5.1.1.1, quindi premere  , nella finestra del peso unitario verrà visualizzato [2] , significa, 2 volte AGGIUNGI. IL CONTEGGIO totale (PCS) mostrerà i due tempi pcs. (ad esempio, metti 10 pezzi di viti sulla piastra, inserisci 10, premi SMPL, premi  una volta, quindi togli 10 pezzi di viti, metti di nuovo altri 10 pezzi di viti, premi  di nuovo. Il conteggio totale mostrerà che 20

pezzi sono la prima ^{volta} e il conteggio della ^{seconda} volta , ovviamente , il peso totale è la prima volta + la seconda volta)

Quando hai finito di contare tutti i beni , non c'è niente di buono nel piatto, Premere

 per controllare il peso totale, i tempi e le quantità. Premere  e  per cancellare la cronologia ADD.

5.5.2 Peso AGGIUNGERE

Ad esempio l'unità è G

Metti la merce sul piatto, tipo 500 g, premere 

Verrà visualizzato [500.0] [1] [0] per 5 secondi, quindi a [500.0] [0] [0]

Poi togli la merce, metti un'altra merce sul piatto come 100 g, premere 

Verrà visualizzato [600.0g] [2] [0] per 5 secondi, quindi a [100,0g] [0] [0].

Ma quando togli quei beni, premi  di nuovo, puoi semplicemente controllare che il valore totale sia ancora: [600,0 g] [2] [0] , naturalmente, puoi continuare a mettere i nuovi beni su di esso, premere  per il conteggio.

Infine, quando hai finito ADD, non c'è niente di buono nel piatto, Premere  per controllare il peso totale. Premere  per cancellare la cronologia ADD.

Ad esempio la base è KG

Metti la merce sul piatto, tipo 500 g, premere 

Verrà visualizzato [0,500 kg] [1] [0] per 5 secondi, quindi a [0.500] [0] [0]

Poi togli la merce, metti un'altra merce sul piatto come 100 g, premere 

Verrà visualizzato [0,600 kg] [2] [0] per 5 secondi, quindi a [0,100g] [0] [0].

Ma quando togli quei beni, premi  di nuovo, puoi semplicemente controllare che il valore totale sia ancora: [0,600 kg] [2] [0] , naturalmente, puoi continuare a mettere i nuovi beni su di esso, premere  per contare.

Infine, quando hai finito ADD, non c'è niente di buono nel piatto, Premere



per controllare il peso totale. Premere  per cancellare la cronologia ADD.

5.6. Allarme quantità

sul piatto ci sono più di 30 pezzi , si desidera attivare l'allarme.

Per prima cosa inserisci 30 pezzi, premere  Verrà visualizzato

[0,000] [0] [30] per 3 secondi,

quindi visualizza [0,000] [0] [0]

Metti la merce sul piatto, durante il conteggio (seguire la procedura 5.4.1 ad

esempio: mettere 10 pezzi di merce sul piatto, immettere 10, premere  , quindi continuare a mettere più prodotti su di esso), quando i pezzi superano i 30 pezzi, scatta l'allarme.

Premere  e  per annullare l'allarme quantità .

5.7. Calibrazione

1. Accendere la bilancia, quando la finestra visualizza "0", immettere 52411 e premere  il tasto per entrare nella modalità di calibrazione.

2. Premere  per scegliere la capacità massima, premere  per confermare, ad esempio: 30 kg, immettere "30000", premere  per confermare

3. Premere  per scegliere la divisione, premere  per confermare, ad esempio, quando si preme  continuamente, verrà visualizzato "1,2,5,10", quindi si sceglie la divisione necessaria. Quindi premere .

4. Premere  per scegliere la posizione del punto, dopo aver premuto costantemente, viene visualizzato "0", "1", "2", "3", "4", "0", è possibile scegliere la posizione desiderata, quindi premere  per confermare. "0" significa "0", "1" significa "0,0", "2" significa "0,00", "3" significa "0,000", "4" significa "0,0000" (se non è necessario modificare capacità, divisione e punto, è possibile premere direttamente)  per accedere al passaggio successivo)

5. La finestra del peso mostrerà i dati che il peso caricherà sulla bilancia (se si desidera modificare il peso di carico, è possibile immettere i dati che verranno caricati sulla bilancia). Premere  , la finestra del prezzo unitario visualizzerà "CARICA", quindi inserisci il carico/peso, infine premi  per confermare.

5.8. Allarmi limite superiore e inferiore

5.8.1 Selezione dei tipi di allarme

Premere a lungo il  tasto per accedere alle impostazioni. La finestra del peso singolo visualizza: Premendo  viene visualizzato OFF per disattivare, premendo  viene visualizzato OUT per allarme fuori intervallo, premendo  viene visualizzato IN per allarme in intervallo e premendo  viene visualizzato UP solo per allarme limite superiore. Premere  per salvare e uscire.

Premere brevemente il tasto  tasto per impostare il limite superiore della quantità.

5.8.2 Immissione dei valori di allarme (Nota: premere a lungo il  tasto per attivare l'allarme, come nel primo passaggio sopra)

Premere brevemente il  tasto per accedere alle impostazioni, visualizzando (A-FF-O-dn). La finestra del peso visualizza i tipi di allarme: A-OUT indica un allarme fuori intervallo, A-IN indica un allarme in intervallo, A-UP indica solo un allarme di limite superiore.

A. Quando la finestra della quantità visualizza DN, immettere il valore del limite inferiore, premere  per confermare e procedere al passaggio successivo.

B. Quando la finestra del peso singolo visualizza SU, immettere il valore del limite superiore, premere  per confermare e uscire.

5.8.3 Premere  Per disattivare l'allarme e reimpostare i valori limite superiore e inferiore.

5.9. Impostazioni UART

5.9.1 Dopo l'accensione e l'azzeramento, premere il tasto **【 . 】** seguito dal tasto numerico **【 8 】**. Nella finestra del peso verrà visualizzata la scritta "stamp" che indica la modalità stampante esterna.

5.9.2 Dopo l'accensione e l'azzeramento, premere il tasto **【 . 】** seguito dal tasto numerico **【 9 】**. La finestra del peso visualizzerà "PC" che indica la modalità di caricamento dei dati del computer, che possono essere caricati sul computer utilizzando fogli di calcolo Excel.

5. 10. Funzione di stampa (Nota: con RS232)

Quando UART passa alla modalità "stamp":

5. 10 .1Stampa singola

Quando il peso non è zero, premere il tasto **【Print】** per stampare il peso corrente, il peso unitario e la quantità. Il formato è il

seguente:

	weight (kg)	u. wt (g)	count (pcs)
1)	0.199	0	0

ADD:	0.199kg	0pcs
------	---------	------

5.10.2 Stampa accumulata

Quando si accumulano più pesi, prima regolare il peso, il peso unitario e la quantità degli articoli, premere ripetutamente il tasto **【Add】** per accumulare, quindi premere il tasto **【Print】** per stampare più volte il peso, il peso unitario e la quantità degli articoli. In modalità "Print", premendo il tasto "PRT" dopo la stampa si cancellerà automaticamente l'accumulo, oppure premere la combinazione di tasti "M++" "CLR" per cancellare l'accumulo.

Il formato di stampa è il seguente:

Weighting list			
	weight (kg)	u. wt (g)	count (pcs)
1)	0.199	0	0
2)	0.398	0	0

ADD: 0.597kg		0pcs	

6. Funzione di caricamento dati del computer (Nota: con RS232)

Quando UART passa alla modalità "PC", utilizzare un cavo dati con protocollo RS232-HID per collegare il computer alla bilancia (Nota: le bilance contapezzi con porte RS232 sono dotate di questo cavo dati). Aprire un foglio di calcolo Excel sul computer dopo che la bilancia elettronica si accende e si azzerà, posizionare gli articoli da pesare sulla bilancia. Quando il peso si stabilizza, si sentirà un "bip" e il foglio di calcolo Excel del computer scriverà automaticamente i dati del peso visualizzati nella finestra del peso della bilancia elettronica. Rimuovere gli articoli dalla bilancia e, dopo che torna a zero, pesare di nuovo. Il foglio di

calcolo Excel scriverà i secondi dati del peso (non è necessario premere il tasto 【Stampa】).

Il formato è il seguente:

	A	B
1	0. 398kg	
2	0. 398kg	
3	0. 199kg	
4	0. 199kg	
5		
6		

7 . Attenzione:

19. Tenere lontano dalla pioggia e dal lavaggio con acqua (se ciò accade, per favore asciugalo, e scopri che non può funzionare, restituire al venditore per la riparazione).
20. Si prega di non conservare in luoghi umidi e ad alte temperature .
21. Non lasciare che l'insetto entri nel corpo .
22. Non sottoporre il dispositivo a forti urti e sovraccarichi .
23. Non è necessario utilizzarlo per lungo tempo. per favore cancellalo, e mettilo nella borsa, e caricarlo ogni 3 mesi. Ricaricarlo prima dell'uso.
24. Se hai dei buoni consigli non esitare a comunicarceli.

8. Risoluzione dei problemi comuni :

N O	GUAIO	SIGNIFICA	MOTIVO	CONSIGLIARE
1	Attiva, mostra "LB" e allarme	BATTERIA SCARICA (ALIMENTAZIONE)	Batteria senza alimentazione	RICARICA
			Batteria rotta	cambiare la batteria
2	Accendi, mostra "ED"	ERRORE DI PESATURA	SIGILLATURA DELLA LINEA DELLA CELLA DI CARICO -OFF	RI-SIGILLATURA
			CELLA DI CARICO A CONTATTO CON QUALCOSA	CONTROLLO
			CELLA DI CARICO ROTTURA	SOSTITUIRE LA CELLA DI CARICO
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
3	Accendi, conta i salti	Il numero della finestra di peso in fase di modifica, non è possibile pesare	troppo BAGNATO	ASCIUGARE il PCB e la cella di carico
			TROPPO DURO	smontare il PCB, prima pulendolo con alcol, poi asciugarlo
			CELLA DI CARICO A CONTATTO CON QUALCOSA	CONTROLLO
			SIGILLATURA DELLA LINEA DELLA CELLA DI CARICO -OFF	RI-SIGILLATURA
			CELLA DI CARICO ROTTURA	SOSTITUIRE LA CELLA DI CARICO
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
4	Durante la ricarica, il conteggio	Il numero della finestra di peso in fase di modifica, non è possibile caricare	Adattatore	cambiare l'adattatore
5	Digital 8 non è uno spettacolo completo	Digital 8 non mostra tutto, o meno	cortocircuito del circuito elettronico	utilizzando il collegamento del filo isolato in gomma insieme
			LCD rotto	cambiare il LED
			Unità rotta	cambiare il tabellone
6	la chiave non può funzionare	premere il tasto non può funzionare	la chiave è rimasta bloccata	controllo
			la chiave non può tornare indietro	cambiare la chiave
			circuito elettronico chiave	utilizzando il

			corto	collegamento del filo isolato in gomma insieme
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
			TASTIERA CORROSA	CAMBIARE LA TASTIERA
7	NESSUN PESO	nessun peso	la linea della cella di carico e il collegamento PCB sono interrotti	controllo
			SIGILLATURA DELLA LINEA DELLA CELLA DI CARICO -OFF	RI-SIGILLATURA
			CELLA DI CARICO ROTTURA	SOSTITUIRE LA CELLA DI CARICO
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
8	non può accendersi	premere il pulsante on/off, non è possibile accendere	il PULSANTE ON/OFF ROTTO	CAMBIARE IL PULSANTE ON/OFF
			VERIFICARE CHE LA CARICA DELLA BATTERIA SIA SUFFICIENTE	BASSA TENSIONE, RICARICA
				BATTERIA ROTTURA SOSTITUIRLA, V<5.25V
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
9	quando si attiva il suono DI DI DI tutto il tempo	quando si attiva il suono DI DI DI tutto il tempo	VERIFICARE CHE LA CARICA DELLA BATTERIA SIA SUFFICIENTE	BASSA TENSIONE, RICARICA
				BATTERIA ROTTURA SOSTITUIRLA, V<5.25V
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
10	attiva l'audio normale, ma senza parole	attiva l'audio normale, ma senza parole	controlla che il collegamento tra il displayboard e il PCB sia ok	disattiva, ricollega il collegamento della bacheca
			pannello di visualizzazione rotto	cambiare il tabellone
11	attiva sempre lo spettacolo "8"	quando si accende la bilancia, tutte le finestre mostrano 8, non è possibile pesare e il suono è normale	controlla che il collegamento tra il displayboard e il PCB sia ok	disattiva, ricollega il collegamento della bacheca
			pannello di visualizzazione rotto	cambiare il tabellone
12	non può	Quando si carica la	Adattatore	cambiare l'adattatore

	ricaricare	luce CA funziona, ma non si riesce a caricare	Batteria rotta	cambiare la batteria
		Quando la spia di ricarica CA non funziona,	adattatore	cambiare l'adattatore
			adattatore spina	rimuovere la ricarica
			collegamento di ricarica interrotto	cambia la parte di connessione
			la ricarica si collega al collegamento PCB spento	risigillatura
			PCB ROTTO	SOSTITUIRE IL PCB
			Batteria rotta	cambiare la batteria
13	nessuna retroilluminazione per il display LCD	Accendi, non c'è luce per l'LCD	funzione di risparmio energetico	ripristinare la funzione di retroilluminazione
			controllare la parte LCD se presenta sigillatura	RI-SIGILLATURA
			LCD rotto	SOSTITUIRE IL DISPLAY LCD

	Elementi	Descrizione
1	Territorio di vendita	America del Nord
2	Nome	Bilancia di conteggio
3	Modello	Modello KF-H2D
4	Parametro	Valutazione(i): AC110V/60Hz , Capacità: 30kg , Divisione: 1g , RS 232

	Elementi	Descrizione
1	Territorio di vendita	America del Nord
2	Nome	Bilancia di conteggio
3	Modello	KF-H2C

4	Parametro	Valutazione(i): AC110V/60Hz , Capacità: 30kg, Divisione: 1g , RS 232
---	-----------	--

	Elementi	Descrizione
1	Territorio di vendita	Europa
2	Nome	Bilancia di conteggio
3	Modello	KF-H2C
4	Parametro	Valutazione(i): AC220-240V/50Hz, Capacità: 30kg, Divisione: 1g , RS 232

	Elementi	Descrizione
1	Territorio di vendita	Australia
2	Nome	Bilancia di conteggio
3	Modello	KF-H2C
4	Parametro	Valutazione(i): AC220-240V/50Hz, Capacità: 30kg, Divisione: 1g , RS 232

	Elementi	Descrizione
1	Territorio di vendita	America del Nord
2	Nome	Bilancia di conteggio
3	Modello	KF-H2C
4	Parametro	Valutazione(i): AC110V/60Hz, Capacità: 30kg, Divisione: 1g

	Elementi	Descrizione
1	Territorio di vendita	Europa
2	Nome	Bilancia di conteggio
3	Modello	KF-H2C
4	Parametro	Valutazione(i): AC220-240V/50Hz, Capacità: 30kg, Divisione: 1g

	Elementi	Descrizione
1	Territorio di vendita	America del Nord
2	Nome	Bilancia di conteggio
3	Modello	KF-H2C
4	Parametro	Valutazione(i): AC110V/60Hz, Capacità: 15kg, Divisione: 0,5g , RS 232

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Báscula contadora MANUAL DEL USUARIO

MODELO: KF-H2C / KF-H2D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELO: KF-H2C / KF-H2D



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Función técnica principal.

1. Función :

Cero automático; Cálculo; AGREGAR; TARA; Iluminar desde el fondo

2. Fuerza :

CA 220-240 V ($\pm 10\%$) 50 Hz ± 1 Hz

CA 110 V ($\pm 10\%$) 60 Hz ± 1 Hz

Batería recargable CC 6 V/4 AH

3. Consumo de energía

CC 38 mA

DC 58 mA (con luz de fondo)

4. Vatios : 0,4 W (con luz de fondo)

5. Alarma de baja potencia

Cuando aparece (), significa que es necesario cargar. Si continúa usándose , es fácil que se rompa la balanza.

B. Datos técnicos

Capacidad 1:

capacidad	(norte)	(mi)	(d)	(máximo)	(minuto)	cer o	Tara(má x.)	Sobrecarga (máx. +9e)
15000,0 gramos	15000,0 gramos	0,5 g	0,5 g	15000,0 g	10 g	± 30 0 g	0 ~ 1500 0,0 g	1500 4,5 gramos
30.000 kilogramos	30.000 kilogramos	1 gramo	1 gramo	30.000 kilogramos	20 gramos	± 60 0 g	0 ~ 30.000 kg	30.009 kilogramos

Notas: FS = PESO MÁXIMO; d = división

Observación adicional

Cuando la división ≥ 1 g, generalmente la unidad es KG (por ejemplo, 1 g, 2 g, 5 g).

Cuando la división < 1 g, generalmente la unidad es G (por ejemplo, 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g).


DO. Instrucciones de funcionamiento.

1. Antes de usar


- (1) Coloque la báscula sobre una superficie plana y firme. Puede apretar o aflojar las cuatro patas para asegurarse de que estén al mismo nivel. Hay una bola de nivel encima.
- (2). No lo utilice en entornos hostiles como viento fuerte y luz solar .
- (3) Utilice únicamente el suministro eléctrico.
- (4) No coloque nada sobre la placa al encenderla.
- (5) Al pesar , trate de colocar el producto lo mejor posible en el centro del plato , sin sobrepasarlo .
- (6) Encienda la báscula después de 15-20 minutos. Pesar es mejor .
- (7) . Mostrar () , necesita cargar primero .

2. Pantalla :

A: Cuando la unidad es KG, el peso se mostrará 0,000 como en la imagen:

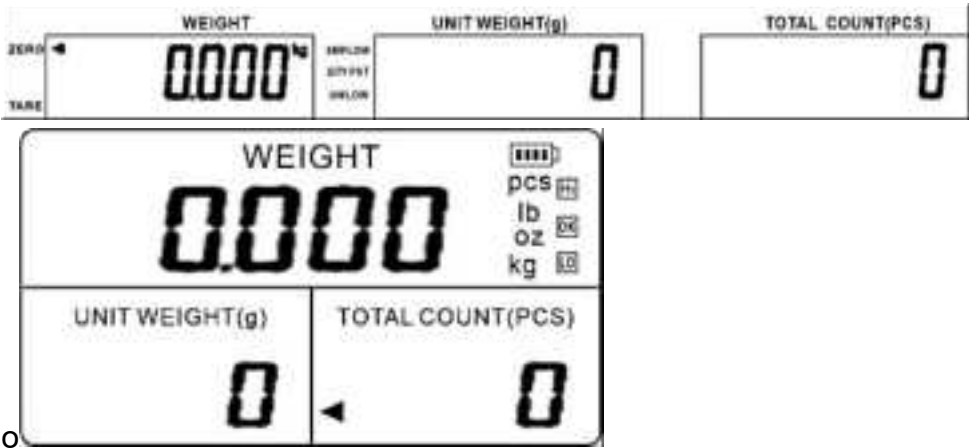

B: Cuando la unidad es G, el peso mostrará 0,0 como en la imagen:

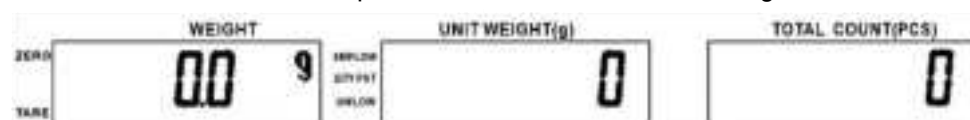

(1). PESO

6 digitales para el peso de las mercancías y agregar peso y el digital izquierdo puede mostrar [-] .

(2). PESO UNITARIO

5 digital para el peso unitario y tiempos de adición. el punto se puede cambiar.

(3). CANTIDAD

6digital para las piezas de la mercancía .

3. Símbolo“ ◀ ”

(1) o Neto o Tara : significa que se ha reducido el peso del embalaje.

(2) o Cero : significa que no hay peso .

(3).+ o M+ : significa AGREGAR .

(4) o Estable o ~) : Significa estable .

(5).SMPLOW : significa que la muestra no es suficiente. el peso de la muestra en la placa es menor que el peso de la muestra mínima, Por favor agregue la unidad de piezas, este símbolo desaparece .

(6).QTYPST UWLOW : Cuando el pcs es bajo según lo establecido, Esto alarmará y QTYPST UWLOW ◀ .

(7). : Significa que la potencia es baja, Necesita cargar.

Observación

Báscula contadora de alta precisión: Peso mínimo de la muestra = 20d Peso mínimo de la unidad = 0,2d (d= división)

Escala de conteo : Peso mínimo de muestra = 40d Peso mínimo de unidad = 0,8d (d = división)

4. TECLADO



O



(Sin RS -232) (con RS -232)

4.1 Descripción de la función de la tecla compuesta

+ Las teclas numéricas (0—2) convierten unidades.

+ Las teclas numéricas (4—6) ajustan el brillo.

+ establece los límites superior e inferior de la alarma.

Mantenga presionado para ingresar a la configuración de la alarma, presione para cerrar , presione para establecer el exterior de los límites superior e inferior de la alarma , presione para establecer el interior de los límites superior e inferior de la alarma , presione para establecer los límites superiores de la alarma, presione para confirmar.

4.2 Tecla de función

: Cuando se desconoce el peso unitario , establezca el número de artículos a muestrear;



: Cuando se conoce el peso unitario , confirme el peso ingresado;



:Utilice esta tecla para establecer el valor de la alarma

cuando se requiere un número fijo de alarmas;



:Desactivar la función de alarma;



:Sume la cantidad de mercancías;



:Cancelar el importe total de los artículos acumulados;



:Retirar el peso de tara;



:Devuelva la escala a cero en la medida de lo posible;



:Limpiar el número;



: Imprima el peso actual, el peso individual, la cantidad y los datos acumulativos. (Nota: con RS232)

5. FUNCIÓN

5.1. Botón ON-OFF

Poner ON/OFF en “ | ” significa encender.

Poner ON/OFF también" Significa apagado.

5.2. Iluminar desde el fondo Auto

Prensa , Cuando aparezca “ **CEnter**”, presione , Mostraré “ **Auto**”.

Coloque la mercancía en el plato , peso > 10d , la luz se enciende

automáticamente , cuando es cero, La luz se apaga automáticamente .

Luz encendida todo el tiempo

Presione , cuando muestre “ **CEnter**”, presione , mostrará “ **On**”,

la luz estará encendida todo el tiempo.

Luz apagada todo el tiempo

Presione , cuando muestre “ **CEnter**” Presione , mostrará “ **OFF**”, la luz se apagará todo el tiempo.

Cuando apagues la báscula , recordará lo que hayas elegido.

5.3.Elija la unidad kg/g/lb

Presna , cuando se muestra“ **CEnter**” luego presione  La unidad es “kg” .

Presna , cuando se muestra“ **CEnter**” luego presione , La unidad es "sol" .

Presna , cuando se muestra“ **CEnter**” luego presione , la unidad es “lb” .

5.4.Conteo

5.4.1 Antes de contar , es necesario obtener algunas muestras para saber las piezas o el peso unitario.

(1) Cuando se desconoce el peso unitario

Coloque las muestras de los productos pertinentes en el plato (el peso de cada muestra debe ser el mismo) :

Por ejemplo (A): cuando la unidad es **G**, **coloque 30 tornillos** de cada uno del mismo peso en la placa. Se mostrará :

Peso Unidad de peso Recuento total

[53,1 gramos] [0] [0]

Introduzca el PCS “ 30 ” de la muestra s(Tornillos), se mostrará:

Peso Unidad de peso Recuento total

[53,1 g] [3 0] [0]

Luego presione , Se mostrará :

Peso Unidad de peso Recuento total

[53,1 g] [1,77 g] [30]

En este momento puedes continuar colocando más mercancías (por ejemplo: tornillos) en la placa, el peso total y el conteo total cambiarán constantemente, el peso unitario no cambiará .

: cuando la unidad es **KG** , coloque 30 tornillos de cada mismo peso en la placa.
Se mostrará :

Peso Unidad de peso Recuento total

[0,053 kg] [0] [0]

Introduzca el PCS “ 30 ” de la muestra s (Tornillos), se mostrará:

Peso Unidad de peso Recuento total

[0,053 kg] [3 0] [0]

Luego presione  , Se mostrará :

Peso Unidad de peso Recuento total

[0,053 kg] [1,766 g] [30]

En este momento puede continuar colocando más mercancías (por ejemplo, tornillos) en la placa, el peso total y el recuento total cambiarán constantemente, el peso unitario no cambiará .

(6) Conozca el peso unitario (por ejemplo, tornillos)

Cuando sabes que el peso de un tornillo es 1,766 g,

A: si la unidad es **G** , ingrese el peso unitario 1,766 y se mostrará:

[0,0 g] [1,766 g] [0]

Luego presione  y coloque más productos (por ejemplo: 30 tornillos) en la placa.

[53,0 g] [1,766 g] [3 0]

Si en este momento continúa colocando más piezas, el peso total y el recuento total en la ventana cambiarán constantemente, el peso unitario no cambiará .

B: Si la unidad es **KG** , ingrese el peso unitario 1,766 y se mostrará:

[0,000 kg] [1,766 g] [0]

Luego presione  , y coloque más productos (por ejemplo: 30 tornillos) en la placa,

[0,053 kg] [1,766 g] [3 0]

Finalmente, cuando retiras todas las mercancías del plato, la ventana de la unidad aún muestra el valor, puedes presionar .

La muestra es mayor y la precisión es mayor.

PUNTO NULO

Al utilizar la báscula, a veces la ventana de peso no es [0.0], Puede presionar



para convertirlo en [0,0], rango cero = capacidad $\times$ ($\pm$ 4 %)

5.4.2 Conteo de mercancías con embalaje

(1) **Cuando se desconoce el peso de la caja de embalaje** (por ejemplo, la unidad es **KG**)

a. Coloque la caja de embalaje de 500 g en el plato y se mostrará.

[0,500 kg] [0] [0]

b. Prensa  , Se mostrará



En este momento puedes seguir el paso 5.4.1 para continuar el conteo.

Cuando se desconoce el peso de la caja de embalaje /cartón (por ejemplo, la unidad es **G**)

a. Coloque la caja de embalaje de 500 g en el plato. Se mostrará

[500,0 g] [0] [0]

b. Presione  y se mostrará:

[0,0 g] [0] [0]

Borrar el historial de TARA

Baje la mercancía y el paquete en la placa, el peso será [- 0,500 kg] en base a KG o [- 500,0 g] en base a G, presione , el peso será [0,0] y este ◀ a TARA desaparecerá.

(2). 1-A.Cuando Se conoce el peso de la caja/cartón de embalaje (por ejemplo, la unidad es KG)

No hay nada en el plato, se muestra

[0.00 0] [0] [0]

La caja de embalaje es de 500 g, ingrese 500, se mostrará

[0,00 0] [50 0] [0]

Pres [TARA], se mostrará

[- 0,500] [----] [----]

Luego coloque esa caja de embalaje en la placa, mostrará 0.000 (significa tarado), y en este momento comenzará a seguir el camino de 5.4.1 para contar.

(3).1-B. Cuando se conoce el peso de la caja de embalaje (por ejemplo, la unidad es G)

No hay nada en el plato, se muestra

[0,0 g] [0] [0]

La caja de embalaje es de 500 g, ingrese 5000, se mostrará

[0,0 g] [50 0 0] [0]

Prensa , se mostrará

[- 500,0 g] [----] [----]

Atención: cuando la ventana de peso muestra “ 0.0 ” (significa que la unidad es G), el peso ingresado de la caja de embalaje debe ser 10 veces el peso real. (por ejemplo: caja de embalaje de 500 g, debe ingresar 5000)

En este momento, primero puede colocar la caja de embalaje. Se mostrará “ 0.0 ” en base a G o “ 0.000 ” en base a KG, lo que significa que ambos están tarados. Luego, comience a seguir el paso 5.4.1 para continuar con el conteo.

Hay algunos productos que incluyen la caja/cartón de embalaje en la placa. Por ejemplo, la caja de embalaje es de 500 g, sobre la base de KG, caja de embalaje (500 g) + productos (30 tornillos) = 0,553 kg . se mostrará [0,553 kilogramos] [0] [0]

Ingrese el peso 1,766 de un tornillo , presione , se mostrará

[0,553 kg] [1 , 766 g] [313]

Ingrese 500 (la caja de embalaje es de 500 g), presione  y se mostrará

[0,053 kg] [1,766 g] [30]

Por ejemplo, la caja de embalaje es de 500 g, sobre la base de G, caja de embalaje (500 g) + productos (30 tornillos) = 553,1 g . se mostrará

[553,0 g] [0] [0]

Ingrese el peso 1,766 de un tornillo , presione  y se mostrará

[553,0 g] [1 , 766 g] [313]

Ingrese 5000 (**la caja de embalaje real es de 500 g**), presione la tecla , se mostrará

[53,0 g] [1,766 g] [30]

Atención: Cuando la ventana de peso muestra “ 0.0 ” (significa que la unidad es G), el peso ingresado de la caja de embalaje debe ser 10 veces el peso real (por ejemplo: caja de embalaje de 500 g, debe ingresar 5000)

Borrar el historial de TARA

Retire la mercancía y el paquete en la placa, el peso será [- 0,500 kg], presione , el peso será [0.0] .

5.5. AGREGAR

99 veces AGREGAR, 6 digitales

5.5.1 Cantidad ADD de conteo repetido

5.1.1.1 PCS AGREGAR

Coloque la mercancía en el plato, siga el conteo 5.4.1, luego presione , Repita 5.1.1.1 y luego presione , en la ventana de peso unitario se mostrará [2] , significa, 2 veces AGREGAR. EL CONTEO TOTAL (PZS) mostrará las dos veces las piezas. (p. ej., coloque 10 piezas de tornillos en la placa, ingrese 10, presione SMPL, presione  una vez, luego retire 10 piezas de tornillos, vuelva a colocar otras 10 piezas de tornillos, presione  nuevamente. El conteo total

mostrará las 20 piezas que son la primera vez y el conteo de la segunda vez · por supuesto, el peso total es la primera vez + la segunda vez)

Cuando termines de contar todos los bienes , No hay mercancía en el plato,

Prensa  para comprobar el peso total y los tiempos y cantidades. Prensa 
y  borrar el historial de ADD.

5.5.2 Peso AGREGAR

Por ejemplo la unidad es G

Coloque la mercancía en el plato, por ejemplo 500 g. prensa 

Mostrará [500.0] [1] [0] durante 5 segundos, luego a [500.0] [0] [0]

Luego retira la mercancía, pon otra mercancía en el plato como 100 g,
prensa 

Se mostrará [600,0 g] [2] [0] durante 5 segundos, luego a [100,0 g] [0] [0].

Pero cuando te quites esos bienes, presiona  Nuevamente, puedes
verificar que el valor total sigue siendo: [600,0 g] [2] [0] , por supuesto,
puedes seguir poniendo los nuevos productos en él, presiona  para contar.

Finalmente cuando termines con ADD, No hay mercancía en el plato,

Prensa  Para comprobar el peso total, pulse  para borrar el historial de ADD.

Por ejemplo la base es KG

Ponga la mercancía en el plato, como 500 g. prensa 

Mostrará [0,500 kg] [1] [0] durante 5 segundos, luego a [0.500] [0] [0]

Luego retira la mercancía, pon otra mercancía en el plato como 100 g,
prensa 

Se mostrará [0,600 kg] [2] [0] durante 5 segundos, luego a [0,100 g] [0] [0].

Pero cuando quites esos productos, presiona  nuevamente y podrás verificar que el valor total sigue siendo: [0,600 kg] [2] [0] , por supuesto, puedes seguir poniendo los nuevos productos en él, presiona  Para contar.

Finalmente, cuando termines con el TDA, No hay mercancía en el plato, Presione  para verificar el peso total. Presa  para borrar el historial de ADD.

5.6 Alarma de cantidad

piezas de mercancía en el plato, desea una alarma.

En primer lugar, ingrese 30 piezas, presna  ,Se mostrará [0.000] [0] [30] durante 3 segundos,

luego muestra [0.000] [0] [0]

Ponga la mercancía en el plato, Al contar (siga el camino de 5.4.1, por ejemplo: coloque 10 piezas de productos en el plato, ingrese 10, presione  , luego continúe colocando más productos en él), cuando las piezas superen las 3 0 piezas, sonará la alarma.

Presione  y  para cancelar la alarma de cantidad .

5.7. Calibración

1. Encienda la báscula, cuando la ventana muestre “0”, ingrese 52411 y presione  la tecla para ingresar al modo de calibración.

2. Presione  para elegir la capacidad máxima, presione  para confirmar, por ejemplo: 30 kg, ingrese “30000”, presione  para confirmar

3. Pulse  para elegir la división, pulse  para confirmar, por ejemplo, si pulsa  continuamente, aparecerá "1,2,5,10", luego seleccione la división que necesita. A continuación, pulse .

4. Presione  para elegir la posición del punto, después de presionar constantemente, muestra "0", "1", "2", "3", "4", "0", puede elegir la posición que necesita, luego presione  para confirmar. "0" significa "0", "1" significa "0.0", "2" significa "0.00", "3" significa "0.000", "4" significa "0.0000" (Si no necesita cambiar la capacidad, la división y el punto, puede presionar directamente  para ingresar al siguiente paso)

5. La ventana de peso mostrará los datos que se cargarán en la báscula (si desea cambiar el peso de carga, puede ingresar los datos que cargará en la báscula).

Presione , la ventana de precio unitario mostrará "CARGA", luego ingrese carga/peso, finalmente presione  Para confirmar.

5.8. Alarmas de límites superior e inferior

5.8.1 Selección de tipos de alarma

Mantenga presionada la  tecla para ingresar a la configuración. La ventana de peso único muestra: Al presionar,  se muestra OFF para deshabilitar, al presionar,  se muestra OUT para alarma fuera de rango, al presionar,  se muestra IN para alarma dentro de rango y al presionar,  se muestra UP solo para alarma de límite superior. Presione  para guardar y salir.

Presione brevemente el  Tecla para establecer el límite superior de cantidad.

5.8.2 Ingreso de valores de alarma (Nota: mantenga presionada la  tecla para activar la alarma, igual que en el primer paso anterior)

Presione brevemente la  tecla para ingresar a la configuración y se mostrará (A-FF-O-dn). La ventana de peso muestra los tipos de alarma: A-OUT indica alarma fuera de rango, A-IN indica alarma dentro de rango y A-UP indica solo alarma de límite superior.

A. Cuando la ventana de cantidad muestre DN, ingrese el valor del límite inferior, presione  para confirmar y continuar al siguiente paso.

B. Cuando la ventana de peso individual muestre ARRIBA, ingrese el valor del límite superior, presione  para confirmar y salir.

5.8.3 Presione  para desactivar la alarma y restablecer los valores límites superior e inferior.

5.9. Configuración de UART

5.9.1 Después de encender y poner a cero, presione la tecla **【 . 】** seguida de la tecla numérica **【 8 】**. La ventana de peso mostrará "imprimir" indicando el modo de impresora externa.

5.9.2 Después de encender y poner a cero la balanza, presione la tecla **【 . 】** seguida de la tecla numérica **【 9 】**. La ventana de peso mostrará "PC", indicando el modo de carga de datos de la computadora, que se pueden cargar a la computadora mediante hojas de cálculo de Excel.

5. 10. Función de impresión (Nota: con RS232)

Cuando UART cambia al modo "imprimir":

5. 10 .1 Impresión única

Cuando el peso no sea cero, presione la tecla **【 Imprimir 】** para imprimir el peso actual, el peso unitario y la cantidad. El formato es el siguiente:

Weighting list

	weight(kg)	u. wt(g)	count(pcs)
1)	0.199	0	0

5.10.2

ADD: 0.199kg

0pcs

Impresión

acumulada

Cuando se acumulan varios pesos, primero ajuste el peso, el peso unitario y la cantidad de los artículos, presione la tecla **【Agregar】** repetidamente para acumular, luego presione la tecla **【Imprimir】** para imprimir el peso, el peso unitario y la cantidad de los artículos varias veces. En el modo "Imprimir", al presionar la tecla "PRT" después de imprimir se borrará automáticamente la acumulación, o presione la combinación de teclas "M+"+"CLR" para borrar la acumulación.

El formato de impresión es el siguiente:

Weighting list

	weight(kg)	u. wt(g)	count(pcs)
1)	0.199	0	0
2)	0.398	0	0

ADD: 0.597kg

0pcs

6. Función de carga de datos de computadora (Nota: con RS232)

Cuando UART cambia al modo "PC", utilice un cable de datos con protocolo RS232 a HID para conectar la computadora a la báscula (Nota: las básculas contadoras con puertos RS232 vienen con este cable de datos). Abra una hoja de cálculo de Excel en la computadora Después de que la báscula electrónica se encienda y se ponga a cero, coloque los elementos que se están pesando en la báscula. Cuando el peso se estabilice, se escuchará un pitido y la hoja de cálculo de Excel de la computadora

escribirá automáticamente los datos de peso que se muestran en la ventana de peso de la báscula electrónica. Retire los elementos de la báscula y, cuando vuelva a cero, vuelva a pesarlos. La hoja de cálculo de Excel escribirá los segundos datos de peso (no es necesario presionar la tecla **【Imprimir】**).

El formato es el siguiente:

	A	B
1	0. 398kg	
2	0. 398kg	
3	0. 199kg	
4	0. 199kg	
5		
6		

7 . Atención:

25. Mantener alejado de la lluvia y del lavado con agua (si esto sucede, Por favor séquelo con facilidad . y descubre que no puede funcionar, devolver al vendedor para reparar).
26. Por favor, no lo guarde en lugares húmedos ni a altas temperaturas .
27. No deje que los insectos entren en el cuerpo .
28. No golpee ni sobrecargue fuerte .
29. No es necesario utilizarlo durante mucho tiempo. Por favor, límpielo. y llévalo a la bolsa, y cárguelo cada 3 meses. Recárguelo antes de usarlo.
30. Si tienes algún buen consejo, no dudes en decírnoslo.

8. Solución de problemas comunes :

No	PROBLEMA	MEDIO	RAZÓN	ACONSEJAR
1	Activar, mostrar “LB” y alarma	BATERIA BAJA (POWER)	La batería no tiene energía	RECARGA
			Batería rota	cambiar la batería
2	Activar, mostrar “ED”	ERROR DE PESAJE	SELLADO DE LA LÍNEA DE CÉLULAS DE CARGA	RE-SELLADO
			CÉLULA DE CARGA EN CONTACTO CON ALGO	DE CHEQUES
			CELDA DE CARGA ROTA	CAMBIAR LA CELDA DE CARGA
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
3	Activar el conteo de saltos	El número de la ventana de peso está cambiando, no se puede pesar	demasiado mojado	SEQUE la PCB y la celda de carga
			Demasiado sucio	Retire la PCB, límpiela con alcohol primero y luego séquela.
			CÉLULA DE CARGA EN CONTACTO CON ALGO	DE CHEQUES
			SELLADO DE LA LÍNEA DE CÉLULAS DE CARGA	RE-SELLADO
			CELDA DE CARGA ROTA	CAMBIAR LA CELDA DE CARGA
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
4	Al cargar, contar	El número de la ventana de peso cambia y no se puede cargar	Adaptador	cambiar el adaptador
5	Digital 8 no es un espectáculo completo	Digital 8 no muestra el espectáculo completo, o menos	cortocircuito en circuito electrónico	utilizando un enlace de cable con aislamiento de goma
			LCD roto	cambiar el LED
			La unidad está rota	cambiar la placa de visualización
6	La clave no funciona	Presionar la tecla no funciona	La llave está atascada	de cheques
			La llave no puede volver a su posición original	cambiando la clave
			circuito electrónico clave corto	utilizando un enlace de cable con aislamiento de goma

			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
			EL TECLADO SE CORROYE	CAMBIAR EL TECLADO
7	SIN PESO	No hay ningún peso	La línea de la celda de carga y el enlace de la PCB están rotos	de cheques
			SELLADO DE LA LÍNEA DE CÉLULAS DE CARGA	RE-SELLADO
			CELDA DE CARGA ROTA	CAMBIAR LA CELDA DE CARGA
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
8	No se puede encender	Presione el botón de encendido/apagado, no se puede encender	EL BOTÓN ON/OFF ESTÁ ROTO	CAMBIAR EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
			COMPRUEBE QUE LA BATERÍA TIENE SUFICIENTE CARGA	BAJO VOLTAJE, RECARGA
				BATERIA ROTA CAMBIALA, $V < 5.25V$
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
9	Cuando enciendo el sonido DI DI DI todo el tiempo	Cuando enciendo el sonido DI DI DI todo el tiempo	COMPRUEBE QUE LA BATERÍA TIENE SUFICIENTE CARGA	BAJO VOLTAJE, RECARGA
				BATERIA ROTA CAMBIALA, $V < 5.25V$
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
10	Enciende el sonido normal, pero sin palabras.	Enciende el sonido normal, pero sin palabras.	Verifique que el enlace de la placa de visualización a la PCB esté bien	Apagar, volver a vincular el enlace de la placa de visualización
			tablero de exhibición roto	cambiar la placa de visualización
11	Activar el programa "8" todo el tiempo	Cuando enciendo la báscula, todas las ventanas muestran 8, no se puede pesar y el sonido es normal.	Verifique que el enlace de la placa de visualización a la PCB esté bien	Apagar, volver a vincular el enlace de la placa de visualización
			tablero de exhibición roto	cambiar la placa de visualización
12	No se puede recargar	Cuando se carga la luz de CA funciona, pero no se puede cargar	Adaptador	cambiar el adaptador
			Batería rota	cambiar la batería
		Cuando la luz de carga de CA no	adaptador	cambiar el adaptador
			enchufe adaptador	quitar recarga

		funciona,	Conexión de carga rota	cambiar la parte de conexión
			La carga se conecta al enlace PCB apagado	resellado
			PCB ROTO	CAMBIAR LA PCB
			Batería rota	cambiar la batería
13	Sin luz de fondo para la pantalla LCD	Enciende, no hay luz en la pantalla LCD	función de ahorro de energía	restablecer la luz de fondo en la función
			Verifique la parte LCD si tiene sellado	RE-SELLADO
			LCD roto	CAMBIAR LA PANTALLA LCD

	Elementos	Descripción
1	Territorio de ventas	América del norte
2	Nombre	Escala de conteo
3	Modelo	KF-H2D
4	Parámetro	Clasificación(es): CA 110 V/60 Hz, Capacidad: 30 kg, División: 1 g , RS 232

	Elementos	Descripción
1	Territorio de ventas	América del norte
2	Nombre	Escala de conteo
3	Modelo	KF-H2C
4	Parámetro	Clasificación(es): CA 110 V/60 Hz, Capacidad: 30 kg, División: 1 g , RS 232

	Elementos	Descripción
--	-----------	-------------

1	Territorio de ventas	Europa
2	Nombre	Escala de conteo
3	Modelo	KF-H2C
4	Parámetro	Clasificación(es): CA 220-240 V/50 Hz, Capacidad: 30 kg, División: 1 g , RS 232

	Elementos	Descripción
1	Territorio de ventas	Australia
2	Nombre	Escala de conteo
3	Modelo	KF-H2C
4	Parámetro	Clasificación(es): CA 220-240 V/50 Hz, Capacidad: 30 kg, División: 1 g , RS 232

	Elementos	Descripción
1	Territorio de ventas	América del norte
2	Nombre	Escala de conteo
3	Modelo	KF-H2C
4	Parámetro	Clasificación(es): CA 110 V/60 Hz, Capacidad: 30 kg, División: 1 g

	Elementos	Descripción
1	Territorio de ventas	Europa
2	Nombre	Escala de conteo

3	Modelo	KF-H2C
4	Parámetro	Clasificación(es): CA 220-240 V/50 Hz, Capacidad: 30 kg, División: 1 g

	Elementos	Descripción
1	Territorio de ventas	América del norte
2	Nombre	Escala de conteo
3	Modelo	KF-H2C
4	Parámetro	Clasificación(es): CA 110 V/60 Hz, Capacidad: 15 kg, División: 0,5 g , RS 232

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI wagi liczącej

MODEL: KF-H2C / KF-H2D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: KF-H2C / KF-H2D



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Główna funkcja techniczna.

1. Funkcja :

Automatyczne zerowanie; Rachunkowość; DODAC; TARA; Podświetlenie

2. Moc :

Prąd zmienny 220-240 V ($\pm 10\%$) 50 Hz ± 1 Hz

Prąd zmienny 110 V ($\pm 10\%$) 60 Hz ± 1 Hz

Akumulator DC 6V / 4AH

3. Pobór mocy

Prąd stały 38mA

DC 58 mA (z podświetleniem)

4. Wat : 0,4 W (z podświetleniem)

5. Alarm niskiego poziomu naładowania baterii

Gdy wyświetla się (), oznacza to, że trzeba naładować. Jeśli nadal będziesz używać , łatwo jest rozbić wagę.

B. Dane techniczne

Pojemność 1:

pojemność	(N)	(mi)	(D)	(maks.)	(minimalny)	zero	Tara (maks.)	Przeciążenie (maks. +9e)
15000,0 gramów	15000,0 gramów	0,5g	0,5g	15000,0 g	10g	$\pm 300g$	0~1500 0,0 g	1500 4,5 grama
30 000 kg	30 000 kg	1g	1g	30 000 kg	20g	$\pm 600g$	0 ~ 30 000 kg	30 .009 kg

Uwagi: FS = MAKSYMALNA WAGA; d = podział

Dodatkowa uwaga

Jeśli podziałka jest $\geq 1g$, jednostką jest zazwyczaj KG (np. 1g, 2g, 5g), jeśli podziałka jest $< 1g$, jednostką jest zazwyczaj G (np. 0,1g, 0,2g, 0,5g).

C. Instrukcja obsługi.

1. Przed użyciem

- (1). Proszę ustawić wagę na płaskim i stabilnym miejscu. Można dokręcić lub poluzować cztery nóżki, aby upewnić się, że są na tym samym poziomie. Jest na nim pozioma piłka.
- (2). Nie należy używać urządzenia w niesprzyjających warunkach, np. przy silnym wietrze i słońcu.
- (3) Proszę używać wyłącznie zasilacza.
- (4) Nie kładź niczego na talerzu po włączeniu.
- (5). Podczas ważenia staraj się umieszczać produkt na środku talerza, nie przesadzaj.
- (6) Włącz wagę po 15-20 minutach, ważenie jest lepsze.
- (7). Pokaż (), najpierw musisz naładować.


2. Wyświetlanie :

A: Jeśli jednostką jest kg, waga wyświetli się jako 0,000, jak na obrazku:



Lub

B: Jeśli jednostką jest G, waga będzie wyświetlać 0,0, jak na obrazku:



Lub

(1). WAGA

6 cyfrowych wyświetlaczy do ważenia towarów i dodawania wagi, a lewy wyświetlacz cyfrowy może wyświetlać [-] .

(2). WAGA JEDNOSTKOWA

5 cyfr dla jednostkowej wagi i czasu dodawania. Chodzi o to, że można to zmienić.

(3). ILOŚĆ

6cyfrowe dla poszczególnych sztuk towaru .

3. Symbol „◀ ”

(1) lub Netto lub Tara : oznacza, że zmniejszono wagę opakowania

(2) lub Zero : oznacza brak ciężaru .

(3).+ lub M+ : oznacza DODAJ .

(4) lub Stabilny lub ~) : Oznacza stabilny .

(5).SMPLOW : oznacza, że próbka jest niewystarczająca. masa próbki na płytce jest mniejsza od masy minimalnej próbki, proszę dodać jednostki części ten symbol zniknie ar .

(6).QTYPST UWLOW : Gdy liczba sztuk jest niska zgodnie z ustawieniami, to będzie alarmować i ILOŚĆ UWLOW ◀ .

(7). Oznacza to, że moc jest niska, trzeba ładować.

Uwaga

Wysoka precyzja wagi liczącej: Minimalna masa próbki = 20d Minimalna masa jednostki = 0,2d (d=dzielnik i)

skala licząca : Minimalna masa próbki = 40d Minimalna masa jednostki = 0,8d (d = dzielnik i)

4. KLAWIATURA



LUB

(Bez RS -232) (z RS -232)

4.1 Opis funkcji klawisza złożonego

+ Klawisze numeryczne (0—2) służą do konwersji jednostek.

+ Klawisze numeryczne (4—6) służą do regulacji jasności.

+ ustaw górną i dolną granicę alarmu. Naciśnij i przytrzymaj , aby wejść w ustawienia alarmu, naciśnij, aby zamknąć , naciśnij, aby ustawić zewnętrzną górną i dolną granicę alarmu , naciśnij, aby ustawić wewnętrzną górną i dolną granicę alarmu , naciśnij , aby ustawić górną granicę alarmu, naciśnij, aby potwierdzić.

4.2 Klawisz funkcyjny

: Jeśli masa jednostkowa jest nieznana , ustaw liczbę elementów do pobrania próbki.



: Gdy znana jest masa jednostkowa , potwierdź wprowadzoną masę;



:Użyj tego klawisza, aby ustawić wartość alarmu, gdy wymagana jest ustalona liczba alarmów.



:Wyłącz funkcję alarmu;



:Zsumuj ilość towarów;



:Anuluj całkowitą kwotę zgromadzonych przedmiotów;



:Usuń ciężar tary;



:W miarę możliwości ustaw wagę na zero.



:Wyczyść numer;



: Drukuje aktualną wagę, wagę pojedynczą, ilość i dane skumulowane. (Uwaga: z RS232)

5. FUNKCJONOWAĆ

5.1. Przycisk WŁ.-WYŁ. n

Ustawienie ON/OFF na „ | ” oznacza włączenie.

Włącz/wyłącz zbyt" Oznacza wyłączenie zasilania.

5.2. Podświetlenie Automatyczny

Naciskać , gdy wyświetli się „ **Enter**”, naciśnij , Wyświetlę „ **Auto**” .

Położ towar na talerzu , waga >10d , światło włącza się automatycznie , gdy wynosi zero, światło wyłącza się automatycznie .

Światło cały czas włączone

Naciśnij , gdy wyświetli się „ **Enter**”, naciśnij , wyświetli się „ **On**”,

światło będzie świecić cały czas.

Światło cały czas wyłączone

naciśnij , gdy wyświetli się „ **Enter** ” Naciśnij , wyświetli się „ **OFF** ”, światło wyłączy się na cały czas.

Po wyłączeniu wagi zapamięta ona dokonany przez Ciebie wybór

5.3. Wybierz jednostkę kg/g/funt

Naciskać , kiedy wyświetla się „ **Enter** ” następnie naciśnij , jednostką jest „kg”.

Naciskać , kiedy wyświetla się „ **Enter** ” następnie naciśnij , jednostka jest "G".

Naciskać , kiedy wyświetla się „ **Enter** ” następnie naciśnij , jednostką jest „lb”.

5.4. Liczenie

5.4.1 Przed rozpoczęciem liczenia należy pobrać kilka próbek, aby poznać masę jednostkową.

(1) Gdy masa jednostkowa jest nieznana

Położ na talerzu próbki odpowiednich towarów (waga każdej próbki musi być taka sama) :

. (A): gdy jednostką jest **G**, umieść na płycie 30 śrub o tej samej wadze. Na wyświetlaczu pojawi się :

Waga Waga jednostkowa Całkowita liczba

[53,1 grama] [0] [0]

Wprowadź PCS „ 30 ” próbki s(Śruby), wyświetli się:

Waga Waga jednostkowa Całkowita liczba

[53,1 grama] [3 0] [0]

Następnie naciśnij , wyświetli :

Waga Waga jednostkowa Całkowita liczba

[53,1g] [1,77g] [30]

W tym momencie możesz kontynuować dodawanie kolejnych towarów (np. śrub) na talerz. Całkowita waga i całkowita liczba sztuk będą się zmieniać, waga jednostkowa nie ulegnie zmianie .

Np. (B): gdy jednostką jest **KG** , umieść na płycie 30 śrub o tej samej wadze. Na wyświetlaczu pojawi się :

Waga Waga jednostkowa Całkowita liczba

[0,053 kg] [0] [0]

Wprowadź PCS „ 30 ” próbek (śruby), wyświetli się:

Waga Waga jednostkowa Całkowita liczba

[0,053 kg] [3 0] [0]

Następnie naciśnij , wyświetli :

Waga Waga jednostkowa Całkowita liczba

[0,053 kg] [1,766 g] [30]

W tym momencie możesz kontynuować dodawanie kolejnych towarów (np. śrub) na talerz. Całkowita waga i całkowita liczba sztuk będą się zmieniać, waga jednostkowa nie ulegnie zmianie .

(7) K teraz masa jednostkowa (np. śrub)

Gdy wiesz, że waga jednej śruby wynosi 1,766 g,

A: Jeśli jednostką jest **G** , wpisz wagę jednostkową 1,766, wyświetli się:

[0,0 g] [1,766 g] [0]

Następnie naciśnij  i umieść resztę towaru (np. 30 śrub) na płycie,

[53,0 g] [1,766 g] [3 0]

Jeżeli w tym momencie dodasz więcej sztuk, całkowita waga i całkowita liczba sztuk w oknie będą się stale zmieniać, waga jednostkowa nie ulegnie zmianie .

B: Jeżeli jednostką jest **kg** , wprowadzam wagę jednostkową 1,766, wyświetli się:

[0,0 00 kg] [1,766 g] [0]

Następnie naciśnij  i połóż resztę towaru (np. 30 śrub) na talerzu,

[0,053 kg] [1,766 g] [3 0]

Na koniec, gdy zdejmiesz z talerza wszystkie produkty, okno jednostki nadal wyświetla wartość, możesz nacisnąć .

Próba jest większa, precyzja jest wyższa

PUNKT ZEROWY

Podczas korzystania z wagi czasami okienko wagi nie jest [0,0], możesz nacisnąć  aby ustawić na [0 .0], zakres zerowy = pojemność × (±4%)


5.4.2 Liczenie towarów posiadających opakowanie

(1) **Gdy waga pudełka /kartonu jest nieznana** (np. jednostką jest **KG**)

A. Połóż na talerzu opakowanie o wadze 500 g , a ono wyświetli

[0,500 kg] [0] [0]

B. Naciskać , Wyświetlę

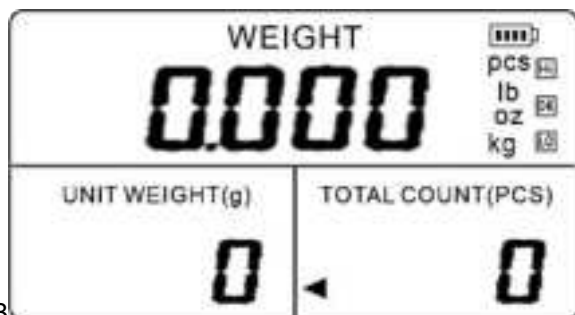

LUB

W tym momencie możesz wykonać czynność 5.4.1, aby kontynuować liczenie.

Gdy waga pudełka /kartonu jest nieznana (np. jednostką jest **G**)

A. Połóż na talerzu pudełko o wadze 500 g , Wyświetli się

[500,0 g] [0] [0]

B. Naciśnij  , a wyświetli się:

[0,0 grama] [0] [0]

Wyczyść historię TARE

Zdejmij towar i opakowanie z płyty, waga wyniesie [- 0,500 kg] w przeliczeniu

na KG lub [- 500,0 g] w przeliczeniu na G, naciśnij , waga wyniesie [0,0],

a symbol ◀ do TARY zniknie.

(2). 1-A.Kiedy waga pudełka /kartonu jest znana (np. jednostką jest KG)

Na talerzu nie ma nic, to jest wyświetlacz

[0,00 0] [0] [0]

Opakowanie ma 500g, wprowadź 500, wyświetli się

[0,00 0] [50 0] [0]

Naciśnij [TARE], to wyświetli

[- 0,500] [----] [----]

Następnie połóż to pudełko na talerzu, wyświetli się 0,000 (oznacza to, że wytarowano) i w tym momencie zacznij liczyć zgodnie ze sposobem 5.4.1.

(3).1-B. Gdy znana jest waga pudełka /kartonu (np. jednostką jest G)

Na talerzu nie ma nic, to jest wyświetlacz

[0,0 grama] [0] [0]

Opakowanie ma 500g, wprowadź 5000, wyświetli się

[0,0 grama] [50 0 0] [0]

Naciskać , to wyświetli

[- 500,0g] [----] [----]

Uwaga: gdy w okienku wagi wyświetla się „ 0,0 ” (oznacza to, że jednostką jest G), wprowadzona waga opakowania musi być 10 razy większa od rzeczywistej wagi. (np.: w przypadku opakowania o wadze 500 g należy wprowadzić 5000)

W tym momencie możesz najpierw umieścić to pudełko do pakowania, wyświetli się „ 0,0 ” na podstawie G lub „ 0,000 ” na podstawie KG, co oznacza, że oba są wytarowane. Następnie zacznij postępować zgodnie z krokiem 5.4.1, aby kontynuować liczenie.

Na talerzu widać towary, w tym pudełko/karton .

Np. opakowanie kartonowe ma wagę 500 g, w przeliczeniu na kg, opakowanie kartonowe (500 g) + towar (30 szt. śrub) = 0,553 kg , to wyświetli
[0,553 kg] [0] [0]

Wprowadź ciężar jednej śruby 1,766 , naciśnij , to wyświetli

[0,553 kg] [1,766 g] [313]

Wprowadź 500 (opakowanie ma 500 g), naciśnij , a wyświetli się

[0,053 kg] [1,766 g] [30]

Np. opakowanie kartonowe ma 500 g, na podstawie G, opakowanie kartonowe (500 g) + towary (30 szt. śrub) = 553,1 g , to wyświetli

[553,0 gramów] [0] [0]

Wprowadź wagę jednej śruby 1,766 , naciśnij , a zostanie wyświetlona

[553,0 grama] [1,766 grama] [313]

Wprowadź 5000 (**rzeczywista waga opakowania wynosi 500 g**), naciśnij

klawisz , a zostanie wyświetlony

[53,0 g] [1,766 g] [30]

Uwaga: Gdy w okienku wagi wyświetla się „ 0,0 ” (oznacza to, że jednostką jest G), wprowadzona waga opakowania musi być 10 razy większa od rzeczywistej wagi. (np.: w przypadku opakowania o wadze 500 g należy wprowadzić 5000)

Wyczyść historię TARE

Zdejmij towar i opakowanie na płytę, waga wyniesie [- 0,500 kg], naciśnij

, Waga będzie wynosić [0,0] .

5.5. DODAJ

99 razy ADD, 6 Cyfrowy

5.5.1 Ilość ADD wielokrotnego liczenia

5.1.1.1 DODAJ SZT.

Położ produkty na talerzu, postępuj zgodnie z punktem 5.4.1, licząc, a następnie

naciśnij , Powtórz 5.1.1.1, a następnie naciśnij , w oknie wagi

jednostkowej pojawi się [2], to znaczy, 2 razy DODAJ. Całkowita liczba (PCS)

pokaże dwa razy szt. (np. umieść 10 sztuk śrub na płycie, wprowadź 10, naciśnij

SMPL, naciśnij , raz, a następnie zdejmij 10 sztuk śrub, włóż ponownie kolejne

10 sztuk śrub, naciśnij ponownie. Całkowita liczba pokaże, że 20  sztuk to 1 ^{raz} i

liczba 2 razy · oczywiście , całkowita waga to 1 ^{raz} + 2 ^{raz})

Kiedy skończysz liczyć wszystkie towary , nie ma towaru na talerzu, Naciskać

 aby sprawdzić całkowitą wagę oraz czasy i ilości. Naciskać  i

 wyczyścić historię ADD.

5.5.2 Waga DODAC

Np. jednostką jest G

Położ na talerzu produkty o wadze ok. 500 g, naciskać 

wyświetli się [500.0] [1] [0], następnie do [500,0] [0] [0]

Następnie zdejmij towar, na talerzu połącz kolejny towar, np. 100 g,

naciskać 

Wyświetli się [600,0g] [2] [0] przez 5 sekund, następnie do [100,0 g] [0] [0].

Ale kiedy zdejmiesz te towary, naciśnij  ponownie, możesz sprawdzić, że

całkowita wartość nadal wynosi: [600,0 g] [2] [0] , oczywiście, możesz

kontynuować dodawanie nowych towarów, naciśnij,  aby je policzyć.

Na koniec, gdy skończysz ADD, nie ma towaru na talerzu, Naciskać  aby sprawdzić całkowitą wagę. Naciśnij  aby wyczyścić historię ADD.

Np. podstawą jest KG

Położ towar na talerzu, np. 500 g, naciskać 

Na wyświetlaczu przez 5 sekund będzie widniało [0,500 kg] [1] [0], następnie

do [0,500] [0] [0]

Następnie zdejmij towar, na talerzu połącz kolejny towar, np. 100 g,

naciskać 

Wyświetli się [0,600 kg] [2] [0] przez 5 sekund, następnie do [0,100g] [0] [0].

Ale kiedy zdejmiesz te towary, naciśniesz  ponownie, możesz sprawdzić, że ich łączna wartość nadal wynosi: [0,600 kg] [2] [0] oczywiście możesz kontynuować dokładanie nowych towarów, naciśnij  do liczenia.

Na koniec, kiedy skończysz ADD, nie ma towaru na talerzu, Naciśnij,  aby sprawdzić masę całkowitą. Naciskać  aby wyczyścić historię ADD.

5.6. Alarm ilościowy

na talerzu jest ponad 30 sztuk towaru , chcemy włączyć alarm.

Najpierw wprowadź 30 szt., naciskać  Wyświetli się

[0,000] [0] [30] przez 3 sekundy,

następnie wyświetl [0,000] [0] [0]

Położ towar na talerzu, podczas liczenia (postępuj zgodnie z punktem 5.4.1 , np.:

połóż 10 sztuk towarów na talerzu, wprowadź 10, naciśnij  , a następnie dokładaj więcej towarów), gdy liczba sztuk przekroczy 30 , włączy się alarm.

Naciśnij  i ,  aby anulować alarm ilościowy .

5.7. Kalibracja

1. Włącz wagę. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „0”, wprowadź 52411 i naciśnij  przycisk , aby przejść do trybu kalibracji.

2. Naciśnij  aby wybrać maksymalną ładowność, naciśnij  aby potwierdzić, na przykład: 30 kg, wprowadź „30000”, naciśnij  aby potwierdzić

3. Naciśnij  , aby wybrać podział, naciśnij ,  aby potwierdzić, na przykład, gdy naciskasz  ciągle , wyświetli się „1,2,5,10”, a następnie wybierz potrzebny podział. Następnie naciśnij .

4. Naciśnij , aby wybrać pozycję punktu, po ciągłym naciśnięciu wyświetli się „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „0”, możesz wybrać potrzebną pozycję, a następnie naciśnij  aby potwierdzić. „0” oznacza „0”, „1” oznacza „0,0” „2” oznacza „0,00”, „3” oznacza „0,000”, „4” oznacza „0,0000” (Jeśli nie potrzebujesz zmieniać pojemności, podziału i punktu, możesz nacisnąć bezpośrednio  aby przejść do następnego kroku)

5. W oknie wagi zostaną wyświetlone dane dotyczące wagi, która zostanie załadowana na wagę (jeśli chcesz zmienić wagę, możesz wprowadzić dane, które zostaną załadowane na wagę). Naciśnij  W oknie ceny jednostkowej wyświetli się „OBCIĄŻENIE”, następnie wprowadź obciążenie/wagę i naciśnij  aby potwierdzić.

5.8. Alarmy górnego i dolnego limitu

5.8.1 Wybieranie typów alarmów

Naciśnij i przytrzymaj  klawisz, aby wejść do ustawień. Pojedyncze okno ciężarka wyświetla: Naciśnięcie  wyświetla OFF, aby wyłączyć, naciśnięcie  wyświetla OUT dla alarmu poza zasięgiem, naciśnięcie  wyświetla IN dla alarmu w zasięgu, a naciśnięcie  wyświetla UP tylko dla alarmu górnego limitu. Naciśnij,  aby zapisać i wyjść.

Naciśnij krótko  klawisz, aby ustawić górny limit ilości.

Aby aktywować alarm, naciśnij i przytrzymaj przycisk, tak samo jak w pierwszym kroku powyżej) 

Naciśnij krótko  przycisk, aby wejść do ustawień, wyświetli się komunikat

(A-FF-O-dn). W oknie wagi wyświetlane są typy alarmów: A-OUT oznacza alarm poza zakresem, A-IN oznacza alarm w zakresie, A-UP oznacza tylko alarm górnego limitu.

A. Gdy w oknie ilości wyświetli się DN, wprowadź wartość dolnego limitu, naciśnij ,

 aby potwierdzić i przejdź do następnego kroku.

B. Gdy w oknie pojedynczego ciężarka pojawi się napis UP, wprowadź górną

wartość graniczną, naciśnij ,  aby potwierdzić i wyjść.

5.8.3 Naciśnij  , aby dezaktywować alarm i zresetować wartości graniczne górne i dolne.

5.9. Ustawienia UART

5.9.1 Po włączeniu zasilania i wyzerowaniu naciśnij klawisz **【 . 】** , a następnie klawisz numeryczny **【 8 】**. W oknie wagi wyświetli się „print” wskazujący tryb zewnętrznej drukarki.

5.9.2 Po włączeniu i wyzerowaniu naciśnij klawisz **【.】** , a następnie klawisz numeryczny **【9】** . W oknie wagi wyświetli się „PC”, wskazując tryb przesyłania danych z komputera, które można przesłać do komputera za pomocą arkuszy kalkulacyjnych Excel.

5. 10. Funkcja drukowania (Uwaga: z RS232)

Gdy UART przełącza się na tryb „drukowania”:

5. 10 .1 Wydruk pojedynczy

Gdy waga nie jest równa zero, naciśnij klawisz **【Print】** , aby wydrukować aktualną

ilość.

Weighting list			
	weight (kg)	u. wt (g)	count (pcs)
1)	0.199	0	0

wagę, wagę
jednostkową i
Format jest
następujący:

ADD: 0.199kg

0pcs

5.10.2 Wydruk skumulowany

Gdy kumuluje się wiele ciężarów, najpierw dostosuj ciężar, ciężar jednostkowy i ilość przedmiotów, naciśnij przycisk **【Add】** kilkakrotnie, aby kumulować, a następnie naciśnij przycisk **【Print】**, aby wydrukować ciężar, ciężar jednostkowy i ilość przedmiotów wiele razy. W trybie „Print” naciśnięcie przycisku „PRT” po wydrukowaniu automatycznie wyczyści kumulację lub naciśnij kombinację klawiszy „M+”+„CLR”, aby wyczyścić kumulację.

Format wydruku jest następujący:

Weighting list

	weight (kg)	u. wt (g)	count (pcs)
1)	0.199	0	0
2)	0.398	0	0

ADD: 0.597kg

0pcs

6. Funkcja przesyłania danych do komputera (Uwaga: z RS232)

Gdy UART przełączy się na tryb „PC”, użyj kabla danych protokołu RS232 do HID, aby podłączyć komputer do wagi (Uwaga: wagi liczące z portami RS232 są wyposażone w ten kabel danych). Otwórz arkusz kalkulacyjny Excel na komputerze po włączeniu i wyzerowaniu wagi elektronicznej umieść ważone przedmioty na wadze. Gdy waga się ustabilizuje, rozlegnie się dźwięk „beep”, a arkusz kalkulacyjny programu Excel automatycznie zapisze dane dotyczące wagi wyświetlane w oknie wagi wagi elektronicznej. Zdejmij przedmioty z wagi, a po powrocie do zera zważ ponownie. Arkusz kalkulacyjny programu Excel zapisze drugie dane dotyczące wagi (nie ma potrzeby naciskania przycisku **【Print】**).

Format jest następujący:

	A	B
1	0. 398kg	
2	0. 398kg	
3	0. 199kg	
4	0. 199kg	
5		
6		

7 . Uwaga:

31. Trzymać z dala od deszczu i wody (jeśli tak się stanie, proszę o łatwe wysuszenie, i okazuje się, że to nie działa, (zwrócić sprzedawcy w celu naprawy).
32. Proszę nie przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgoci.
33. Nie pozwól, aby owady dostały się do Twojego ciała .
34. Nie narażaj się na duże wstrząsy i przeciążenia .
35. Nie ma potrzeby długotrwałego stosowania. proszę to wyczyścić, i włożyć do torby, i ładować co 3 miesiące. Naładuj przed użyciem.
36. Jeśli masz dobrą radę, daj nam znać.

8. Typowe rozwiązywanie problemów :

NI E	KŁOPOTY	OZNACZA	POWÓD	RADZIĆ
1	Włącz, pokaż „LB” i alarmu	SŁABA BATERIA (ZASILANIE)	Brak zasilania akumulatora	ŁADOWANIE
			Zepsuta bateria	zmień baterię
2	Włącz, pokaż „ED”	BŁĄD WAŻENIA	USZCZELNIENIE LINII OGNIWA OBCIĄŻENIOWEGO - WYŁĄCZONE	PONOWNE USZCZELNIANIE
			DOTKNIJ CZUJNIKA OBCIĄŻENIA Z CZĘŚCIĄ	KONTROLA
			Uszkodzony czujnik tensometryczny	ZMIEŃ OGNIWO OBCIĄŻAJĄCE
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
3	Włącz liczenie przeskoków	Liczba okienek wagowych ulega zmianie, nie można ich ważyć	za MOKRO	OSUSZ PCB i ogniwo obciążnikowe
			ZBYT TRWAŁY	zdejmij płytkę drukowaną, najpierw używając środka czyszczącego na bazie alkoholu, a następnie osusz ją
			DOTKNIJ CZUJNIKA OBCIĄŻENIA Z CZĘŚCIĄ	KONTROLA
			USZCZELNIENIE LINII OGNIW OBCIĄŻNIKOWYCH - WYŁĄCZONE	USZCZELNIANIE PONOWNE
			Uszkodzony czujnik tensometryczny	ZMIEŃ OGNIWO OBCIĄŻAJĄCE
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
4	Podczas ładowania, liczenia	Liczba okienek wagowych przy zmianie, nie można ładować	Adapter	zmień adapter
5	Digital 8 nie jest w pełni dostępny	Cyfrowy 8 nie jest w pełni wyświetlany lub jest mniej	zwarcie obwodu elektronicznego	za pomocą drutu izolowanego gumą, łąającego
			Zepsuty wyświetlacz LCD	zmień diodę LED
			Napęd zepsuty	zmień tablicę wyświetlacza
6	klucz nie	naciśnij klawisz nie	klucz się zaciął	kontrola

	działa	może działać	klucz nie może wrócić	zmiana klucza
			zwarcie obwodu elektronicznego klucza	za pomocą drutu izolowanego gumą, łączącego
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
			KLAWIATURA KOROZJI	ZMIEŃ KLAWIATURĘ
7	BEZ CIĘŻARÓWKI	nie ma żadnego ciężaru	linia ogniwa obciążnikowego i łączy PCB uszkodzone	kontrola
			USZCZELNIENIE LINII OGNIWA OBCIĄŻENIOWEGO - WYŁĄCZONE	PONOWNE USZCZELNIANIE
			Uszkodzone ogniwo obciążnikowe	ZMIEŃ OGNIWO OBCIĄŻAJĄCE
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
8	nie można włączyć	naciśnij przycisk włączania/wyłączania, nie można włączyć	PRZYCISK WŁ./WYŁ. ZEPSUTY	ZMIEŃ PRZYCISK WŁ./WYŁ.
			SPRAWDŹ, CZY MOC BATERII JEST WYSTARCZAJĄCA	NISKIE NAPIĘCIE, ŁADOWANIE
				AKUMULATOR USZKODZONY WYMIENIĆ, V<5,25 V
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
9	gdy włączam DI DI DI dźwięk cały czas	gdy włączam DI DI DI dźwięk cały czas	SPRAWDŹ, CZY MOC BATERII JEST WYSTARCZAJĄCA	NISKIE NAPIĘCIE, ŁADOWANIE
				AKUMULATOR USZKODZONY WYMIENIĆ, V<5,25 V
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEŃ PCB
10	włącz dźwięk normalnie, ale bez słów	włącz dźwięk normalnie, ale bez słów	sprawdź czy połączenie wyświetlacza z płytką drukowaną jest w porządku	wyłącz, ponownie połącz łączy płytki wyświetlacza
			uszkodzona tablica wyświetlacza	zmień tablicę wyświetlacza
11	włącz cały czas program „8”	po włączeniu wagi wszystkie okna pokazują 8, nie można ważyć, a dźwięk jest normalny	sprawdź czy połączenie wyświetlacza z płytką drukowaną jest w porządku	wyłącz, ponownie połącz łączy płytki wyświetlacza
			uszkodzona tablica wyświetlacza	zmień tablicę wyświetlacza

12	nie można doładować	Podczas ładowania prądem zmiennym światło działa, ale nie można ładować	Adapter	zmień adapter
			Zepsuta bateria	zmień baterię
		Gdy lampka ładowania prądem przemiennym nie działa,	adapter	zmień adapter
			wtyczka adaptera	zdejmij ładowanie
			uszkodzone połączenie ładowania	zmień część łączącą
			ładowanie łączy się z łączem PCB	ponowne uszczelnienie
			ZNISZCZONA PCB	ZMIEN PCB
13	brak podświetlenia LCD	Włącz, nie ma światła na wyświetlaczu LCD	Zepsuta bateria	zmień baterię
			funkcja oszczędzania energii	zresetuj funkcję podświetlenia
			sprawdź, czy część LCD ma uszczelnienie	USZCZELNIANIE PONOWNE
			Zepsuty wyświetlacz LCD	ZMIEN LCD

	Rzeczy	Opis
1	Terytorium sprzedaży	Ameryka Północna
2	Nazwa	Skala liczenia
3	Model	KF-H2D
4	Parametr	Parametry znamionowe: AC110V/60Hz, Nośność: 30kg, Podziałka: 1g , RS 232

	Rzeczy	Opis
1	Terytorium sprzedaży	Ameryka Północna
2	Nazwa	Skala liczenia
3	Model	KF-H2C

4	Parametr	Parametry znamionowe: AC110V/60Hz, Nośność: 30kg, Podziałka: 1g , RS 232
---	----------	---

	Rzeczy	Opis
1	Terytorium sprzedaży	Europa
2	Nazwa	Skala liczenia
3	Model	KF-H2C
4	Parametr	Parametry znamionowe: AC220-240V/50Hz, Nośność: 30kg, Podziałka: 1g , RS 232

	Rzeczy	Opis
1	Terytorium sprzedaży	Australia
2	Nazwa	Skala liczenia
3	Model	KF-H2C
4	Parametr	Parametry znamionowe: AC220-240V/50Hz, Nośność: 30kg, Podziałka: 1g , RS 232

	Rzeczy	Opis
1	Terytorium sprzedaży	Ameryka Północna
2	Nazwa	Skala liczenia
3	Model	KF-H2C
4	Parametr	Napięcie znamionowe: AC110V/60Hz, Nośność: 30kg, Podziałka: 1g

	Rzeczy	Opis
1	Terytorium sprzedaży	Europa
2	Nazwa	Skala liczenia
3	Model	KF-H2C
4	Parametr	Moc znamionowa: AC220-240V/50Hz, Nośność: 30kg, Podziałka: 1g

	Rzeczy	Opis
1	Terytorium sprzedaży	Ameryka Północna
2	Nazwa	Skala liczenia
3	Model	KF-H2C
4	Parametr	Napięcie znamionowe: AC110V/60Hz, Nośność: 15kg, Podziałka: 0,5g , RS 232

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Telweegschaal GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: KF-H2C / KF-H2D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: KF-H2C / KF-H2D



(De afbeelding is alleen ter referentie, kijk naar het daadwerkelijke object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Belangrijkste technische functie.

1. Functie :

Automatisch op nul zetten; Tellen; TOEVOEGEN; TARRA; Achtergrondverlichting

2. Stroom :

Wisselstroom 220 -240 V ($\pm 10\%$) 50 Hz ± 1 Hz

Wisselstroom 110V ($\pm 10\%$) 6,0 Hz ± 1 Hz

DC 6V / 4AH oplaadbare batterij

3. Stroomverbruik

DC 38 mA

DC 58 mA (met achtergrondverlichting)

4. Watt : 0,4 W (met achtergrondverlichting)

5. Alarm voor laag vermogen

Als het () toont , betekent het dat u moet opladen. Als u blijft gebruiken , is het gemakkelijk om de weegschaal te breken.

B. Technische gegevens

Capaciteit 1:

capaciteit	(N)	(en)	(D)	(maximaal)	(minuut)	nul	Tarra(max)	Overbelasting (max+9e)
15000,0 gram	15000,0 gram	0,5 gram	0,5 gram	15000,0g	10 gram	± 300 gram	0~ 1500 0,0g	1500 4,5 gram
30.000 kg	30.000 kg	1 gram	1 gram	30.000k gram	20 gram	± 600 g	0 ~ 30.000 kg	30.009 kg

Opmerkingen: FS = MAXIMAAL GEWICHT ; d = deling

Aanvullende opmerking

Wanneer de deling $\geq 1g$ is, is de eenheid doorgaans KG (bijv. 1g, 2g, 5g). Wanneer de deling $< 1g$ is, is de eenheid doorgaans G (bijv. 0,1g, 0,2g, 0,5g).


C. Gebruiksaanwijzing.

1. Voor gebruik

- (1). Zet de weegschaal op een vlakke en stevige plek. U kunt de vier voetjes los of vastdraaien om er zeker van te zijn dat ze op hetzelfde niveau staan. er ligt een vlakke bal op.
- (2). Gebruik het niet in vijandige omgevingen zoals sterke wind en zonneschijn .
- (3) Gebruik alleen de energieleverancier .
- (4) Leg niets op het bord als u het aanzet.
- (5) Probeer bij het wegen het beste het product in het midden van het bord te leggen , niet eroverheen .
- (6). Zet de weegschaal na 15-20 minuten aan wegen is beter .
- (7) . Toon (), moet eerst worden opgeladen .



2. Weergave :

A: Wanneer de eenheid KG is, wordt het gewicht weergegeven als 0,000 zoals in de afbeelding:

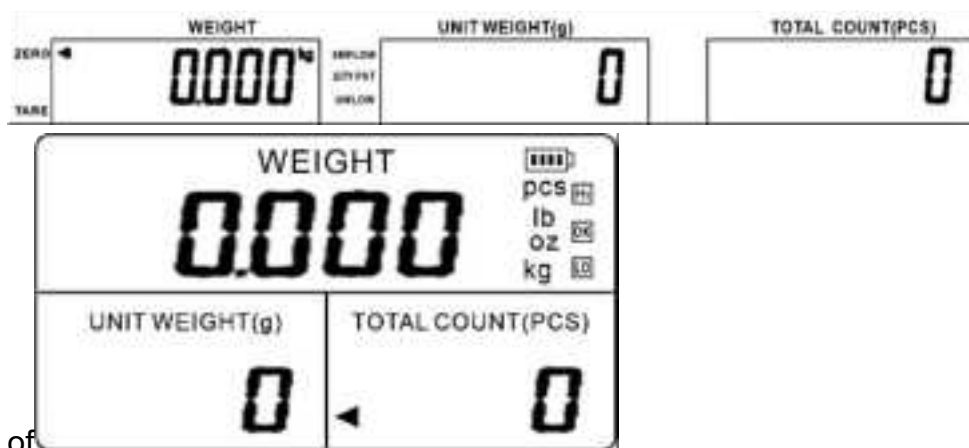

of

B: Wanneer de eenheid G is, wordt het gewicht weergegeven als 0,0 zoals in de afbeelding:

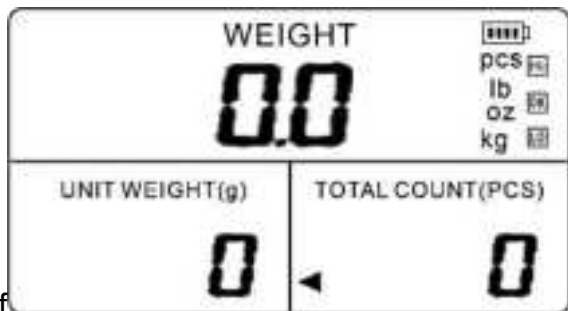

of

(1). **GEWICHT**
6 digitaal voor het goederengewicht en gewicht toevoegen en de linker digitale kan weergeven [-] .

(2). **EENHEIDSGEWICHT**
5 digitaal voor het eenheidsgewicht en de tijden van toevoegen. Het punt is dat het kan veranderen.

(3). **HOEVEELHEID**
6digitaal voor de stukken van de goederen .

3. Symbol“ ◀ ”

(1). of Netto of Tarra : betekent dat het gewicht van de verpakking is verlaagd

(2). of Nul : betekent geen gewicht .

(3).+ of M+ : betekent TOEVOEGEN .

(4). of Stabiel of ~) : Betekent stabiel .

(5).SMPLOW : betekent dat het monster niet voldoende is. het gewicht van het monster op de plaat is minder dan het gewicht van het minimale monster, voeg de stukken toe als dit symbool verdwijnt .

(6).QTYPST UWLOW : Wanneer de pc's zo laag zijn als u hebt ingesteld, het zal alarmeren en QTYPST UWLOW ◀ .

(7). : Betekent dat het vermogen laag is, moet opladen.

Opmerking

Zeer nauwkeurige telweegschaal: Min. monstergewicht = 20d Min.
eenheidsgewicht = 0,2d (d= deler)

telweegschaal : Min. monstergewicht = 40d Min. eenheidsgewicht = 0,8d (d =
gedeeld)

4. TOETSENBOARD



OF



(Zonder RS -232) (met RS -232)

4.1 Beschrijving van de samengestelde toetsfunctie

+ Numerieke toetsen (0-2) converteren eenheden.

+ Cijfertoetsen (4-6) passen de helderheid aan.

+ stel de boven- en ondergrenzen van het alarm in. Lang indrukken om de alarminstelling te openen. Druk om te sluiten . Druk om de buitenkant van de boven- en ondergrenzen van het alarm in te stellen . Druk om de binnenkant van de boven- en ondergrenzen van het alarm in te stellen . Druk om de bovengrenzen van het alarm in te stellen. Druk om te bevestigen.

4.2 Functietoets



: Wanneer het eenheidsgewicht onbekend is , stelt u het aantal te bemonsteren items in.



: Wanneer het eenheidsgewicht bekend is , bevestigt u het ingevoerde gewicht;



:Gebruik deze toets om de alarmwaarde in te stellen wanneer een vast aantal alarmen vereist is;



:Alarmfunctie uitschakelen;



:Tel de hoeveelheid goederen op;



:Annuleer het totale bedrag van de verzamelde items;



:Verwijder het gewicht van de tarra;



:Zet de schaal zo ver mogelijk terug op nul;



:Wis het nummer;



: Druk het huidige gewicht, het enkele gewicht, de hoeveelheid en de cumulatieve gegevens af. (Opmerking: met de RS232)

5. FUNCTIE

5.1. AAN-UIT-knop n

AAN/UIT op “ | ” zetten betekent aanzetten.

AAN/UIT zetten te" Betekent uitschakelen.

5.2. Achtergrondverlichting Auto

Druk op , wanneer het “  ” weergeeft, druk dan op , Ik zal “  ” weergeven . Leg de goederen op de plaat , gewicht > 10d , het lampje brandt automatisch , wanneer het nul is, het lampje staat automatisch uit .

Altijd licht aan

Druk op , wanneer het "  weergeeft, druk op , het zal " " weergeven , Het licht brandt de hele tijd.

Altijd licht uit

Druk op , wanneer er "  wordt weergegeven , zal er "  worden weergegeven, het lampje gaat de hele tijd uit.

Wanneer u de weegschaal uitschakelt , onthoudt deze wat u hebt gekozen

5.3.Kg/g/lb eenheid kiezen

Pers , wanneer wordt weergegeven "  druk dan op , eenheid is "kg" .

Pers , wanneer wordt weergegeven "  druk dan op , eenheid is "G" .

Pers , wanneer wordt weergegeven "  druk dan op , eenheid is "lb" .

5.4.Tellen

5.4.1 Voordat u gaat tellen , moet u een aantal monsters nemen om het aantal stuks of het eenheidsgewicht te weten

(1) Wanneer het eenheidsgewicht onbekend is

Leg de monsters van de relevante goederen op het bord (het gewicht van elk monster moet hetzelfde zijn) :

Bijv. (A): wanneer de eenheid **G** is, plaats dan 30 schroeven van elk hetzelfde gewicht op de plaat. Het volgende zal worden weergegeven :

Gewicht Eenheidsgewicht Totaal aantal

[53,1 gram] [0] [0]

Voer de PCS in " 30 " van de monster s (schroeven), zal het volgende weergegeven:

Gewicht Eenheidsgewicht Totaal aantal

[53,1 g] [3 0] [0]

Druk  dan op , het zal weergeven :

Gewicht Eenheidsgewicht Totaal aantal

[53,1g] [1,77g] [30]

Op dit moment kunt u doorgaan met het plaatsen van meer goederen (bijv. schroeven) op de plaat, het totale gewicht en het totale aantal zullen voortdurend veranderen, het eenheidsgewicht zal niet veranderen .

Bijv. (B): wanneer de eenheid **KG is** , plaats dan 30 schroeven van elk hetzelfde gewicht op de plaat. Het volgende zal worden weergegeven :

Gewicht Eenheidsgewicht Totaal aantal

[0,053k g] [0] [0]

Voer de PCS in “ 30 ” van de monsters (schroeven), het zal het volgende weergeven:

Gewicht Eenheidsgewicht Totaal aantal

[0,053k g] [3 0] [0]

Druk  dan op , het zal weergeven :

Gewicht Eenheidsgewicht Totaal aantal

[0,053 kg] [1.766g] [30]

Op dit moment kunt u doorgaan met het plaatsen van meer goederen (bijv. schroeven) op de plaat, het totale gewicht en het totale aantal zullen voortdurend veranderen, het eenheidsgewicht zal niet veranderen .

(8) Weet nu het eenheidsgewicht (bijv. schroeven)

Als je weet dat het gewicht van één schroef 1,766 gram is,

A: Als de eenheid **G is** , voer dan het eenheidsgewicht 1,766 in, het zal het volgende weergeven:

[0,0 g] [1,766 g] [0]

Druk  vervolgens op en plaats de overige goederen (bijv. 30 schroeven) op de plaat.

[53,0 g] [1,766 g] [3 0]

Als u op dit moment meer stuks blijft toevoegen, veranderen het totale gewicht en het totale aantal in het venster voortdurend. Het eenheidsgewicht verandert niet .

B: Als de eenheid **KG is** , voer dan het eenheidsgewicht 1,766 in, het zal het volgende weergeven:

[0,0 00k g] [1,766g] [0]

dan op  , en leg de overige goederen (bijv. 30 stuks schroeven) op de plaat,

[0,053 kg] [1,766 g] [3 0]

Als u alle goederen van het bord hebt gehaald, wordt in het eenheidsvenster nog steeds de waarde weergegeven. U kunt op drukken .

Het monster is groter, de precisie is hoger

NULPUNT

Wanneer u de weegschaal gebruikt, is het gewichtsvenster soms niet [0,0], U kunt op drukken  om het in [0.0] te veranderen, nulbereik = capaciteit × (±4%)

5.4.2 Goederen tellen met verpakking



(1). **Wanneer het gewicht van de verpakkingsdoos/karton onbekend is**

(bijvoorbeeld de eenheid is **KG**)

A. Leg de verpakkingsdoos van 500 g op het bord , deze zal worden weergegeven

[0,500 kg] [0] [0]

B. Pers , Ik zal weergeven

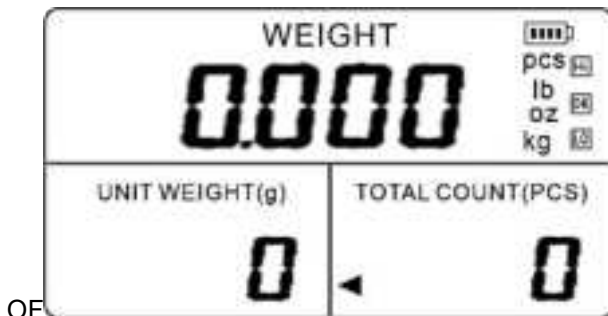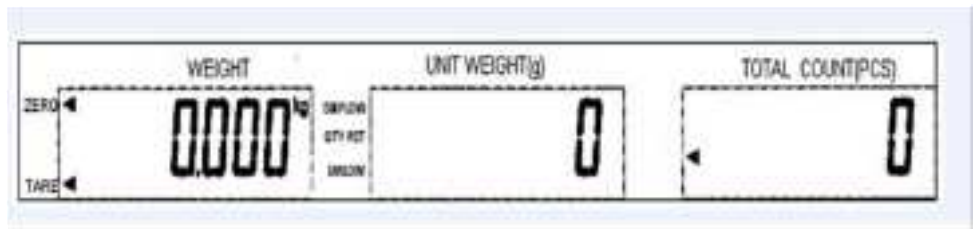

OF

Op dit moment kunt u stap 5.4.1 volgen om verder te tellen.

Wanneer het gewicht van de verpakking/doos /karton onbekend is (bijvoorbeeld de eenheid is **G**)

A. Leg de verpakking van 500g op het bord, Het zal weergeven

[500,0 gram] [0] [0]

B. Druk op , het volgende wordt weergegeven:

[0,0 gram] [0] [0]

Wis de TARE-geschiedenis

Haal de goederen en de verpakking van de plaat, het gewicht zal [- 0,500 kg] zijn op basis van KG of [- 500,0 g] op basis van G, druk op , het gewicht zal [0,0] zijn en deze ◀ om te TARRA zal verdwijnen.

(2). 1-A.Wanneer het gewicht van de verpakking/doos/karton is bekend (bijv. de eenheid is KG)

Er staat niets op het bord, het toont

[0,00 0] [0] [0]

De verpakkingendoos weegt 500 g. Voer 500 in en het wordt weergegeven

[0,00 0] [50 0] [0]

Voorzitter [TARE], het zal weergegeven

[- 0,500] [----] [----]

Plaats vervolgens de verpakkingendoos op de plaat. Er verschijnt 0,000 (dit betekent getarreerd). Op dat moment begint u met tellen volgens de stappen van 5.4.1.

(3).1-B. Wanneer het gewicht van de verpakkingendoos/karton bekend is (bijvoorbeeld de eenheid is G)

Er staat niets op het bord, het toont

[0,0 g] [0] [0]

De verpakkingendoos weegt 500 g. Voer 5000 in en het wordt weergegeven

[0,0 g] [50 0 0] [0]

Pers , het zal weergegeven

[- 500,0 g] [----] [----]

Let op: wanneer het gewichtsvenster " 0,0 " weergeeft (dit betekent dat de eenheid G is), moet het gewicht van de verpakkingendoos 10 keer het werkelijke gewicht zijn. (bijv.: 500g verpakkingendoos, dan moet u 5000 invoeren)

Op dit moment kunt u eerst die verpakkingendoos plaatsen, deze zal " 0.0 " op basis van G of " 0.000 " op basis van KG weergegeven, dit betekent dat beide getarreerd zijn. Begin dan met het volgen van stap 5.4.1 om door te gaan met tellen.

Er staan wat goederen op het bord, inclusief de verpakkingendoos/karton .

Bijvoorbeeld, de verpakkingendoos is 500 g, op basis van kg, verpakkingendoos (500 g) + goederen (30 stuks schroeven) = 0,553 kg , het zal weergegeven

[0,553 kg] [0] [0]

Voer het gewicht 1,766 van één schroef in , druk op , het zal weergeven

[0,553 kg] [1,766 g] [313]

Voer 500 in (verpakkingsdoos is 500g), druk op , het zal weergeven

[0,053 kg] [1,766 g] [30]

Bijvoorbeeld, de verpakkingsdoos weegt 500 g, op basis van G is de verpakkingsdoos (500 g) + goederen (30 stuks schroeven) = 553,1 g . het zal weergeven

[553,0 gram] [0] [0]

Voer het gewicht 1,766 van één schroef in , druk op , het zal weergeven

[553,0 gram] [1,766 gram] [313]

Voer 5000 in (**de werkelijke verpakkingsdoos is 500 g**), druk op de toets , het zal weergeven

[53,0 gram] [1,766 gram] [30]

Let op: Wanneer het gewichtsvenster " 0,0 " weergeeft (dit betekent dat de eenheid G is), moet het gewicht van de verpakkingsdoos 10 keer het werkelijke gewicht zijn. (Bijv.: 500g verpakkingsdoos, dan moet u 5000 invoeren)

Wis de TARE-geschiedenis

Haal de goederen en de verpakking van de plaat, het gewicht zal [- 0,500 kg]

zijn, Druk op , Het gewicht zal [0,0] zijn .

5.5. TOEVOEGEN

99 keer toevoegen, 6 Digitaal

5.5.1 Hoeveelheid TOEVOEGEN van herhaaldelijk tellen

5.1.1.1 STUKS TOEVOEGEN

Leg de goederen op de plaat, volg de stappen in 5.4.1 tellen en druk vervolgens

op  Herhaal 5.1.1.1 en druk vervolgens op , op het

eenheidsgewichtsvenster zal [2] worden weergegeven, het betekent, 2 keer

TOEVOEGEN. HET TOTAAL AANTAL (STUKS) toont de twee keer stuks. (bijv. plaats 10 stuks schroeven op de plaat, voer 10 in, druk op SMPL, druk  één keer, verwijder vervolgens 10 stuks schroeven, plaats nog eens 10 stuks schroeven, druk  nogmaals. Het totaal aantal toont dat 20 stuks de 1e keer zijn en het aantal 2e keer, natuurlijk is het totale gewicht $1e^{keer} + 2e^{keer}$)

Wanneer u klaar bent met het tellen van alle goederen, er is geen goed op het bord, Pers  om het totale gewicht, de tijden en de hoeveelheden te controleren. Pers  en  om de ADD-geschiedenis te wissen.

5.5.2 Gewicht TOEVOEGEN

Bijvoorbeeld, de eenheid is G

Leg de goederen op het bord, bijvoorbeeld 500 g, pers 

Er wordt [500.0] [1] [0] gedurende 5 seconden weergegeven, dan naar [500.0] [0] [0]

Haal dan de goederen eraf, leg een andere goederen op het bord, bijvoorbeeld 100 g, pers 

600.0g] weergeven [2] [0] gedurende 5 seconden, dan naar [100.0g] [0] [0].

Maar als je die goederen uitdoet, druk dan op  nogmaals, u kunt gewoon controleren of de totale waarde nog steeds is: [600.0g] [2] [0], natuurlijk kun je de nieuwe goederen er gewoon op blijven zetten, druk op  om te tellen.

eindelijk klaar bent met ADD, er is geen goed op het bord, Pers  om het totale gewicht te controleren. Druk op  om de ADD-geschiedenis te wissen.

Bijvoorbeeld de basis is KG

Leg de goederen op het bord, zoals 500 g, pers 

Er wordt [0,500 kg] [1] [0] gedurende 5 seconden weergegeven, dan naar [0.500] [0] [0]

Haal dan de goederen eraf, leg een andere goederen op het bord, bijvoorbeeld 100 g, pers 

Het zal [0.600kg] weergeven [2] [0] gedurende 5 seconden, dan naar [0,100g] [0] [0].

Maar als je die goederen eraf haalt, druk je  nogmaals, dan kun je gewoon controleren dat de totale waarde nog steeds is: [0,600 kg] [2] [0] , natuurlijk kunt u de nieuwe goederen er gewoon op blijven zetten, druk op  om te tellen.

eindelijk klaar bent met ADD, er is geen goed op het bord, Druk  om het totale gewicht te controleren. Pers  om de ADD-geschiedenis te wissen.

5.6. Hoeveelheidsalarm

Bijvoorbeeld, als er meer dan 30 stuks op het bord liggen, wilt u een alarmsignaal.

eerst 30 stuks in , pers  Het zal weergeven [0.000] [0] [30] gedurende 3 seconden,

toon dan [0.000] [0] [0]

Leg de goederen op het bord, bij het tellen (volg de weg van 5.4.1, bijvoorbeeld:

leg 10 stuks goederen op de plaat, voer 10 in, druk op  , en blijf er dan meer goederen op leggen), wanneer er meer dan 30 stuks zijn, zal het alarm afgaan.

Druk op  en om het  hoeveelheidsalarm te annuleren .

5.7. Kalibratie

1. Schakel de weegschaal in. Wanneer het venster "0" weergeeft, voert u 52411 in en drukt u op  de toets om de kalibratiemodus te openen.
2. Druk  om de maximale capaciteit te kiezen, druk  om te bevestigen, bijvoorbeeld: 30 kg, voer "30000" in, druk  om te bevestigen
3. Druk  om de divisie te kiezen, druk  om te bevestigen, bijvoorbeeld, wanneer u  continu drukt, zal het "1,2,5,10" weergeven, dan kiest u de divisie die u nodig hebt. Druk dan op .
4. Druk op  om de positie van het punt te kiezen. Nadat u constant hebt gedrukt, worden "0", "1", "2", "3", "4" en "0" weergegeven. U kunt de gewenste positie kiezen en vervolgens op drukken.  om te bevestigen. "0" betekent "0", "1" betekent "0,0", "2" betekent "0,00", "3" betekent "0,000", "4" betekent "0,0000" (als u de capaciteit, de verdeling en het punt niet hoeft te wijzigen, kunt u direct op drukken  om naar de volgende stap te gaan)
5. Het gewichtsvenster toont de gegevens die het gewicht op de weegschaal zal laden (als u het gewicht van de lading wilt wijzigen, kunt u de gegevens invoeren die u op de weegschaal wilt laden). Druk op , het eenheidsprijsvenster zal "LADEN" weergeven, voer vervolgens belasting/gewicht in en druk ten slotte op  bevestigen.

5.8. Boven- en ondergrensalarmen

5.8.1 Alarmtypen selecteren

Houd de toets lang ingedrukt  om de instellingen te openen. Het venster met het enkele gewicht wordt weergegeven: Druk op  om UIT te schakelen, druk op  UIT te tonen voor een alarm buiten bereik, druk op  IN te tonen

voor een alarm binnen bereik en druk op om  UP te tonen voor alleen een alarm bovengrens. Druk op  om op te slaan en af te sluiten.

Druk kort op de  toets om de bovengrens voor de hoeveelheid in te stellen.

5.8.2 Alarmwaarden invoeren (Let op: houd de  toets lang ingedrukt om het alarm te activeren, net als in de eerste stap hierboven)

Druk kort op de  toets om de instellingen te openen. (A-FF-O-dn) wordt

weergegeven. In het gewichtsvenster worden de alarmtypen weergegeven:

A-OUT geeft aan dat het alarm buiten het bereik is, A-IN geeft aan dat het alarm binnen het bereik is, en A-UP geeft alleen aan dat het alarm de bovengrens is.

A. Wanneer het hoeveelheidsvenster DN weergeeft, voert u de onderste

grenswaarde in, drukt u op  om te bevestigen en gaat u door naar de volgende stap.

B. Wanneer het venster met het enkele gewicht UP weergeeft, voert u de bovenste grenswaarde in, drukt u op  om te bevestigen en af te sluiten.

5.8.3 Druk op  Om het alarm uit te schakelen en de boven- en ondergrenswaarden opnieuw in te stellen.

5.9. UART-instellingen

5.9.1 Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld en op nul hebt gezet, drukt u op de toets **【 . 】** gevolgd door de numerieke toets **【 8 】**. Het gewichtsvenster geeft "print" weer, wat de externe printermodus aangeeft.

5.9.2 Na het inschakelen en op nul zetten, drukt u op de toets **【 . 】** gevolgd door de numerieke toets **【 9 】**. Het gewichtsvenster zal "PC" weergeven, wat de uploadmodus voor computergegevens aangeeft, die met behulp van Excel-spreadsheets naar de computer kunnen worden geüpload.

5. 10. Afdrukfunctie (Opmerking: met de RS232)

Wanneer UART overschakelt naar de "print"-modus:

5. 10 .1Enkele afdruk

Wanneer het gewicht niet nul is, drukt u op de toets **【Print】** om het huidige gewicht, eenheidsgewicht en hoeveelheid af te drukken. De indeling is als volgt:

Weighting list

	weight (kg)	u. wt (g)	count (pcs)
1)	0.199	0	0

5.10.2

ADD: 0.199kg 0pcs

Geaccumuleerde

afdruk

Wanneer er meerdere gewichten worden geaccumuleerd, pas dan eerst het gewicht, het eenheidsgewicht en de hoeveelheid van de items aan, druk herhaaldelijk op de toets **【Add】** om te accumuleren, druk vervolgens op de toets **【Print】** om het gewicht, het eenheidsgewicht en de hoeveelheid van de items meerdere keren af te drukken. In de modus "Print" wordt de accumulatie automatisch gewist door na het afdrukken op de toets "PRT" te drukken, of druk op de combinatietoets "M++"CLR" om de accumulatie te wissen.

Het afdrukformaat is als volgt:

Weighting list

	weight (kg)	u. wt (g)	count (pcs)
1)	0.199	0	0
2)	0.398	0	0

ADD: 0.597kg 0pcs

6. Functie voor het uploaden van computergegevens (Opmerking: met de RS232)

Wanneer UART overschakelt naar de "PC"-modus, gebruikt u een RS232 naar HID-protocol-datakabel om de computer aan te sluiten op de weegschaal (Opmerking: Telweegschalen met RS232-poorten worden geleverd met deze datakabel). Open een Excel-spreadsheet op de computer nadat de elektronische weegschaal is ingeschakeld en op nul staat, plaatst u de te wegen items op de weegschaal. Wanneer het gewicht stabiliseert, klinkt er een "piep"-geluid en schrijft het Excel-spreadsheet van de computer automatisch de gewichtsgegevens die worden weergegeven in het gewichtsvenster van de elektronische weegschaal. Haal de items van de weegschaal en weeg opnieuw nadat deze op nul is teruggekeerd. Het Excel-spreadsheet schrijft de tweede gewichtsgegevens (u hoeft niet op de toets **【Print】** te drukken).

Het formaat is als volgt:

	A	B
1	0. 398kg	
2	0. 398kg	
3	0. 199kg	
4	0. 199kg	
5		
6		

7 . Aandacht:

37. Blijf uit de regen en was je niet met water (als dat toch gebeurt, droog het alsjeblieft voorzichtig , en ontdekken dat het niet kan werken, terug naar de verkoper voor reparatie).
38. Bewaar het niet op een plek met een hoge temperatuur en vochtigheid.

- 39. Laat geen insecten in het lichaam komen .
- 40. Vermijd zware schokken en overbelasting .
- 41. Geen langdurig gebruik nodig. maak het alsjeblieft duidelijk, en neem het mee in de tas, en laad het elke 3 maanden op. Laad het op voor gebruik.
- 42. Als u een goed advies heeft, laat het ons dan gerust weten.

8. Veelvoorkomende probleemoplossing :

Ne e	PROBLEEM	MIDDELEN	REDEN	ADVISEREN
1	Zet aan, toon “LB” en alarm	BATTERIJ LEEG (VERMOGEN)	Batterij geen stroom	OPLADEN
			Batterij kapot	batterij vervangen
2	Zet aan, toon “ED”	WEEGFOUT	LAADCELLENLIJN AFDICHTING -UIT	HERAFSLUITEN
			WEEGCEL RAAK MET IETS	CONTROLLEREN
			WEEGCEL GEBROKEN	VERANDER DE WEEGCEL
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
3	Inschakelen, hop-telling	Het gewichtsvenster nummer bij het veranderen, kan niet wege	te NAT	DROOG de PCB en de loadcell
			TE DURTY	verwijder de printplaat, gebruik eerst alcoholreining en droog hem daarna
			WEEGCEL RAAK MET IETS	CONTROLLEREN
			LAADCELLENLIJN AFDICHTING -UIT	HERAFSLUITEN
			WEEGCEL GEBROKEN	VERANDER DE WEEGCEL
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
4	Bij het opladen, tellen	Het gewichtsvenster nummer bij het veranderen, kan niet worden opgeladen	Adapter	de adapter vervangen
5	Digitaal 8 toont niet volledig	Digitaal 8 toont niet volledig of minder	kortsluiting in elektronisch circuit	met behulp van rubbergeïsoleerde draadverbindingen
			LCD kapot	verander de LED
			Aandrijving kapot	verander het displaybord
6	sleutel kan niet werken	druk op de toets kan niet werken	de sleutel zit vast	controleren
			de sleutel kan niet terugveren	de sleutel veranderen
			sleutel elektronisch circuit kortsluiting	met behulp van rubbergeïsoleerde draadverbindingen
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB

			TOETSENBORD CORRODEERD	VERANDER HET TOETSENBORD
7	GEEN GEWICHT	geen enkel gewicht	de load cell-lijn en de PCB-verbinding zijn verbroken	controleren
			LAADCELLENLIJN AFDICHTING -UIT	HERAFSLUITEN
			WEEGCEL GEBROKEN	VERANDER DE WEEGCEL
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
8	kan niet aan	druk op de aan/uitknop, kan niet aanzetten	de AAN/UIT-KNOP is KAPOT	VERANDER DE AAN/UIT-KNOP
			CONTROLEER OF DE BATTERIJ NOG VOLDOENDE IS	LAGE SPANNING, OPLADEN
				BATTERIJ KAPOT VERVANG DEZE, V<5.25V
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
9	wanneer DI DI DI aan staat, klinkt het geluid de hele tijd	wanneer DI DI DI aan staat, klinkt het geluid de hele tijd	CONTROLEER OF DE BATTERIJ NOG VOLDOENDE IS	LAGE SPANNING, OPLADEN
				BATTERIJ KAPOT VERVANG DEZE, V<5.25V
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
10	zet het geluid normaal aan, maar geen woorden	zet het geluid normaal aan, maar geen woorden	Controleer of de displaybord-naar-PCB-ver binding in orde is	uitschakelen, opnieuw koppelen van de displaybordlink
			displaybord kapot	verander het displaybord
11	zet show "8" de hele tijd aan	wanneer de weegschaal wordt aangezet, tonen alle vensters 8, kan niet wegen, en het geluid is normaal	Controleer of de displaybord-naar-PCB-ver binding in orde is	uitschakelen, opnieuw koppelen van de displaybordlink
			displaybord kapot	verander het displaybord
12	kan niet opladen	Bij het opladen werkt het AC-lampje, maar kan niet opladen	Adapter	de adapter vervangen
			Batterij kapot	batterij vervangen
		Als het AC-laadlampje niet werkt,	adapter	de adapter vervangen
			adapterstekker	opladen naar beneden halen
			laadverbinding verbroken	verander het

				verbindingsgedeelte
			de laadverbinding met de PCB-link uit	opnieuw afdichten
			PCB GEBROKEN	VERANDER DE PCB
			Batterij kapot	batterij vervangen
13	geen achtergrondverlichting voor het LCD	Inschakelen, er is geen licht voor het LCD	energiebesparende functie	reset de achtergrondverlichting aan functie
			Controleer of het LCD-gedeelte is afgesloten	HERAFSLUITEN
			LCD kapot	VERANDER HET LCD-SCHERM

	Artikelen	Beschrijving
1	Verkoopgebied	Noord-Amerika
2	Naam	Telweegschaal
3	Model	KF-H2D
4	Parameter	Nominale waarde(n): AC110V/60Hz, capaciteit: 30kg, verdeling: 1g , RS 232

	Artikelen	Beschrijving
1	Verkoopgebied	Noord-Amerika
2	Naam	Telweegschaal
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Nominale waarde(n): AC110V/60Hz, capaciteit: 30kg, verdeling: 1g , RS 232

	Artikelen	Beschrijving
1	Verkoopgebied	Europa
2	Naam	Telweegschaal
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Nominale waarde(n): AC220-240V/50Hz, capaciteit: 30kg, verdeling: 1g , RS 232

	Artikelen	Beschrijving
1	Verkoopgebied	Australië
2	Naam	Telweegschaal
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Nominale waarde(n): AC220-240V/50Hz, capaciteit: 30kg, verdeling: 1g , RS 232

	Artikelen	Beschrijving
1	Verkoopgebied	Noord-Amerika
2	Naam	Telweegschaal
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Nominale waarde(n): AC110V/60Hz, capaciteit: 30kg, verdeling: 1g

	Artikelen	Beschrijving
1	Verkoopgebied	Europa

2	Naam	Telweegschaal
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Nominale waarde(n): AC220-240V/50Hz, capaciteit: 30kg, verdeling: 1g

	Artikelen	Beschrijving
1	Verkoopgebied	Noord-Amerika
2	Naam	Telweegschaal
3	Model	KF-H2C
4	Parameter	Nominale waarde(n): AC110V/60Hz, capaciteit: 15kg, verdeling: 0,5g , RS 232

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Räknevåg ANVÄNDARHANDBOK

MODELL: KF-H2C / KF-H2D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELL: KF-H2C / KF-H2D



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

A. Huvudsaklig teknisk funktion.

1. Funktion :

Auto noll; Räkning; TILLÄGGA; TARA; Bakgrundsbelysning

2. Kraft :

AC 220 -240 V ($\pm 10\%$) 50Hz ± 1 Hz

AC 110V ($\pm 10\%$) 60Hz ± 1 Hz

DC 6V / 4AH uppladdningsbart batteri

3. Energiförbrukning

DC 38 mA

DC 58 mA (med bakgrundsbelysning)

4. Watt : 0,4W (med bakgrundsbelysning)

5. Larm för låg effekt

När det visas () betyder det att du behöver ladda . Om du fortfarande använder , är det lätt att bryta skalan.

B. Tekniska data

Kapacitet 1:

kapacitet	(n)	(e)	(d)	(max)	(min)	noll	Tara (max)	Överbelastning (max+9e)
15000,0 g	15000,0 g	0,5 g	0,5 g	15000.0g	10 g	$\pm 300g$	0~1500 0,0 g	1500 4,5 g
30 . 000 k g	30 . 000 k g	1g	1g	30 000k g	20 g	$\pm 600g$	0~30 . 000 k g	30 . 009 k g

Anmärkningar: FS= MAX VIKT ; d =division

Ytterligare anmärkning

När divisionen $\geq 1g$ är enheten vanligen KG(t.ex. 1g, 2g, 5g), När divisionen $< 1g$ är enheten vanligtvis G(t.ex. 0,1g, 0,2g, 0,5g)


C. Driftinstruktion.

1. Innan användning

- (1). Sätt vågen på ett plant och stadigt ställe. Den kan dra åt eller lossa de fyra fötterna för att vara säker på samma nivå. det finns en nivåkula på den.
- (2). Använd den inte i fientliga miljöer som stark vind och solsken .
- (3). Använd endast elleverantören .
- (4). Lägg ingenting på tallriken när du slår på .
- (5). Vid vägning , försök att placera godset på mitten av tallriken , inte över det .
- (6). Slå på vågen efter 15-20 minuter vägning är bättre .
- (7) . Visa (), måste laddas först .


2. Display :

S: När enheten är KG kommer vikten att visa 0,000 som bild:

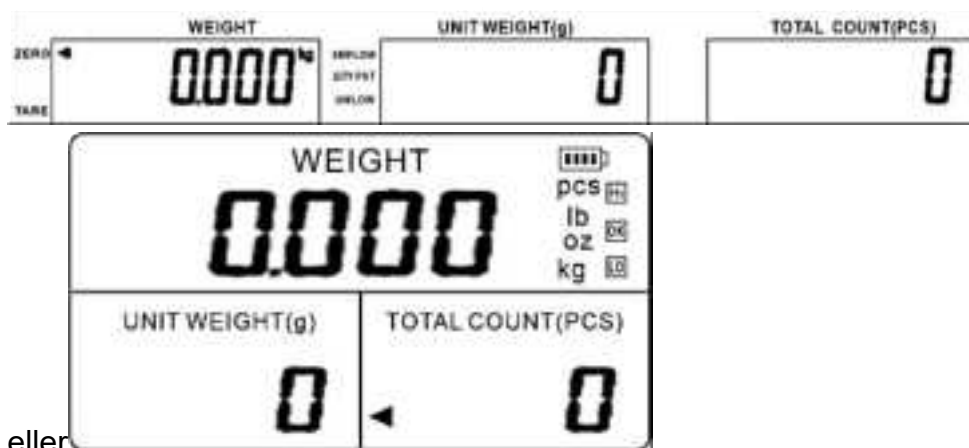

eller

B: När enheten är G, kommer Vikten att visa 0.0 som bild:

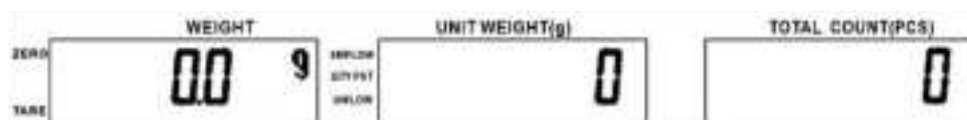

eller

(1). VIKT

6 digitala för varans vikt och lägg till vikt och den vänstra digitala kan visa[-] .

(2). ENHETSVIKT

5 digitala för enhetens vikt och tider för tillägg. Poängen är kan ändras.

(3). KVANTITET

6digital för varornas delar .

3. Symbol" ◀ " "

(1).  eller Net eller Tara : betyder att packningen har minskats

(2).  eller Noll : betyder ingen vikt .

(3). + eller M+ : betyder ADD .

(4).  eller Stabil eller ~) : Betyder på stabil .

(5). SMPLOW : betyder att provet inte räcker. vikten av provet på plattan är mindre än vikten av min prov, lägg till bitarna enhet denna symbol försvinner .

(6). QTYPST UWLOW : När antalet st är lågt som du ställer in, det kommer att larma och QTYPST UWLOW ◀ .

(7).  : Betyder att strömmen är låg, behöver ladda.

Anmärkning

Räkneskala med hög precision: Minsta provvikt = 20d Minsta enhetsvikt = 0,2d (d=divis i on)

räkneskala : Min provvikt = 40d Min enhetsvikt= 0,8d (d=divis i on)

4. TANGENTBORD



ELLER



(Utan RS -232) (med RS -232)

4.1 Sammansatt nyckelfunktionsbeskrivning

+ Siffertangenter (0–2) konvertera enheter.

+ Sifferknappar (4–6) justera ljusstyrkan.

+ ställ in de övre och nedre larmgränserna. Långt tryck för att gå in i larminställningen, Tryck för att stänga , Tryck för att ställa in utsidan av de övre och nedre larmgränserna , Tryck för att ställa in insidan av de övre och nedre larmgränserna , Tryck för att ställa in de övre larmgränserna, tryck för att bekräfta.

4.2 Funktionsknapp



När enhetsvikten är okänd , Ställ in antalet artiklar som ska provas;



När enhetsvikten är känd , Bekräfta den ingående vikten;



Använd denna knapp för att ställa in larmvärdet när ett fast antal larm krävs;



Inaktivera larmfunktionen;



Lägg ihop mängden varor;



Avbryt det totala beloppet för de ackumulerade föremålen;



Ta bort vikten av tara;



Återställ skalan till noll så långt som möjligt;



Rensa numret;



SKRIV UT aktuell vikt, enkelvikt, kvantitet och kumulativa data. (Obs: med RS232)

5. FUNGERA

5.1. PÅ-AV-knapp n

Sätt PÅ/AV till " | " betyder att slå på.

Sätt PÅ/AV till "O" Betyder avstängning.

5.2. Bakgrundsbelysning Bil

Tryck på , när den visar "  "tryck på , Jag kommer att visa "

 . Lägg varorna på plåten , vikt >10d , lampan är på auto , när den är noll , lampan släcks automatiskt .

Lyser hela tiden

Tryck på , när den visar "  "tryck på , den visar "  ", lyser hela tiden.

Lyser av hela tiden

tryck på , när den visar "  "Tryck på , det kommer att visa "  ", lampan släckt hela tiden.

stänger av vågen kommer den att komma ihåg vad du har valt

5.3.Kg/g/lb enhet välj

Trycka , när visas "  " tryck sedan på , enheten är "kg" .

Trycka , när visas "  " tryck sedan på , enhet är "g" .

Trycka , när visas "  " tryck sedan på , enheten är "lb" .

5.4.Räkna

5.4.1 Innan du räknar måste du ta några prover för att veta st eller enhetsvikt

(1) När enhetsvikten är okänd

Lägg proven av relevanta varor på skylten (vikten på varje prov måste vara densamma) :

T.ex. (A): när enheten är **G**, sätt 30st skruvar med samma vikt på plattan, det kommer att di s pl a y:

Vikt Enhet vikt Totalt antal

[53,1 g] [0] [0]

Mata in PCS " 30 " av provet s (skruvar), kommer det att visa:

Vikt Enhet vikt Totalt antal

[53,1 g] [3 0] [0]

Tryck  sedan på , det kommer att visa :

Vikt Enhet vikt Totalt antal

[53,1g] [1,77g] [30]

I detta ögonblick kan du fortsätta att sätta fler varor (t.ex. skruvar) på plattan, Totalvikt & Totalt antal kommer att ändras konstant, enhetsvikten kommer inte att ändras.

T.ex. (B): när enheten är **KG** , sätt 30st skruvar med samma vikt på plattan, det kommer att visas på:

Vikt Enhet vikt Totalt antal

[0,053k g] [0] [0]

Mata in PCS " 30 " av proven s (skruvar), kommer det att visa:

Vikt Enhet vikt Totalt antal

[0,053k g] [30] [0]

Tryck  sedan på , det kommer att visa :

Vikt Enhet vikt Totalt antal

[0,053 kg] [1,766g] [30]

I detta ögonblick kan du fortsätta att lägga desto fler varor (t.ex. skruvar) på plattan, Totalvikt & Totalt antal kommer att ändras konstant, enhetsvikten kommer inte att ändras.

(9) **K** nu enhetsvikten (t.ex. skruvar)

När du vet att vikten på en skruv är 1,766 g,

S: om enheten är **G** , jag anger enhetens vikt 1,766, den kommer att visa:

[0,0g] [1,766g] [0]

Tryck  sedan på och lägg desto fler varor (t.ex.:30 st skruvar) på plattan,

[53,0 g] [1,766 g] [30]

Om du i det här ögonblicket fortsätter att lägga de fler st, kommer totalvikten & totalräkningen i fönstret att ändras konstant, enhetsvikten kommer inte att ändras.

B: Om enheten är **KG** , jag anger enhetens vikt 1,766, kommer den att visa:

[0,000k g] [1,766 g] [0]

Tryck  sedan på , och sätt desto fler varor (t.ex.: 30 st skruvar) på plattan,

[0,053 kg] [1,766 g] [3 0]

Slutligen, när du tar av alla varor på plattan, visar enhetsfönstret fortfarande värde, du kan trycka på .

Provet är mer, precisionen är högre

NOLLPUNKT

När du använder vågen är viktfönstret ibland inte [0.0], du kan trycka  för att göra det till [0 .0] , Nollområde =kapacitet × (±4%)


5.4.2 Räkna gods har packning

(1). **När vikten av förpackningen /kartongen är okänd** (t.ex. enheten är **KG**)

a. Lägg förpackningen med 500g på tallriken , så visas den

[0,500 kg] [0] [0]

b. Trycka , Jag kommer att visa

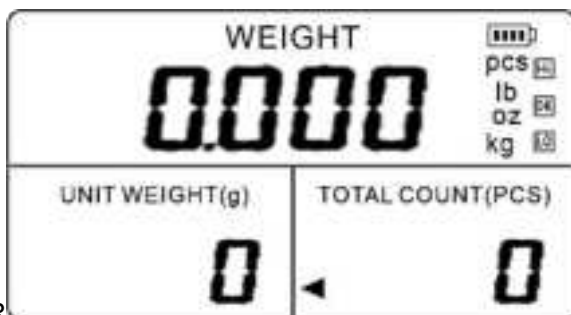

ELLER

För närvarande kan du följa 5.4.1 för att fortsätta räkningen.

När vikten av förpackningen /kartongen är okänd (t.ex. enheten är **G**)

a. Lägg förpackningen med 500g på tallriken, Det kommer att visas

[500,0 g] [0] [0]

b. Tryck på  så visas:

[0,0 g] [0] [0]

Rensa TARE-historiken

Ta ner varorna och paketet på plattan, vikten blir [- 0,500 kg] på basis av KG

eller [- 500,0 g] på basis av G , Tryck på ,

Vikten blir [0,0], och detta ◀ till TARE kommer att försvinna.

(2). 1-A. När vikten på förpackningslådan /kartongen är känd (t.ex. enheten är KG)

Det finns ingenting på tallriken, den visar

[0.00 0] [0] [0]

Förpackningen är 500g, ingång 500, den kommer att visas

[0.00 0] [50 0] [0]

Pres [TARE], det kommer att visas

[- 0,500] [----] [----]

Lägg sedan den packboxen på plattan, den kommer att visa 0,000 (det betyder tarerad), och i detta ögonblick börjar du följa vägen för 5.4.1 för räkning.

(3).1-B. När vikten på förpackningslådan /kartongen är känd n (t.ex. enheten är G)

Det finns ingenting på tallriken, den visar

[0,0 g] [0] [0]

Förpackningen är 500g, Input 5000, den kommer att visas

[0,0 g] [50 0 0] [0]

Pres s , det kommer att visas

[- 500,0g] [----] [----]

Observera: när viktönstret visar " 0.0 " (det betyder att enheten är G), måste vikten på förpackningen vara 10 gånger den faktiska vikten. (t.ex.: 500g paketlåda, du måste mata in 5000)

I detta ögonblick kan du först lägga den packboxen, den kommer att visa " 0.0 " på basis av G eller " 0.000 " på basis av KG, det betyder att båda är tarerade. Börja sedan att följa steget i 5.4.1 för att fortsätta räkningen.

Det finns några varor inklusive packboxen/kartongen på plattan.

T.ex. Packbox är 500g, baserat på KG, packbox (500g) + varor (30PCS skruvar) = 0,553kg , det kommer att visas

[0,553 kg] [0] [0]

Mata in vikten 1,766 för en skruv , tryck på , det kommer att visas

[0,553 kg] [1 , 766 g] [313]

Mata in 500 (förpackningslåda är 500g), tryck på , det kommer att visas

[0,053 kg] [1,766 g] [30]

T.ex. Packbox är 500g, på basis av G, packbox (500g)+varor (30PCS skruvar)=553.1g , det kommer att visas

[553,0 g] [0] [0]

Mata in vikten 1,766 för en skruv , tryck på , den kommer att visas

[553,0 g] [1 , 766 g] [313]

Inmatning 5000 (**verklig förpackningslåda är 500g**), Tryck på knappen , det kommer att visas

[53,0 g] [1,766 g] [30]

Observera: När viktönstret visar " 0.0 " (det betyder att enheten är G), måste vikten på förpackningslådan vara 10 gånger den faktiska vikten. (t.ex.: 500 g förpackningslåda, du måste ange 5000)

Rensa TARE-historiken

Ta ner varorna och paketet på tallriken, vikten blir [- 0,500 kg], tryck på ,

Vikten t blir [0,0] .

5.5. TILLÄGGA

99 gånger ADD, 6 Digital

5.5.1 Antal ADD av upprepad räkning

5.1.1.1 PCS ADD

Lägg varorna på plåten, följ som 5.4.1 räkning, tryck sedan , Upprepa 5.1.1.1 och tryck sedan på , i fönstret för enhetsvikt visar [2] , det betyder, 2 gånger ADD. Det totala ANTAL(STK) kommer att visa de två gångerna st. (t.ex. sätt 10 st skruvar på plattan, mata in 10, tryck på SMPL, tryck  en gång, ta sedan bort 10 st skruvar, sätt igen ytterligare 10 st skruvar, tryck  igen. Det totala antalet kommer att visa att 20 st att de är 1 :^a gången ' s och antal 2 :^a gången , naturligtvis, totalvikten är 1 :^a gången +2 :^a gången)

När du avslutar räkningen av alla varor , det finns inga varor på tallriken, Trycka



för att kontrollera totalvikten samt tider och kvantiteter. Trycka



och



för att rensa ADD-historiken.

5.5.2 Vikt TILLÄGGA

Enheten är t.ex. G

Lägg varorna på tallriken som 500g, trycka

Den kommer att visa [500.0] [1] [0] i 5 sekunder, sedan till [500.0] [0] [0]

Ta sedan av varorna, lägg en annan goda på tallriken som 100 g, trycka

Den kommer att visa [600.0g] [2] [0] i 5 sekunder, sedan till [100,0g] [0] [0].

Men när du tar av varorna, tryck igen, du kan bara kontrollera att det

totala värdet fortfarande är: [600.0g] [2] [0] , naturligtvis kan du fortsätta att

lägga de nya varorna på den, tryck för att räkna.

Slutligen när du är klar med ADD , det finns inga varor på tallriken, Trycka

för att kontrollera totalvikten .Tryck för att rensa ADD-historiken.

Grunden är t.ex. KG

Lägg varorna på tallriken som 500g, trycka

Den visar [0,500 kg] [1] [0] i 5 sekunder, sedan till [0,500] [0] [0]

Ta sedan av varorna, lägg en annan goda på tallriken som 100 g, trycka

Den kommer att visa [0,600 kg] [2] [0] i 5 sekunder, sedan till [0,100g] [0] [0].

Men när du tar av varorna, tryck igen, du kan bara kontrollera att det totala

värdet fortfarande är: [0,600 kg] [2] [0] , naturligtvis kan du fortsätta att lägga de

nya varorna på den, tryck för att räkna.

Äntligen när du är klar med ADD, det finns inga varor på tallriken, Tryck



för att kontrollera totalvikten. Trycka för att rensa ADD-historiken.

5.6. Kvantitetslarm

T.ex. Om över varorna på 30 st på plattan vill du ha larm.

Först mata in 30 st, tryck på  , Den kommer att visas

[0,000] [0] [30] i 3 sekunder,

visa sedan [0,000] [0] [0]

Lägg varorna på tallriken, vid räkning (följ sättet i 5.4.1 t.ex.: lägg 10st varor på plattan, mata in 10, tryck på  , fortsatt sedan att lägga mer varor på det), när st över 3 0st kommer det att larma.

Tryck på  och  för att avbryta kvantitetslarmet .

5.7. Kalibrering

1. Slå på vågen, när fönstret visar "0", mata in 52411 och tryck på  knappen för att gå in i kalibreringsläge.

2. Tryck  för att välja maxkapacitet, tryck  för att bekräfta, till exempel: 30 kg, mata in "30000", tryck  för att bekräfta

3. Tryck  för att välja division, tryck  för att bekräfta, till exempel när du trycker  kontinuerligt kommer det att visa "1,2,5,10", sedan väljer du den division du behöver. Tryck sedan på .

4. Tryck  för att välja position för punkten, efter att ha tryckt konstant visar den "0", "1", "2", "3", "4", "0" , du kan välja den position du behöver och tryck sedan på  för att bekräfta. "0" betyder "0", "1" betyder "0,0" "2" betyder "0,00", "3" betyder "0,000", "4" betyder "0,0000" (Om du inte behöver byta kapacitet , division och punkt, kan du direkt trycka  för att gå in i nästa steg)

5. Viktfönstret kommer att visa data som kommer att laddas på vågen (om du ändrar belastningsbalansen kan du mata in data som du kommer att ladda på vågen). tryck  , Enhetsprisfönstret kommer att visa "LOAD", ställ sedan in belastning/vikt, tryck slutligen  för att bekräfta.

5.8. Larm för övre och nedre gräns

5.8.1 Välja larmtyper

Tryck länge på  knappen för att gå in i inställningarna. Fönstret med en vikt visas: Om du trycker på  visar OFF för att inaktivera, tryckning  visar OUT för larm utanför räckvidden, tryckning  visar IN för larm inom räckvidd, och tryckning  visar endast UPP för larm för övre gräns. Tryck  för att spara och avsluta.

Tryck kort på  för att ställa in den övre gränsen för mängden.

5.8.2 Mata in larmvärden (Obs: Tryck länge på  knappen för att aktivera larmet, samma som det första steget ovan)

Tryck kort på  knappen för att gå in i inställningarna, visar (A-FF-O-dn).

Viktfönstret visar larmtyper: A-OUT anger larm utanför räckvidden, A-IN anger larm inom räckvidden, A-UP indikerar endast larm för övre gräns.

A. När kvantitetsfönstret visar DN, mata in det nedre gränsvärdet, tryck på  för att bekräfta och gå vidare till nästa steg.

B. När enkelviktsfönstret visar UPP, mata in det övre gränsvärdet, tryck på  för att bekräfta och avsluta.

5.8.3 Tryck  För att avaktivera larmet och återställa de övre och nedre gränsvärdena.

5.9. UART-inställningar

5.9.1 Efter att ha slagits på och nollställts, tryck på **【 . 】** tangent följt av den numeriska tangenten **【 8 】**. Viktfönstret kommer att visa "skriv ut" vilket indikerar det externa skrivarläget.

5.9.2 Efter att ha slagits på och nollställts, tryck på **【.】** tangenten följt av den numeriska tangenten **【9】**. Viktfönstret kommer att visa "PC" som anger datorns datauppladdningsläge, som kan laddas upp till datorn med hjälp av Excel-kalkylblad.

5. 10 .Utskriftsfunktion (Obs: med RS232)

När UART växlar till "print"-läge:

5. 10 .1Enstaka tryck

När vikten inte är noll, tryck på knappen **【Skriv ut】** för att skriva ut aktuell vikt, enhetsvikt och kvantitet. Formatet är som följer:

```
Weighting list
-----
weight(kg) u. wt(g) count(pcs)
1) 0.199      0      0
-----
```

5.10.2

ADD: 0.199kg

0pcs

Ackumulerat

utskrift

När flera vikter har samlats, justera först vikten, enhetsvikten och kvantiteten för föremålen, tryck på knappen **【Lägg till】** upprepade gånger för att ackumulera, tryck sedan på knappen **【Skriv ut】** för att skriva ut vikten, enhetsvikten och kvantiteten för föremål flera gånger. I "Skriv ut"-läge, tryck på "PRT"-tangenten efter utskrift kommer automatiskt att radera ackumuleringen, eller tryck på kombinationstangenten "M+"+"CLR" för att rensa ackumuleringen.

Utskriftsformatet är som följer:

Weighting list

	weight (kg)	u. wt (g)	count (pcs)
1)	0.199	0	0
2)	0.398	0	0

ADD: 0.597kg 0pcs

6. Funktion för överföring av datordata (Obs: med RS232)

När UART växlar till "PC"-läge, använd en RS232 till HID-protokolldatakabel för att ansluta datorn till vågen (Obs: Räknevågar med RS232-portar levereras med denna datakabel). Öppna ett Excel-kalkylblad på datorn efter att den elektroniska vågen slås på och nollställer, placerar du vägningsartiklarna på vågen. När vikten stabiliseras kommer det att höras ett "pip" och datorns Excel-kalkylblad kommer automatiskt att skriva viktdata som visas i den elektroniska vågens viktfönster. Ta bort föremålen från vågen och väg igen efter att den återgått till noll. Excel-kalkylarket kommer att skriva den andra viktdatan (du behöver inte trycka på knappen **【Skriv ut】**).

Formatet är som följer:

	A	B
1	0. 398kg	
2	0. 398kg	
3	0. 199kg	
4	0. 199kg	
5		
6		

7 . Uppmärksamhet:

43. Håll dig borta från regn och tvätt med vatten (om det skulle hända, snälla torka det, och upptäcker att det inte kan fungera, returnera till säljaren för reparation).
44. Vänligen förvara inte i hög temperatur på en våt plats.
45. Släpp inte in insekter i kroppen .
46. Utsätt inte för kraftiga stötar och överbelastning .
47. Behöver inte användas under lång tid. snälla rensa det, och ta den i väskan, och ladda den var tredje månad. Ladda upp den innan du använder den.
48. Om du har bra råd, berätta gärna för oss.

8. Vanlig felsökning :

In ga	PROBLEM	MEDEL	RESONERA	RÅDA
1	Slå på, visa "LB" och larm	LÅG BATTERI (KRAFT)	Batteri ingen ström	UPPLADDNING
			Batteriet trasigt	byt batteri
2	Slå på, visa "ED"	VÄGNINGSFEL	LASTCELLINJE TÄTNING AV	ÅTERFÖRSEGLING
			LADDA CELL BERÖR MED NÅGOT	KONTROLL
			LASTCELL SLUTET	BYT LASTCELLEN
			PCB SLUTET	BYT PCB
3	Slå på, hoppräkning	Viktfönstrets nummer vid byte, kan inte väga	för BLUTT	TORKA kretskortet och lastcellen
			FÖR SLUTSIG	ta ner kretskortet, använd alkoholrengöring först, torka det sedan
			LADDA CELL BERÖR MED NÅGOT	KONTROLL
			LASTCELLINJE TÄTNING AV	ÅTERFÖRSEGLING
			LASTCELL SLUTET	BYT LASTCELLEN
			PCB SLUTET	BYT PCB
4	Vid laddning, räkna	Viktfönsternumret vid byte, kan inte laddas	Adapter	byt adapter
5	Digital 8 inte full show	Digital 8 inte full show, eller mindre	kortslutning i elektronisk krets	med hjälp av gummiisolerad trådlänk tillsammans
			LCD trasig	byt lysdiod
			Kör trasig	byt bildskärmstavla
6	nyckeln kan inte fungera	tryck på knappen fungerar inte	nyckeln sitter fast	kontroll
			nyckeln kan inte fjädra tillbaka	byter nyckel
			nyckel elektronisk krets kortslutning	med hjälp av gummiisolerad trådlänk tillsammans
			PCB SLUTET	BYT PCB
			TANGENTBORD KORRODER	BYT TANGENTBORDET
7	INGEN VIKT	ingen vikt	lastcellslinjen och PCB-länken brutna	kontroll
			LASTCELLINJE TÄTNING AV	ÅTERFÖRSEGLING

8	kan inte slå på	tryck på på/av-knappen, kan inte slå på	LASTCELL SLUTET	BYT LASTCELLEN
			PCB SLUTET	BYT PCB
			PÅ/AV-KNAPPEN BRUKTEN	ÄNDRA PÅ/AV-KNAPPEN
			KONTROLLERA ATT BATTERIET ÄR TILLÄCKLIGT	LÅG VOLT, LADDNING
				BATTERI SLUTET BYT DET ,V<5,25V
9	när slå på DI DI DI ljud hela tiden	när slå på DI DI DI ljud hela tiden	KONTROLLERA ATT BATTERIET ÄR TILLÄCKLIGT	LÅG VOLT, LADDNING
				BATTERI SLUTET BYT DET ,V<5,25V
			PCB SLUTET	BYT PCB
10	slå på ljudet normalt, men inga ord	slå på ljudet normalt, men inga ord	kontrollera att länken mellan displaybord och PCB är ok	stäng av , länka om bildskärmstavlan
			displaytavlan trasig	byt bildskärmstavla
11	slå på show "8" hela tiden	När du slår på vägen visar alla fönster 8, kan inte väga, och ljudet är normalt	kontrollera att länken mellan displaybord och PCB är ok	stäng av , länka om bildskärmstavlan
			displaytavlan trasig	byt bildskärmstavla
12	kan inte ladda	Under laddning fungerar AC-lampan, men kan inte laddas	Adapter	byt adapter
			Batteriet trasigt	byt batteri
		När laddningslampan inte fungerar,	adapter	byt adapter
			adapterkontakt	ta ner laddningen
			laddningsanslutningen bruten	ändra kopplingsdelen
			laddningsanslutningen till PCB-länken av	återförslutning
			PCB SLUTET	BYT PCB
13	ingen bakgrundsbe-lysning för LCD-skärmen	Slå på, det finns inget ljus för LCD-skärmen	Batteriet trasigt	byt batteri
			energiparfunktion	återställ funktionen för bakgrundsbelysningen
			kontrollera LCD-delen om den har försegling	ÅTERFÖRSEGLING
			LCD trasig	BYT LCD-skärmen

	Föremål	Beskrivning
1	Försäljningsområde	Nordamerika
2	Namn	Räkneskala
3	Modell	KF-H2D
4	Parameter	Klassificering(ar): AC110V/60Hz, Kapacitet: 30kg, Division: 1g , RS 232

	Föremål	Beskrivning
1	Försäljningsområde	Nordamerika
2	Namn	Räkneskala
3	Modell	KF-H2C
4	Parameter	Klassificering(ar): AC110V/60Hz, Kapacitet: 30kg, Division: 1g , RS 232

	Föremål	Beskrivning
1	Försäljningsområde	Europa
2	Namn	Räkneskala
3	Modell	KF-H2C
4	Parameter	Klassificering(ar): AC220-240V/50Hz, Kapacitet: 30kg, Division: 1g , RS 232

	Föremål	Beskrivning
1	Försäljningsområde	Australien

	e	
2	Namn	Räkneskala
3	Modell	KF-H2C
4	Parameter	Klassificering(ar): AC220-240V/50Hz, Kapacitet: 30kg, Division: 1g , RS 232

	Föremål	Beskrivning
1	Försäljningsområde	Nordamerika
2	Namn	Räkneskala
3	Modell	KF-H2C
4	Parameter	Klassificering: AC110V/60Hz, Kapacitet: 30 kg, Division: 1g

	Föremål	Beskrivning
1	Försäljningsområde	Europa
2	Namn	Räkneskala
3	Modell	KF-H2C
4	Parameter	Klassificering(ar): AC220-240V/50Hz, Kapacitet: 30kg, Division: 1g

	Föremål	Beskrivning
1	Försäljningsområde	Nordamerika
2	Namn	Räkneskala
3	Modell	KF-H2C

4	Parameter	Klassificering(ar): AC110V/60Hz, Kapacitet: 15kg, Division: 0,5g , RS 232
---	-----------	--

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support