

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

SW1A 形 Automation Organizer WindO/I-NV4

Automation Organizer に収録の表示器プログラミング ソフトウェア WindO/I-NV4 において、以下 5 件の現象を確認いたしました。対象製品をご使用のお客様は以下に記載している内容をご確認の上、ご対策くださいますようお願いいたします。

現象一覧

No.	現象	現象修正バージョン	リリース日
1	折れ線グラフまたはデータ履歴表示器を、ベース画面またはサブ画面の“画面番号 16”以降の画面に配置した場合、外部メモリに保存したデータを表示することができない。	WindO/I-NV4 Ver.1.14.0	2020 年 12 月 29 日
2	FTP サーバー機能を使用し、外部メモリの多数のファイルを含むフォルダーにファイルを転送している場合、誤ったデバイスアドレスに値を書き込むことがある。		
3	“セキュリティ” ダイアログ ボックスですべてのユーザーのセキュリティグループから Administrator を削除した後、プロジェクトファイルを保存した場合、プロジェクト ファイルを開けなくなる。		
4	“テキスト マネージャー” ダイアログ ボックスで、フォント名が英語とそれ以外の言語で異なる Windows フォントを設定し、テキストを CSV ファイルにエクスポートした場合、正しくインポートできなくなる。		
5	True Type 以外の Windows フォントが使用できない。		

対策方法

Automation Organizer Ver.3.21.0 に同梱される下記バージョンのソフトウェアで対応しております。


- ☐ WindO/I-NV4 Ver.1.14.0
- ☐ HG5G/4G/3G/2G-V 形 プログラマブル表示器 システム ソフトウェア Ver.4.74
- ☐ HG4G/3G 形 プログラマブル表示器 システム ソフトウェア Ver.4.74
- ☐ HG2G-5F 形 プログラマブル表示器 システム ソフトウェア Ver.4.74
- ☐ HG2G-5T 形 プログラマブル表示器 システム ソフトウェア Ver.4.74
- ☐ HG1G 形 プログラマブル表示器 システム ソフトウェア Ver.4.74
- ☐ HG1P 形 プログラマブル表示器 システム ソフトウェア Ver.4.74

弊社ホームページ「IDEC メンバ サイト」より上記のバージョンまたはそれ以降のバージョンのインストーラ【システム統合ソフトウェア Automation Organizer アップデート版】をダウンロードし、インストールしてソフトウェアをアップグレードしてください。

<https://jp.idec.com/idec-jp/ja/JPY/RD/software/automation-organizer>

システムソフトウェアのバージョン確認手順

お手元の表示器本体のシステム ソフトウェア バージョンは、WindO/I-NV4 の[システム情報]ダイアログ ボックス ([オンライン]タブ⇒[システム情報]ボタン) でご確認ください。

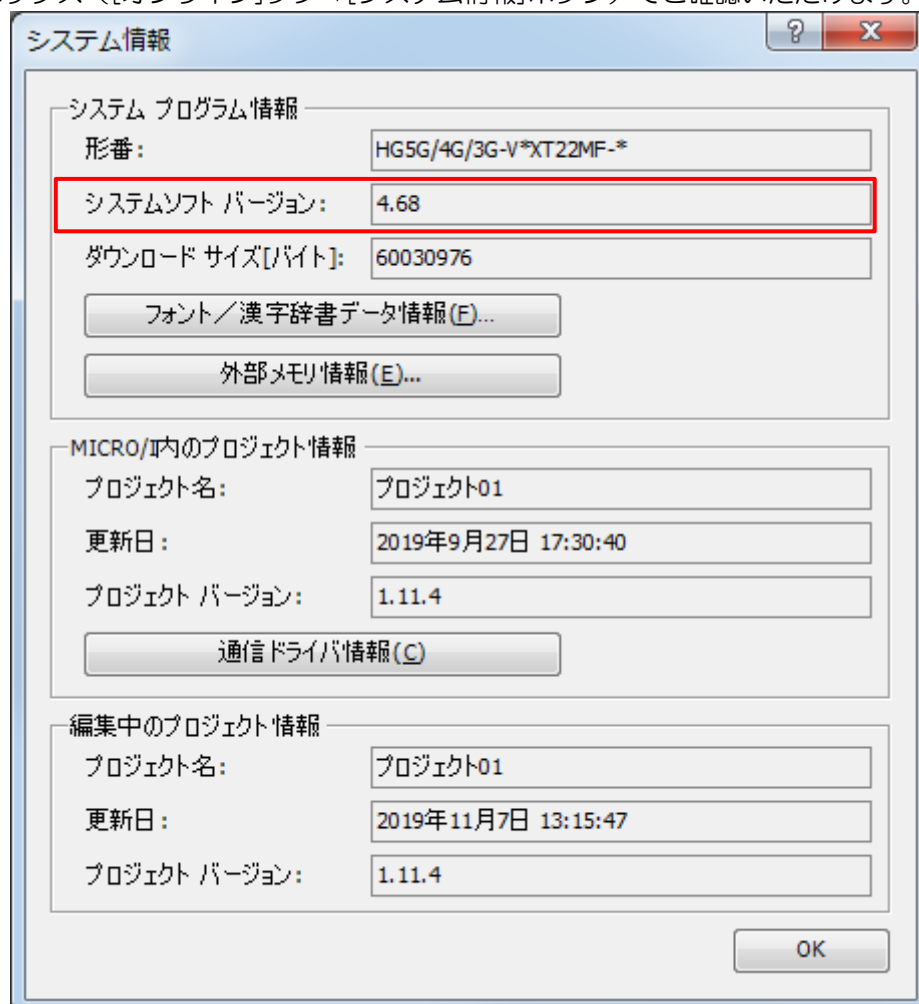

システム プログラム情報	
形番:	HG5G/4G/3G-V*XT22MF-*
システムソフト バージョン:	4.68
ダウンロード サイズ[バイト]:	60030976
フォント/漢字辞書データ情報(F)...	
外部メモリ情報(E)...	

MICRO/内のプロジェクト情報	
プロジェクト名:	プロジェクト01
更新日:	2019年9月27日 17:30:40
プロジェクト バージョン:	1.11.4
通信ドライバ情報(C)	

編集中のプロジェクト情報	
プロジェクト名:	プロジェクト01
更新日:	2019年11月7日 13:15:47
プロジェクト バージョン:	1.11.4

OK

図序-1 : [システム情報]ダイアログ ボックス

現象 1

【対象製品】

- ☐ WindO/I-NV4 Ver.1.12.0～Ver.1.13.1
- ☐ HG5G/4G/3G/2G-V 形プログラマブル表示器 システムソフトウェア Ver.4.69～Ver.4.73
- ☐ HG4G/3G 形プログラマブル表示器 システムソフトウェア Ver.4.69～Ver.4.73
- ☐ HG2G-5F 形プログラマブル表示器 システムソフトウェア Ver.4.69～Ver.4.73
- ☐ HG2G-5T 形プログラマブル表示器 システムソフトウェア Ver.4.69～Ver.4.73
- ☐ HG1G 形プログラマブル表示器 システムソフトウェア Ver.4.69～Ver.4.73
- ☐ HG1P 形プログラマブル表示器 システムソフトウェア Ver.4.69～Ver.4.73
(Automation Organizer Ver.3.17.0～Ver.3.20.0)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも含まれます。

機種	形番
HG5G/4G/3G/2G-V 形	HG5G-VFXT22MF-B HG4G-VCXT22MF-B HG3G-VAXT22MF-* HG3G-V8XT22MF-* HG2G-V5FT22TF-*
HG4G/3G 形	HG4G-CJT22TF-B HG4G-CJT22MF-B HG3G-AJT22TF-* HG3G-AJT22MF-* HG3G-8JT22TF-* HG3G-8JT22MF-*
HG2G-5F 形	HG2G-5FT22TF-*
HG2G-5T 形	HG2G-5TN22TF-* HG2G-5TT22TF-*
HG1G 形	HG1G-4VT22TF-*
HG1P 形	HG1P-ST32YBFH-B0 HG1P-ST32ZBFH-B0

【現象】

折れ線グラフまたはデータ履歴表示器を、ベース画面またはサブ画面の“画面番号 16”以降の画面に配置した場合、外部メモリの BIN ファイルに保存したデータを表示することができません。

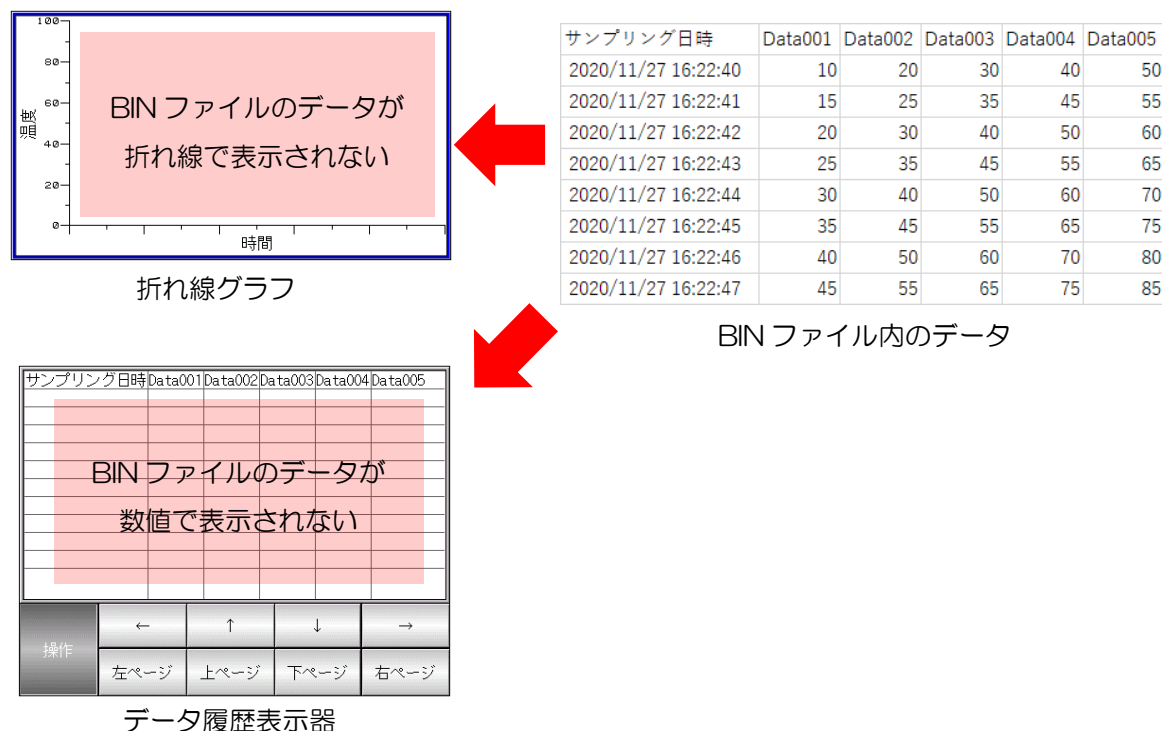


図 1-1：BIN ファイル内のデータ読み出し時

【暫定的な回避方法】

暫定的な回避方法はありません。「対策方法」に記載の恒久対策を実施してください。

現象 2

【対象製品】

- ☐ WindO/I-NV4 Ver.1.2.0～Ver.1.13.1
- ☐ HG5G/4G/3G/2G-V 形プログラマブル表示器 システムソフトウェア Ver.4.65～Ver.4.73
- ☐ HG4G/3G 形プログラマブル表示器 システムソフトウェア Ver.4.36～Ver.4.73
- ☐ HG2G-5F 形プログラマブル表示器 システムソフトウェア Ver.4.36～Ver.4.73

(Automation Organizer Ver.3.30～Ver.3.20.0)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも含まれます。


機種	形番
HG5G/4G/3G/2G-V 形	HG5G-VFXT22MF-B HG4G-VCXT22MF-B HG3G-VAXT22MF-* HG3G-V8XT22MF-* HG2G-V5FT22TF-*
HG4G/3G 形	HG4G-CJT22TF-B HG4G-CJT22MF-B HG3G-AJT22TF-* HG3G-AJT22MF-* HG3G-8JT22TF-* HG3G-8JT22MF-*
HG2G-5F 形	HG2G-5FT22TF-*

【現象】

次の条件を満たす場合、表示器は PLC との通信で誤って読み出したデバイス アドレスの値を、別のデバイス アドレスに書き込むことがあります。

- 表示器（FTP サーバー）が FTP クライアント機器及び PLC と通信している
- FTP クライアント機器が表示器に挿入した外部メモリの多数のファイルを含むフォルダーにファイルを転送している

（例）400 個のファイルを含む表示器の外部メモリ フォルダーに 200 個のファイルを PC から転送している場合、PLC のデバイス アドレス D 000020 から読み出した“2”が D 000030 に書き込まれる。

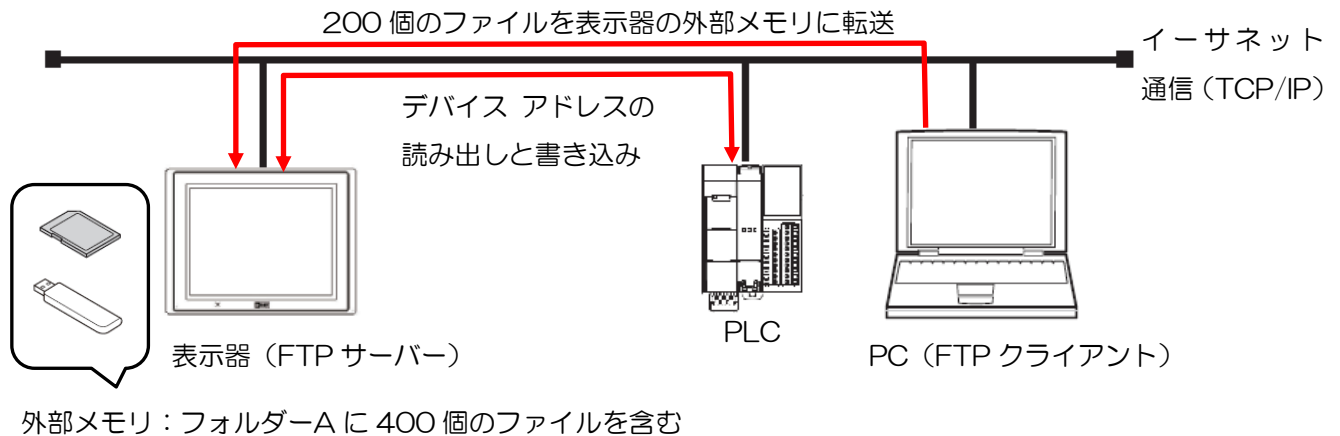

Step	FTP の動作	デバイス アドレスの値 (表示器)	デバイス アドレスの値 (PLC)	説明
1	ファイルの受信前	D 000010 : 1 D 000020 : 2 D 000030 : 3	D 000010 : 1 D 000020 : 2 D 000030 : 3	正常な状態
2	ファイルの受信中	D 000010 : 1 D 000020 : 2 D 000030 : 2	D 000020 : 2 D 000010 : 1 D 000030 : 3	D 000020 の値である“2”を D 000030 の値として読み出す。
3	ファイルの受信完了	D 000010 : 1 D 000020 : 2 D 000030 : 2	D 000010 : 1 D 000020 : 2 D 000030 : 2	Step2 で誤って読み出した“2”が PLC の D 000030 に書き込まれる。

図 2-1：FTP ファイル転送中のデバイス アドレスの状態

【暫定的な回避方法】

暫定的な回避方法はありません。「対策方法」に記載の恒久対策を実施してください。

現象 3

【対象製品】

□WindO/I-NV4 Ver.1.0.0～Ver.1.13.1

(Automation Organizer Ver.3.00～Ver.3.20.0)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも含まれます。

機種	形番
HG5G/4G/3G/2G-V 形	HG5G-VFXT22MF-B HG4G-VCXT22MF-B HG3G-VAXT22MF-* HG3G-V8XT22MF-* HG2G-V5FT22TF-*
HG4G/3G 形	HG4G-CJT22TF-B HG4G-CJT22MF-B HG3G-AJT22TF-* HG3G-AJT22MF-* HG3G-8JT22TF-* HG3G-8JT22MF-*
HG2G-5F 形	HG2G-5FT22TF-*
HG2G-5T 形	HG2G-5TN22TF-* HG2G-5TT22TF-*
HG1G 形	HG1G-4VT22TF-*
HG1P 形	HG1P-ST32YBFH-B0 HG1P-ST32ZBFH-B0

【現象】

[セキュリティ]ダイアログ ボックスで、すべてのユーザーのセキュリティ グループから、Administrator 権限を削除した後（図 3-1）、[セキュリティ機能を使用する]チェック ボックスを OFF にし、パスワードを設定して（図 3-2）プロジェクト ファイルを保存した場合、プロジェクト ファイルを開くときに正しいユーザー名、パスワードを入力しても、プロジェクトファイルを開くことができません。

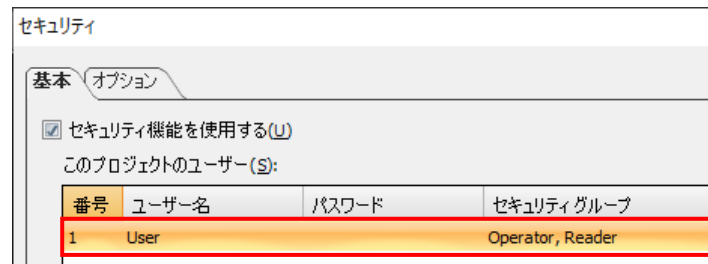


図 3-1：セキュリティグループから Administrator を削除

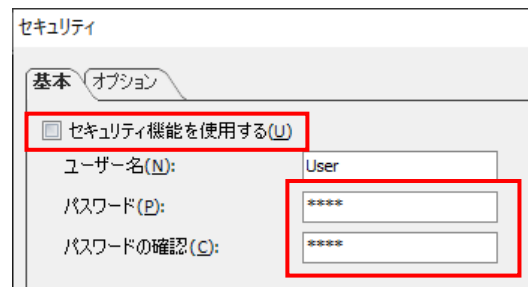


図 3-2：[セキュリティ機能を使用する]チェックボックスを OFF し、パスワードを設定

【暫定的な回避方法】

暫定的な回避方法はありません。「対策方法」に記載の恒久対策を実施してください。

現象 4

【対象製品】

□WindO/I-NV4 Ver.1.12.0～Ver.1.13.1

(Automation Organizer Ver.3.18.0～Ver.3.20.0)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも含まれます。

機種	形番
HG5G/4G/3G/2G-V 形	HG5G-VFXT22MF-B HG4G-VCXT22MF-B HG3G-VAXT22MF-* HG3G-V8XT22MF-* HG2G-V5FT22TF-*
HG4G/3G 形	HG4G-CJT22TF-B HG4G-CJT22MF-B HG3G-AJT22TF-* HG3G-AJT22MF-* HG3G-8JT22TF-* HG3G-8JT22MF-*
HG2G-5F 形	HG2G-5FT22TF-*
HG2G-5T 形	HG2G-5TN22TF-* HG2G-5TT22TF-*
HG1G 形	HG1G-4VT22TF-*
HG1P 形	HG1P-ST32YBFH-B0 HG1P-ST32ZBFH-B0

【現象】

英語以外の Windows OS において、[テキスト マネージャー]ダイアログ ボックスで、フォント名が英語とそれ以外の言語で異なる Windows フォント（例：「MS Gothic」と「MS ゴシック」）を設定し、テキストを CSV ファイルにエクスポートした場合、CSV ファイル中のフォント名が、英語名（MS Gothic）で出力されます。結果、インポート時に不正なフォント名と判断され、対象のテキストがインポートされません。

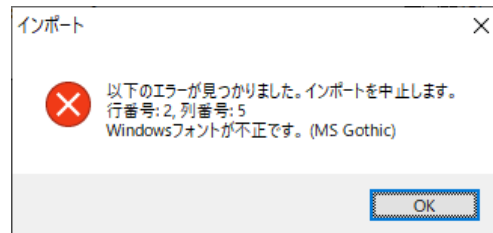


図 4-1：インポート実行時のエラーメッセージ

【暫定的な回避方法】

エクスポートされた CSV ファイル内の英語のフォント名を、WindO/I-NV4 を起動している Windows OS の言語のフォント名に置き換えた後、インポートをおこなってください。

Windows OS の言語のフォント名とは、WindO/I-NV4 上の[フォント]ダイアログ ボックス（[テキスト マネージャー]ダイアログ ボックス>[変更]ボタンをクリックすると開く）にある、[フォント名]テキスト ボックスに表示される文字列のことです。

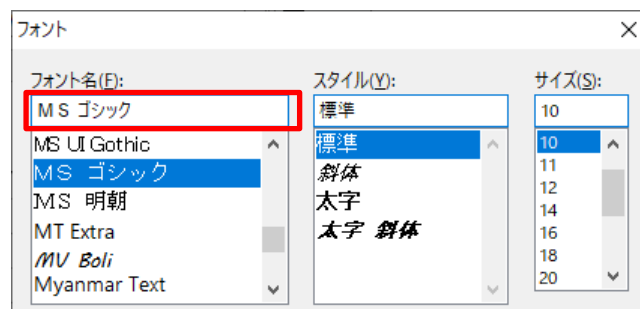


図 4-2：Windows OS の言語のフォント名

（例）日本語の Windows OS で「MS ゴシック」をエクスポートした場合、CSV ファイルには「MS Gothic」が出力されるため、「MS ゴシック」に置き換えてください。

1	グループ 1								
1	Windows	test	0 MS Gothic	Shift-JIS	10	Regular	0	0	
1	グループ 1								
1	Windows	test	0 MS ゴシック	Shift-JIS	10	Regular	0	0	

図 4-3：誤ったフォント名の置き換え

現象 5

【対象製品】

□WindO/I-NV4 Ver.1.0.0～Ver.1.13.1

(Automation Organizer Ver.3.00～Ver.3.20.0)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも含まれます。

機種	形番
HG5G/4G/3G/2G-V 形	HG5G-VFXT22MF-B HG4G-VCXT22MF-B HG3G-VAXT22MF-* HG3G-V8XT22MF-* HG2G-V5FT22TF-*
HG4G/3G 形	HG4G-CJT22TF-B HG4G-CJT22MF-B HG3G-AJT22TF-* HG3G-AJT22MF-* HG3G-8JT22TF-* HG3G-8JT22MF-*
HG2G-5F 形	HG2G-5FT22TF-*
HG2G-5T 形	HG2G-5TN22TF-* HG2G-5TT22TF-*
HG1G 形	HG1G-4VT22TF-*
HG1P 形	HG1P-ST32YBFH-BO HG1P-ST32ZBFH-BO

【現象】

WindO/I-NV2 でサポートされていた True Type 以外のフォントが、WindO/I-NV4 で使用できません。その結果、WindO/I-NV2 のプロジェクト ファイルを WindO/I-NV4 で開く際に、True Type 以外のフォントが不正なフォントと判断され、フォントが[WindO/I-NV4 のオプション]ダイアログ ボックスの[基本]タブで設定したデフォルト フォントに変換されます。

【暫定的な回避方法】

暫定的な回避方法はありません。「対策方法」に記載の恒久対策を実施してください。